


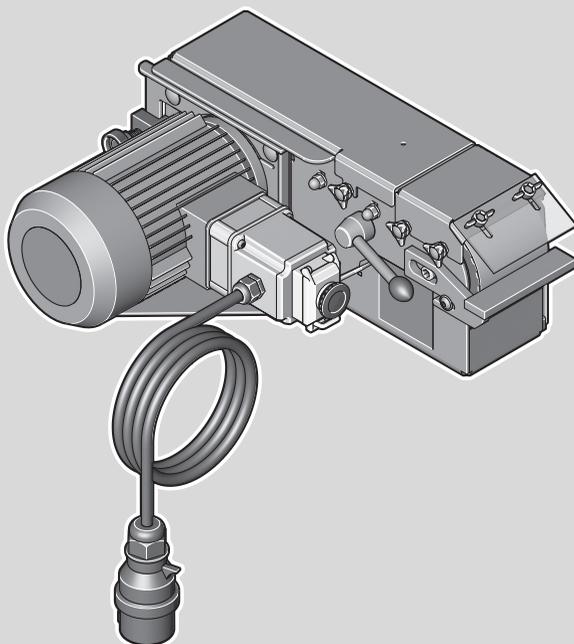
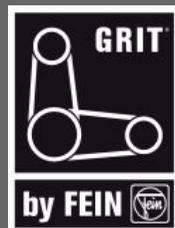
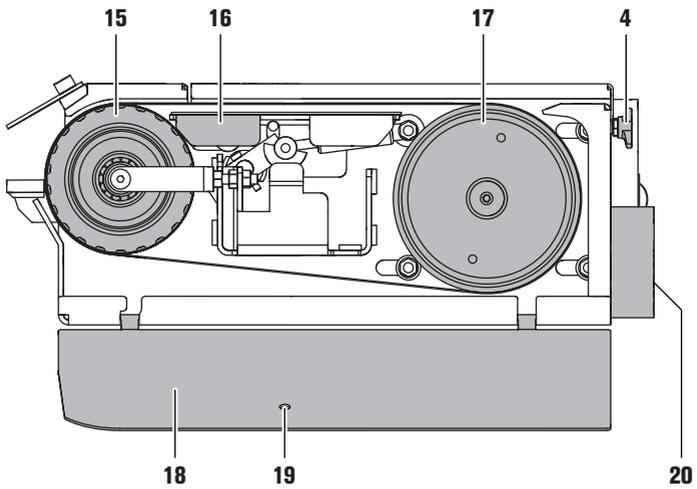
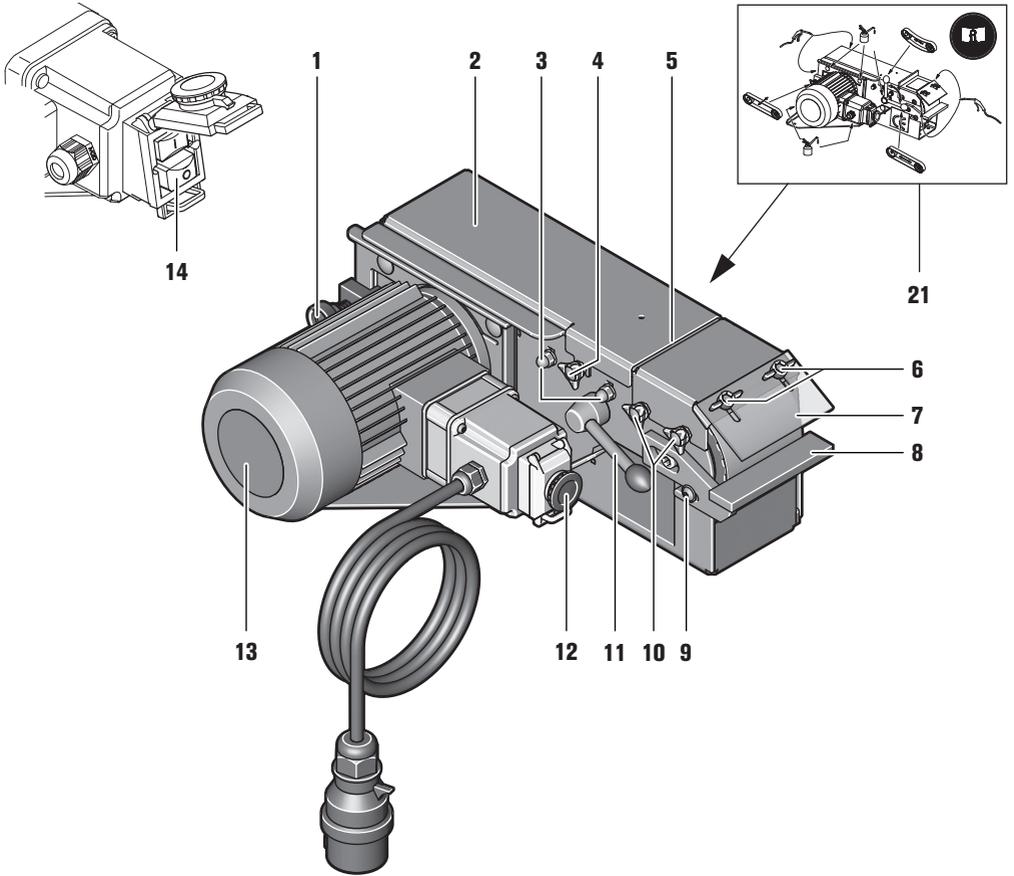
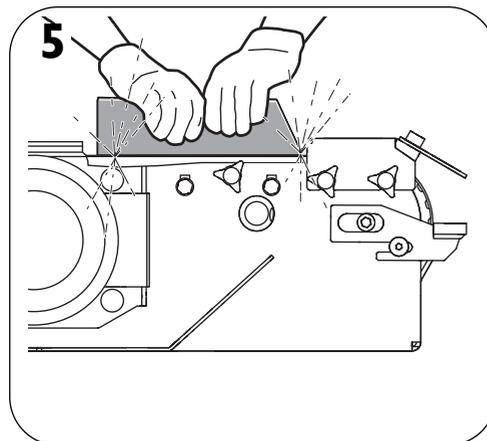
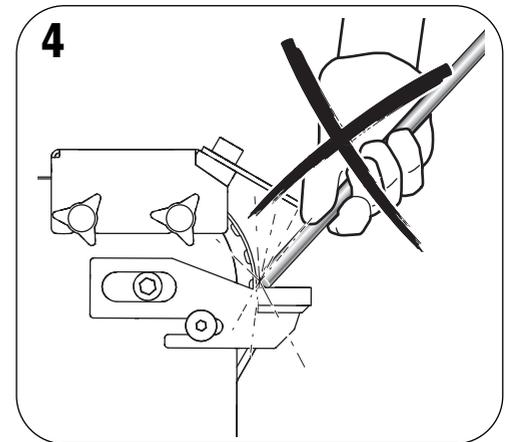


- ▶ **GI100** 7 90 22 300 40 3
- ▶ **GI100EF** 7 90 22 300 23 2
- ▶ **GI1002V** 7 90 22 300 23 3

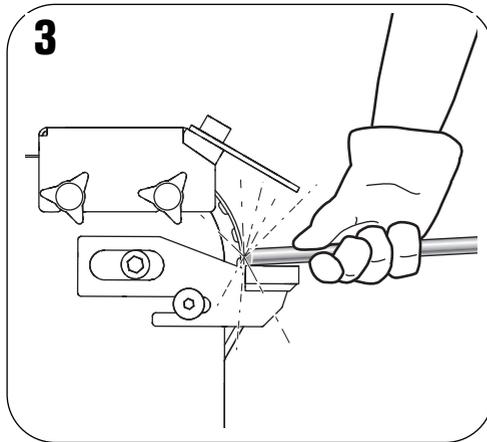

Deutsch	Betriebsanleitung	 5
English	Instruction Manual	 9
Français	Notice d'utilisation	 13
Italiano	Istruzioni per l'uso	 17
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	 21
Español	Instrucciones de uso	 25
Português	Instruções de serviço	 29
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσης	 33
Dansk	Driftsvejledning	 37
Norsk	Driftsinstruks	 41
Svenska	Bruksanvisning	 45
Suomi	Käyttöohje	 49
Magyar	Üzemeltetési utasítás	 53
Česky	Návod k obsluze	 57
Slovensky	Návod na použitie	 61
Polski	Instrukcja eksploatacji	 65
На русском языке	Руководство по эксплуатации	 69
中文	圆管研磨装置使用说明书	 73

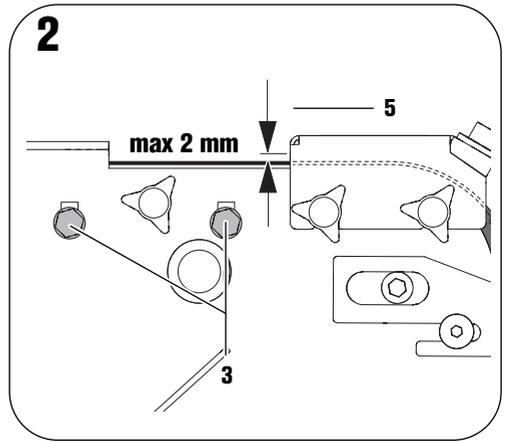

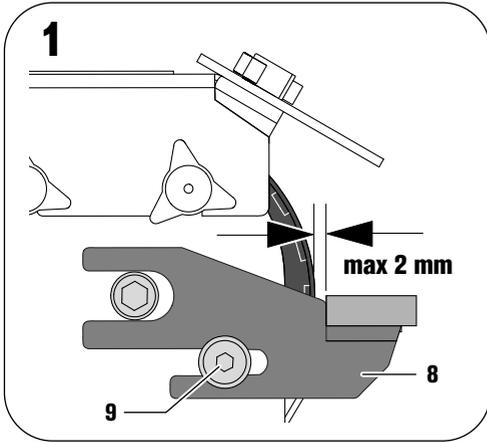

Originalbetriebsanleitung.

Verwendete Symbole, Abkürzungen und Begriffe.

Die in dieser Betriebsanleitung und ggf. auf der Maschine verwendeten Symbole dienen dazu, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefährdungen bei der Arbeit mit dieser Maschine zu lenken.

Symbol	Begriff, Bedeutung
	Aktion
	Berühren verboten
	Allgemeines Gebotszeichen
	Dokumentation lesen
	Augenschutz benutzen
	Gehörschutz benutzen
	Staubschutz benutzen
	Handschutz benutzen
	Warnung vor Gefahr
	Europäisches Konformitätszeichen

Zu Ihrer Sicherheit.



Verwenden Sie diese Maschine nicht, bevor Sie diese Betriebsanleitung gründlich gelesen und vollständig verstanden haben, einschließlich der Abbildungen, Spezifikationen und Sicherheitsregeln.

Beachten Sie ebenso die einschlägigen nationalen Bestimmungen für elektrische Sicherheit und Arbeitsschutz (in Deutschland: BGV A2, BGR 500).

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum elektrischen Schlag, Brand und/oder einer ernststen Verletzung führen.

Diese Betriebsanleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren und bei einer Weitergabe oder Veräußerung der Maschine überreichen.



Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz,



Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleif-



und Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.



Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.

Tragen Sie beim Arbeiten keine lose Kleidung, Schmuck oder offene, lange Haare. Lose Gegenstände können trotz Schutzvorrichtungen von sich bewegenden Teilen erfasst werden und zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie keine verschlissenen, eingerissenen oder stark zugesetzten Schleifbänder. Handhaben Sie Schleifbänder sorgsam und bewahren Sie diese nach den Anweisungen des Herstellers auf. Schleifbänder nicht knicken! Beschädigte Schleifbänder können zerreißen, weggeschleudert werden und jemanden verletzen.

Verwenden Sie keine Schleifbänder oder sonstiges Zubehör, das nicht speziell vom Hersteller entwickelt oder freigegeben wurde. Sicherer Betrieb ist nicht alleine dadurch gegeben, dass ein Schleifband oder Zubehör auf Ihre Maschine passt.

Verwenden Sie immer die an der Maschine befindlichen Schutzvorrichtungen. Die Schutzvorrichtungen müssen sicher an der Maschine montiert sein, so dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird. Die Schutzvorrichtungen sollen den Bediener vor umherfliegenden Schleifpartikeln und unbeabsichtigter Berührung mit dem Schleifband schützen.

Achtung Brand- und Explosionsgefahr! Beim Schleifen von Metallen (z. B. Aluminium oder Magnesium) entsteht Staub, der brennbar oder explosiv sein kann. Betreiben Sie die Maschine nicht in der Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese Materialien entzünden.

Achten Sie darauf, dass keine Personen durch Funkenflug gefährdet werden. Entfernen Sie brennbare Materialien aus der Nähe. Beim Schleifen von Metallen entsteht Funkenflug.

Das Werkstück muss immer sicher auf der Schleifauflage und dem Anschlag aufliegen. Zu kleine oder dünne Werkstücke dürfen nicht bearbeitet werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch das weggeschleuderte Werkstück.

Berühren Sie niemals das laufende Schleifband. Es besteht Verletzungsgefahr.

Drücken Sie in Gefahrensituationen sofort den Not-Ausschalter. Die Maschine läuft bis zu 50 Sekunden nach.

Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen der Maschine. Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse. Dies kann bei übermäßiger Ansammlung von Metallstaub elektrische Gefährdungen verursachen.

Achten Sie auf den sicheren Stand und waagerechte Aufstellung der Maschine. Kippt die Maschine während der Arbeit kann dies schwere Verletzungen verursachen.

Der Stecker der Maschine darf nur von einem Elektrofachmann montiert werden. Der Schutzleiter in der Netzsteckdose muss mit der Schutzerdung des Stromnetzes verbunden sein.

Bei Wartung und Instandsetzung den Netzstecker ziehen! Wird die Maschine unbeabsichtigt eingeschaltet, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Lassen Sie die elektrische Sicherheit der Maschine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend regelmäßig überprüfen. Bei nicht geprüften Maschinen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Drehrichtung des Motors. Bei falscher Drehrichtung kann das Werkstück weggeschleudert werden und Unfälle verursachen. Die Drehrichtung darf nur von einem Elektrofachmann umgestellt werden.

Stehen Sie oder andere Personen beim Einschalten der Maschine niemals direkt neben dem Schleifband. Das Schleifband kann reißen und schwere Verletzungen verursachen.

Auf einen Blick.

- 1 Sterndrehschraube, Bandlaufjustierung
- 2 Schutzabdeckung, oben
- 3 Einstellschraube, Planschleifauflage
- 4 Sterndrehschraube, Schutzabdeckung oben
- 5 Anschlag
- 6 Flügelschrauben, Funkenschutz
- 7 Funkenschutz
- 8 Schleifauflage
- 9 Schraube für Schleifauflage
- 10 Sterndrehschraube, Schutzabdeckung vorne
- 11 Spannhebel
- 12 NOT-Aus-Taste
- 13 Lüftungsschlitze
- 14 Ein-/Ausschalter
- 15 Kontaktscheibe
- 16 Planschleifauflage
- 17 Antriebsscheibe
- 18 Seitendeckel
- 19 Schraube für Seitendeckel
- 20 Stutzen für Staubabsaugung
- 21 Hinweisschild

Bestimmung der Maschine.

Stationäre Schleifmaschine zum Schleifen von Metallwerkstoffen unter Verwendung vom Hersteller zugelassener Schleifbänder.

Montageanweisungen.

Befestigen Sie die Maschine auf dem Untergestell GRIT G1XS oder G1XBE (siehe Montageanleitung). Die Befestigung des Untergestells am Boden und der Maschine am Untergestell muss den bei der Arbeit auftretenden Kräften genügen.

Zur Montage sind geeignete Schraubverbindungen (Durchmesser, Länge) zu verwenden.

Elektroanschluss.

Der bauseitige Elektroanschluss muss von einem Elektrofachmann vorgenommen werden.

Netzspannung beachten: Die Netzspannung und Frequenz der Spannungsquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild der Maschine übereinstimmen.

Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Drehrichtung des Motors. Die Drehrichtung darf nur von einem Elektrofachmann umgestellt werden.

Einstellungen.

Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine den Stecker aus der Steckdose.

Funkenschutz (7) einstellen.

- Lösen Sie die beiden Flügelschrauben (6) und stellen Sie den Funkenschutz (7) so ein, dass das Schleifband so weit wie möglich abgedeckt wird.

- Ziehen Sie die beiden Flügelschrauben wieder fest.

Schleifauflage (8) einstellen (Bild 1).


- Lösen Sie die Sterndrehschraube (9) und stellen Sie das Spaltmaß von **max. 2 mm** ein.
- Ziehen Sie die Sterndrehschraube wieder fest.

Planschleifauflage (16) einstellen.

Beim Planschleifen muss die Planschleifauflage (16) parallel zum Schleifband ausgerichtet sein und es auf der ganzen Fläche berühren.

- Lösen Sie die Schrauben (4)/(10) und entfernen Sie die obere und vordere Schutzabdeckung.
- Lösen Sie die Schraube (19) und klappen Sie den Seitendeckel (18) herunter.
- Lösen Sie die Schrauben (3) und stellen Sie das Spaltmaß zwischen Anschlag (5) und Planschleifauflage (16) ein. Das Spaltmaß darf **maximal 2 mm** betragen! (Bild 2)
- Ziehen Sie die Schrauben (3) wieder fest.
- Schließen Sie den Seitendeckel (18) und ziehen Sie die Schraube (19) wieder fest.
- Setzen Sie die obere und vordere Schutzabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben (4)/(10) wieder fest.

Bandlauf justieren.

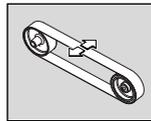

Schalten Sie die Maschine nur **kurz** ein und überprüfen Sie den Bandlauf. Justieren Sie den Bandlauf mit der Sterndrehschraube (1) mittig, wenn sich das Schleifband nach rechts oder links bewegt.

Falls sich der Bandlauf nicht mittig einstellen lässt:


- Reinigen Sie die Antriebsscheibe (17) und die Kontaktscheibe (15) mit Druckluft.
- Überprüfen Sie die Antriebsscheibe und die Kontaktscheibe auf Verschleiß, Verformung und Abnutzung. Lassen Sie beschädigte Teile sofort ersetzen!

Schleifband wechseln.



Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine den Stecker aus der Steckdose.

- Lösen Sie die Schrauben (4)/(10) und entfernen Sie die obere und vordere Schutzabdeckung.
- Lösen Sie die Schraube (19) und klappen Sie den Seitendeckel (18) herunter.

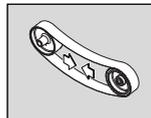


Schwenken Sie den Hebel (11) nach oben um die Spannvorrichtung zu entlasten.

- Entfernen Sie das alte Schleifband.

Beachten Sie vor dem Auflegen des neuen Schleifbandes die Laufrichtungsangabe auf der Schleifbandrückseite! Sie muss mit der Drehrichtung des Antriebsrades übereinstimmen.

- Legen Sie das Schleifband gleichzeitig auf die Antriebsscheibe (17) und die Kontaktscheibe (15).

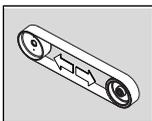

Schwenken Sie den Hebel (11) nach unten um das Schleifband zu spannen.

- Schließen Sie den Seitendeckel (18) und ziehen Sie die Schraube (19) wieder fest.
- Setzen Sie die obere und vordere Schutzabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben (4)/(10) wieder fest.
- Prüfen Sie das Spaltmaß der Schleifauflage.
- Schalten Sie die Maschine ein und justieren Sie den Bandlauf.

Betriebsanweisungen

Einschalten:

- NOT-Aus-Taste (12) entriegeln und aufklappen. Taste „I“ (14) drücken.

Ausschalten:

- NOT-Aus-Taste (12) aufklappen. Taste „0“ (14) drücken.



Die Maschine läuft nach dem Ausschalten ca. 50 sek. nach.

NOT-Aus-Taste:

- Drücken Sie in Gefahrensituationen die rote NOT-Aus-Taste um die Maschine auszuschalten.

Überlastsicherung.

Bei einer anhaltend hohen Belastung über einen längeren Zeitraum wird die Maschine abgeschaltet. Nach einer Abkühlzeit von ca. 15 Minuten ist die Maschine wieder einsatzbereit.

Kontaktschleifen (Bilder 3+4).

- Vergewissern Sie sich, dass die Sterndrehschraube (9) festgezogen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die obere Schutzabdeckung (2) mit der Sterndrehschraube (4) gesichert und der Seitendeckel (18) geschlossen ist.
- Prüfen Sie das Spaltmaß der Schleifauflage.
- Prüfen Sie die Position der Planschleifauflage (16). Die Schrauben (3) müssen sich in der unteren Position befinden.
- Prüfen Sie, ob der Funkenschutz (7) richtig eingestellt und festgezogen ist.
- Schalten Sie die Maschine ein und prüfen Sie den Bandlauf.
- Legen Sie das Werkstück fest auf die Schleifauflage auf.
- Das Werkstück mit beiden Händen führen oder in einer Vorrichtung fixieren.

Planschleifen (Bild 5).

- Lösen Sie die Sterndrehschrauben (4) und entfernen Sie die obere Schutzabdeckung (2).
- Stellen Sie sicher, dass das Spaltmaß richtig eingestellt ist. (Bild 2)
- Schalten Sie die Maschine ein und prüfen Sie den Bandlauf.
- Das Werkstück mit beiden Händen führen und nach dem Arbeitsvorgang nach oben wegnehmen.

Absaugvorrichtung

Die Maschine kann über den Stutzen (20) an ein Untergerüst mit Absaugvorrichtung angeschlossen werden.

Instandhaltung und Kundendienst.

- ❗ Eine Instandsetzung darf nur durch eine Fachkraft nach den gültigen Vorschriften durchgeführt werden.

Zur Instandsetzung empfehlen wir den FEIN-Kundendienst, die FEIN-Vertragswerkstätte und die FEIN-Vertretungen.

Die aktuelle Ersatzteilliste dieses Elektrowerkzeuges finden Sie im Internet unter www.fein.com.

Führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durch:

- Blasen Sie die Kühlluftöffnungen (13) am Motorgehäuse und die gekennzeichneten Stellen mit Druckluft aus (siehe Hinweisschild (21)).

- Ölen Sie die Maschine täglich an den gekennzeichneten Stellen mit Maschinenöl (siehe Hinweisschild (21)).

- Überprüfen Sie die Antriebs- und Kontaktscheibe beim jedem Schleifbandwechsel auf Verschleiß und Beschädigungen. Lassen Sie beschädigte Teile ersetzen.

Gewährleistung und Garantie.

Die Gewährleistung auf das Erzeugnis gilt gemäß den gesetzlichen Regelungen im Lande des Inverkehrbringens.

Darüber hinaus leistet FEIN Garantie entsprechend der FEIN-Hersteller-Garantieerklärung. Details diesbezüglich erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler, der FEIN-Vertretung in Ihrem Land oder beim FEIN-Kundendienst.

Konformitätserklärung.

Die Firma GRIT erklärt in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den auf der letzten Seite dieser Betriebsanleitung angegebenen einschlägigen Bestimmungen entspricht.

Originalsprache Englisch/Deutsch

Umweltschutz, Entsorgung.

Stationärrmaschinen sollen gemäß nationalem Recht einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Technische Daten.

Typ	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Bestellnummer 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Leerlaufdrehzahl [/min]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Leistungsaufnahme [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Spannung [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frequenz [Hz]	50	60	50	50	60
Schleifbandgeschwindigkeit [m/s]	23	27	23	23	27
Gewicht entsprechend EPTA- Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Schutzklasse	I	I	I	I	I
Schleifbandlänge [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Schleifbandbreite [mm]	100	100	100	100	100

Anschlusschaltbilder.

Typ	GI100	Anlage 76
Typ	GI100 EF	Anlage 77
Typ	GI1002V	Anlage 78

Geräusch-Emissionswerte.

	Leerlauf	Schleifen
Gemessener A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA} (re 20 μ Pa), in Dezibel	81	93
Unsicherheit K_{pA} , in Dezibel	4	4
Gemessener A-bewerteter Schalleistungspegel L_{wA} (re 1 pW), in Dezibel	91	100
Unsicherheit K_{wA} , in Dezibel	2,5	2,5
Betriebsbedingungen		
Drehzahl [/min]	3 000	3 000
Material	–	ST 37
Abmessung	–	8 x 40
Schleifband	–	Grit by FEIN 36Z

Original Instructions.

Symbols, abbreviations and terms used.

The symbols in the Instruction Manual and on the machine shall aid in directing your attention to possible hazardous situations when working with this machine.

Symbol	Term, meaning
	Action
	Touching prohibited
	General mandatory sign
	Read documentation
	Use eye-protection
	Wear ear protection
	Use dust mask
	Use protective gloves
	Danger warning
	European conformity symbol

For your safety.

  Do not use this machine before you have thoroughly read and completely understood these operating instructions, including the figures, specifications, and safety regulations. Please also observe the relevant national industrial safety regulations (e. g. in Germany: BGV A2, BGR 500).

Non-observance of the safety instructions can lead to an electric shock, fire and/or severe injuries.

These operating instructions should be kept for later use and enclosed with the power tool, should it be passed on or sold.

  **Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.**

 The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

While working, do not wear loose clothing, jewellery, open or long hair. Loose objects can be caught in moving parts despite protective devices, and lead to injuries.

Do not use worn, torn or heavily clogged grinding belts. Handle grinding belts with care and store them in accordance with the instructions of the manufacturer. Do not bend or crease grinding belts! Damaged grinding belts can tear apart and be thrown from the machine resulting in possible personal injury.

Do not use grinding belts or other accessories which are not specifically designed and recommended by the power tool manufacturer. Safe operation is not ensured merely because a grinding belt or accessory fits your machine.

Always use the protective devices of the machine. The protective devices must be securely mounted to the machine and positioned for maximum safety. The protective devices help to protect the operator from flying grinding particles and unintentional contact with the grinding belt. **Caution! Danger of fire and explosion! When grinding metals (e. g. aluminium or magnesium), dust develops that can be combustible or explosive. Do not operate the machine in the vicinity of combustible materials.** Sparks can ignite such materials.

Pay attention that persons are not harmed by sparking. Remove combustible materials in the direct area. Sparks develop when grinding metals.

The workpiece must always lie securely on the grinding rest and the stop. Workpieces that are too small or too thin may not be worked. Danger of injury from workpieces being thrown from the machine.

 **Never touch the running grinding belt.** Danger of injury.

Press the safety switch immediately in danger situations. The machine runs on for up to 50 seconds.

Clean the ventilation slots of the machine regularly. The motor fan draws dust into the housing. Excessive accumulation of metal dust can cause electrical dangers.

Ensure that the machine is positioned securely and horizontal. Serious injuries can be caused if the machine tips over during operation.

The mains plug of the machine may be mounted only by a qualified electrician. The protective conductor in the mains socket outlet must be connected with the protective earthing of the mains supply.

Pull out the mains plug for maintenance and repair! Switching the machine on unintentionally can lead to serious injuries.

Have the electrical safety of the machine checked regularly in accordance with statutory regulations. For machines that have not been checked, there may be danger of electrical shock!

Check the rotation direction of the motor before starting the operation of the machine for the first time. If the rotation direction of the motor is incorrect, the workpiece can be thrown from the machine and cause an accident. The rotation direction may be changed only by a qualified electrician.

Make sure that you or other persons are not standing directly next to the grinding belt when switching the machine on. The grinding belt can tear apart and cause serious injuries.

At a glance.

- 1 Star-knob bolt for adjusting the tracking of the grinding belt
- 2 Protective cover, top
- 3 Adjustment screw for face- grinding rest
- 4 Star-knob bolt for protective cover, top
- 5 Stop
- 6 Spark guard wing bolts
- 7 Spark guard
- 8 Grinding rest
- 9 Bolt for grinding rest
- 10 Star-knob bolt for protective cover, front
- 11 Belt tension lever
- 12 Safety pushbutton
- 13 Ventilation slots
- 14 On/Off switch
- 15 Contact wheel
- 16 Face- grinding rest
- 17 Drive wheel
- 18 Side cover
- 19 Screw for side cover
- 20 Connection sleeve for dust extraction
- 21 Instruction label

Intended use of the machine.

Stationary grinder to grind of metal materials using manufacturer approved grinding belts.

Mounting instructions.

Fasten the machine onto the GRIT GIXS or GIXBE undercarriage (see mounting instructions). The fastening of both the undercarriage to the floor and the machine to the undercarriage must be suitable to withstand the forces occurring during working.

Use appropriate screw connections (size, length) for mounting.

Electrical connection.

- ⚠ The electrical connection, which is to be provided by customer, must be carried out by a qualified electrician.

Observe mains voltage: The mains voltage and the frequency of the power source must agree with the data on the type plate of the machine.

Before starting operation for the first time, check the rotation direction of the motor. The rotation direction may be changed only by a qualified electrician.

Adjustments.

- ⚠ **Before any work on the machine itself, pull the power plug from the socket outlet.**

Adjusting the spark guard (7).

- Loosen both wing bolts (6) and adjust the spark guard (7) in such a manner that the grinding belt is covered as far as possible.
- Tighten both wing bolts again.

Adjusting the grinding rest (8) (Figure 1).


- Loosen star-knob bolt (9) and adjust the gap size to **2 mm (max.)**.
- Tighten the star-knob bolt again.

Adjusting the face- grinding rest (16).

For face grinding applications, the face- grinding rest (16) must be aligned parallel to the grinding belt and must touch it over the complete surface.

- Loosen the screws (4)/(10) and remove the top and the front protective cover.
- Loosen screw (19) and fold the side cover (18) down.
- Loosen the screws (3) and adjust the gap size between the stop (5) and the face-grinding rest (16). The gap size must not exceed **2 mm (max.)!** (Figure 2)
- Tighten screws (3) again.
- Shut the side cover (18) and tighten screw (19) again.
- Reattach the top and the front protective cover and tighten the screws (4)/(10) again.

Adjusting the belt tracking.

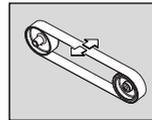

Switch the machine on only **briefly** and check the belt tracking. If the grinding belt moves left or right, adjust the belt tracking with the star-knob bolt (1) until centred.


If the belt tracking cannot be adjusted centred:

- Clean the drive wheel (17) and the contact wheel (15) with compressed air.
- Check the drive wheel and the contact wheel for wear, deformation and damage. Have damaged components replaced without delay!

Changing the grinding belt.

- ⚠ **Before any work on the machine itself, pull the power plug from the socket outlet.**

- Loosen the screws (4)/(10) and remove the top and the front protective cover.
- Loosen screw (19) and fold the side cover (18) down.

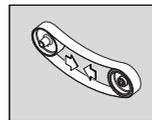


Push belt tension lever (11) up to release the clamping device.

- Remove the old grinding belt.

Before attaching the new grinding belt, observe the information concerning the running direction on the inner side of the grinding belt! It must correspond with the running direction of the drive wheel.

- Place the grinding belt both around the drive wheel (17) and around the contact wheel (15).

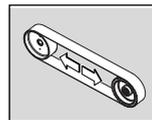

Push the belt tension lever (11) down again to tension the grinding belt.

- Shut the side cover (18) and tighten screw (19) again.
- Reattach the top and the front protective cover and tighten the screws (4)/(10) again.
- Check the gap size of the grinding rest.
- Switch the machine on and adjust the belt run.

Operating instructions

Switching ON:

- Release the safety pushbutton (12) and lift it up. Press the "I" button (14).

Switching OFF:

- Lift up the safety pushbutton (12). Press the "0" (14) button.



After switching off, the machine runs on for approx. 50 seconds.

Safety pushbutton:

- In emergency situations, press the red safety pushbutton to switch the machine off.

Overload protection.

In case of continuous high load over a longer period of time, the machine is switched off. After a cooling-down period of approx. 15 minutes, the machine is ready for operation again.

Contact grinding (Figures 3+4).

- Check if the star-knob bolt (9) is firmly tightened.
- Ensure that the top protective cover (2) is secured with star-knob bolt (4) and that the side cover (18) is shut.
- Check the gap size of the grinding rest.
- Check the position of the face-grinding rest (16). The adjustment screws (3) must be in the bottom position.
- Check if the spark guard (7) is properly adjusted and tightened.
- Switch the machine on and check the belt run.
- Place the workpiece firmly onto the grinding rest.
- Guide the workpiece with both hands or fasten it in a fixture.

Face grinding (Figure 5).

- Loosen the star-knob bolts (4) and remove the top protective cover (2).
- Make sure that the gap size is correctly adjusted. (Figure 2)
- Switch the machine on and check the belt run.
- Guide the workpiece with both hands and remove it to upward after the working procedure.

Extraction device

The machine can be connected via the sleeve (20) to an undercarriage/base unit with dust extraction.

Repair and customer service.



Repairs may be carried out only by qualified persons in conformity with the valid regulations.

For repairs, we recommend our FEIN customer service centre, the FEIN authorised service centres and FEIN agencies.

The current spare parts list for this power tool can be found in the Internet at www.fein.com.

Carry out the following maintenance regularly:



Blow out the ventilation slots (13) at the motor housing and the marked locations with compressed air (see Instruction label (21)).



Lubricate the machine daily (when in use) with machine oil at the locations marked (see Instruction label (21)).

- Check the drive wheel and the contact wheel for wear and damage each time when changing the grinding belt. Have damaged parts replaced.

Warranty and liability.

The warranty for the product is valid in accordance with the legal regulations in the country where it is marketed. In addition, FEIN also provides a guarantee in accordance with the FEIN manufacturer's guarantee. For further details on this, please contact your specialist dealer, your national FEIN representative, or the FEIN customer service centre.

Declaration of conformity.

GRIT declares itself solely responsible for this product conforming with the relevant provisions given on the last page of this Instruction Manual.

Original language English/German

Environmental protection, disposal.

Stationary machines should be sorted for environment-friendly recycling in accordance with national laws.

Specifications.

Type	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Reference number 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
No-load speed [rpm]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Power input [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Voltage [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frequency [Hz]	50	60	50	50	60
Grinding-belt speed [m/s]	23	27	23	23	27
Weight according to EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Class of protection	I	I	I	I	I
Grinding-belt length [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Grinding-belt width [mm]	100	100	100	100	100

Connection diagrams.

Type	GI100	Appendix 76
Type	GI100 EF	Appendix 77
Type	GI1002V	Appendix 78

Noise emission values.

	Idle	Sanding
A-weighted emission pressure power level measured at the workplace L_{pA} (re 20 μ Pa), in decibels	81	93
Measuring uncertainty K_{pA} , in decibels	4	4
Measured A-weighted sound power level L_{wA} (re 1 pW), in decibels	91	100
Measuring uncertainty K_{wA} , in decibels	2.5	2.5
Operating conditions		
Speed [rpm]	3 000	3 000
Material	–	ST 37
Dimension	–	8 x 40
Grinding belt	–	Grit by FEIN 36R

Notice originale.

Symboles, abréviations et termes utilisés.

Les symboles utilisés dans cette notice d'utilisation et, le cas échéant, sur l'appareil, servent à attirer votre attention sur les dangers éventuels que comporte le travail avec cet appareil.

Symbole	Terme, signification
	Action
	Interdit de toucher
	Signal d'obligation général
 	Lire la documentation
  	Porter une protection oculaire
 	Porter une protection acoustique
	Porter une protection anti-poussière
	Utiliser un protège-main
	Mise en garde d'un danger
	Signe de conformité européenne

Pour votre sécurité.

  N'utilisez pas cet appareil avant d'avoir soigneusement lu et complètement compris cette notice d'utilisation, y compris les figures, les spécifications et les règles de sécurité.

Tenir également compte des réglementations nationales de sécurité électrique et protection du travail en vigueur (en Allemagne : BGV A2, BGR 500).

Le non-respect des instructions de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou de graves blessures.

Gardez bien cette notice en vue d'une utilisation ultérieure ; elle doit être jointe à l'appareil en cas de transmission ou de vente à une tierce personne.

  **Porter un équipement de protection individuelle. En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner.** La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition.

Ne pas porter des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs ouverts lors du travail. Malgré les dispositifs de protection, des objets non fixés peuvent être happés par des pièces en mouvement et entraîner des blessures.

Ne pas utiliser de bandes abrasives usées, fendues sur les bords ou fortement encrassées. Manier avec précaution les bandes abrasives et les ranger conformément aux instructions du fabricant. Ne pas plier les bandes abrasives ! Les bandes abrasives endommagées peuvent se déchirer ou être projetées par l'appareil et blesser des personnes.

Ne pas utiliser de bandes abrasives ou d'autres accessoires qui n'ont pas été spécialement conçus ou acceptés par le fabricant. Le seul fait qu'une bande abrasive ou un accessoire aille sur votre appareil ne garantit pas une utilisation dépourvue de risque.

Toujours utiliser les dispositifs de protection se trouvant sur l'appareil. Les dispositifs de protection doivent être bien montés sur l'appareil de façon à obtenir une sécurité maximale. Les dispositifs de protection doivent protéger l'utilisateur contre les particules qui se détachent et contre un contact accidentel avec la bande abrasive.

Attention risque d'incendie et d'explosion ! Lors du ponçage de métaux (par ex. aluminium ou magnésium), de la poussière est générée qui peut être inflammable ou explosive. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il y a des matériaux inflammables à proximité. Les étincelles risquent d'enflammer ces matériaux.

Veiller à ce que personne ne soit exposé à un danger en raison des projections d'étincelles. Enlever les matériaux inflammables se trouvant à proximité. L'usinage des métaux génère des étincelles.

L'outil de travail doit toujours être bien posé sur le support de ponçage et la butée. Ne pas travailler des pièces trop petites ou trop fines. Il y a risque de blessure dû à la pièce de travail projetée.

 **Ne jamais toucher la bande abrasive en rotation.** Il y a un risque de blessures.

En cas de danger, toujours appuyer immédiatement sur l'arrêt d'urgence. L'appareil continue à tourner pendant 50 secondes environ.

Nettoyer régulièrement les ouïes de ventilation de appareil. La ventilation du moteur aspire de la poussière dans le carter. Une trop grande quantité de poussière de métal accumulée peut constituer des dangers électriques.

Veiller à placer l'appareil dans une position stable et à l'horizontale. Au cas où l'appareil se renverserait pendant le travail, ceci pourrait entraîner de graves blessures.

Seul un électricien professionnel a le droit de monter la fiche de l'appareil. Le conducteur de protection dans la prise du secteur doit être connecté à la mise à la terre du réseau électrique.

Pour les travaux d'entretien et de réparation, retirer la fiche de la prise de courant ! Le fait de mettre en marche l'appareil par mégarde peut entraîner de graves blessures.

Faire régulièrement contrôler la sécurité électrique de l'appareil conformément à la législation en vigueur. Pour les appareils non contrôlés, il y a risque de choc électrique !

Avant la première mise en service, contrôler le sens de rotation du moteur. Si c'est le mauvais sens de rotation, la pièce à travailler peut être projetée et causer des accidents. Seul un électricien professionnel a le droit d'inverser le sens de rotation.

Lors de la mise en marche de l'appareil, veiller à ce que l'utilisateur ou d'autres personnes ne se tiennent pas directement à côté de la bande abrasive. La bande abrasive peut se déchirer et entraîner de graves blessures.

Vue générale.

- 1 Vis étoile, ajustage de la bande
- 2 Capot de protection supérieur
- 3 Vis de réglage, support de ponçage pour surfaces planes
- 4 Vis étoile, capot de protection supérieur
- 5 Butée
- 6 Vis papillon, protection contre les étincelles
- 7 Protection contre les étincelles
- 8 Support de ponçage
- 9 Vis pour support de ponçage
- 10 Vis étoile, capot de protection avant
- 11 Levier de serrage
- 12 Touche Arrêt d'urgence
- 13 Fentes d'aération
- 14 Interrupteur Marche/Arrêt
- 15 Roue de contact
- 16 Support de ponçage pour surfaces planes
- 17 Roue d'entraînement
- 18 Capot latéral
- 19 Vis pour capot latéral
- 20 Tubulure pour aspiration des poussières
- 21 Plaque d'avertissement

Utilisation de l'appareil.

Ponceuse stationnaire conçue pour le ponçage de métaux avec les bandes abrasives autorisées par le fabricant.

Indications de montage.

Fixer l'appareil sur le socle GRIT GIXS ou GIXBE (voir instructions de montage). La fixation du socle sur le sol et de l'appareil sur son socle doit satisfaire aux forces générées pendant le travail.

Pour le montage, utiliser des vissages appropriés (diamètre, longueur).

Branchement électrique.

- ❗ Le branchement électrique sur les lieux d'installation doit être effectué par un électricien professionnel.

Respecter la tension du réseau : La tension et la fréquence de la source de tension doivent correspondre aux indications relevées sur la plaque signalétique de l'appareil.

Avant la première mise en service, contrôler le sens de rotation du moteur. Seul un électricien professionnel a le droit d'inverser le sens de rotation.

Réglages.

- ⚠ **Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, retirer la fiche de la prise du courant.**

Ajuster la protection contre les étincelles (7).

- Desserrer les deux vis papillon (6) et ajuster la protection contre les étincelles (7) de sorte que la bande abrasive soit couverte le plus possible.
- Resserrer les deux vis papillon.

Ajuster le support de ponçage (8) (Figure 1).


- Desserrer la vis étoile (9) et régler la cote de la fente sur **2 mm max.**
- Resserrer la vis étoile.

Ajuster le support de ponçage pour surfaces planes (16).

Lors du ponçage de surfaces planes, le support (16) doit être ajusté en parallèle à la bande abrasive et la toucher sur toute sa surface.

- Desserrer les vis (4)/(10) et enlever les capots de protection supérieur et avant.
- Desserrer la vis (19) et abaisser le capot latéral (18).
- Desserrer les vis (3) et limiter l'espace entre la butée (5) et la table de ponçage pour surfaces planes (16). L'espace doit être de **2 mm max.** ! (Figure 2)
- Resserrer les vis (3).
- Fermer le capot latéral (18) et resserrer la vis (19).
- Monter à nouveau les capots de protection supérieur et avant et resserrer les vis (4)/(10).

Centrage de la bande.

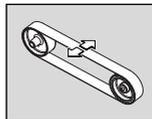

Mettre **brèvement** l'appareil en marche et contrôler si bande est bien centrée. A l'aide de la vis étoile (1), ajuster la bande pour la mettre au centre, si la bande va vers la droite ou vers la gauche.


Au cas où la bande ne se laisse pas centrer :

- Nettoyer la roue d'entraînement (17) et la roue de contact (15) avec de l'air comprimé.
- Contrôler si la roue d'entraînement et la roue de contact présentent des signes d'usure ou de déformation. Faire immédiatement remplacer les parties endommagées !

Changement de la bande.

- ⚠ **Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, retirer la fiche de la prise du courant.**

- Desserrer les vis (4)/(10) et enlever les capots de protection supérieur et avant.
- Desserrer la vis (19) et abaisser le capot latéral (18).

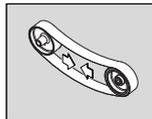


Basculer le levier (11) vers le haut afin de détendre le dispositif de serrage.

- Enlever la vieille bande abrasive.

Avant de placer la nouvelle bande abrasive, tenir compte de l'indication du sens de marche se trouvant au dos de la bande abrasive ! Il doit coïncider avec le sens de rotation de la roue d'entraînement.

- Placer la bande abrasive sur la roue d'entraînement (17) et, en même temps, sur la roue de contact (15).

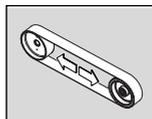

Basculer le levier (11) vers le bas afin de tendre la bande abrasive.

- Fermer le capot latéral (18) et resserrer la vis (19).
- Monter à nouveau les capots de protection supérieur et avant et resserrer les vis (4)/(10).
- Contrôler la cote de la fente du support de ponçage.
- Mettre l'appareil en marche et ajuster la bande.

Instructions pour le service

Mise en fonctionnement :

- Déverrouiller la touche d'arrêt d'urgence (12) et l'ouvrir. Appuyer sur la touche « I » (14).

Arrêt :

- Ouvrir la touche d'arrêt d'urgence (12). Appuyer sur la touche « 0 » (14).



Une fois éteint, l'appareil continue à tourner pendant 50 secondes environ.

Touche Arrêt d'urgence :

- Dans des situations dangereuses, appuyer sur la touche d'arrêt d'urgence afin d'arrêter l'appareil.

Protection contre surcharge.

Dans le cas d'une forte sollicitation continue, l'appareil s'éteint. Après un temps de refroidissement de 15 minutes environ, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

Dressage (Figures 3+4).

- S'assurer que la vis étoile (9) est bien serrée.
- S'assurer que le capot de protection supérieur (2) est bloqué à l'aide de la vis étoile (4) et que le capot latéral (18) est fermé.
- Contrôler la cote de la fente du support de ponçage.
- Contrôler la position du support de ponçage pour surfaces planes (16). Les vis (3) doivent se trouver dans la position inférieure.
- Contrôler si la protection contre les étincelles (7) est bien réglée et serrée.
- Mettre l'appareil en marche et contrôler le centrage de la bande.
- Bien poser la pièce sur le support de ponçage.
- Guider la pièce des deux mains ou la bloquer dans un dispositif.

Ponçage de surfaces planes (Figure 5).

- Desserrer les vis étoiles (4) et enlever le capot de protection supérieur (2).
- S'assurer que la cote de la fente est bien réglée. (Figure 2)
- Mettre l'appareil en marche et contrôler le centrage de la bande.
- Guider la pièce des deux mains et, une fois l'opération terminée, l'enlever vers le haut.

Dispositif d'aspiration

Il est possible de raccorder l'appareil au moyen de la tubulure (20) à un support avec dispositif d'aspiration.

Travaux d'entretien et service après-vente.



Ne faire effectuer des réparations que par un spécialiste travaillant conformément aux réglementations en vigueur.

Pour des travaux de réparation, nous vous recommandons le service après-vente FEIN, l'atelier agréé FEIN ainsi que les représentants FEIN.

Vous trouverez la liste actuelle des pièces de rechange pour cet outil électroportatif sur notre site www.fein.com.

Effectuer régulièrement les travaux d'entretien suivants :



Souffler de l'air comprimé dans les ouïes d'air de ventilation (13) sur le carter-moteur et sur les endroits marqués (voir plaque d'avertissement (21)).



Graisser chaque jour l'appareil avec de l'huile aux endroits marqués (voir plaque d'avertissement (21)).

- A chaque remplacement de la bande abrasive, contrôler si la roue d'entraînement et la roue de contact présentent des signes d'usure et des endommagements. Faire remplacer les parties endommagées.

Garantie.

Pour le produit, la garantie vaut conformément à la réglementation légale en vigueur dans le pays où le produit est mis sur le marché.

Outre les obligations de garantie légale, les appareils FEIN sont garantis conformément à notre déclaration de garantie de fabricant. Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé, à votre représentant FEIN dans votre pays ou auprès du service après-vente FEIN.

Déclaration de conformité.

L'entreprise GRIT déclare sous sa propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les réglementations en vigueur indiquées à la dernière page de la présente notice d'utilisation.

Langue d'origine anglais/allemand

Protection de l'environnement, élimination.

Conformément à la législation nationale, les appareils stationnaires doivent suivre une voie de recyclage appropriée.

Caractéristiques techniques.

Type	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Référence 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Vitesse de rotation en marche à vide [tr/min]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Puissance absorbée [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Tension [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Fréquence [Hz]	50	60	50	50	60
Vitesse de la bande abrasive [m/s]	23	27	23	23	27
Poids suivant EPTA- Procédure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Classe de protection	I	I	I	I	I
Longueur de la bande [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Largeur de la bande [mm]	100	100	100	100	100

Schémas de connexion.

Type	GI100	Installation 76
Type	GI100 EF	Installation 77
Type	GI1002V	Installation 78

Valeurs d'émission acoustique.

	Marche à vide	Ponçage
Mesure réelle (A) du niveau de pression acoustique sur le lieu de travail L_{pA} (re 20 μ Pa), en décibel	81	93
Incertitude K_{pA} , en décibel	4	4
Mesure réelle (A) du niveau d'intensité acoustique pondéré L_{wA} (re 1 pW), en décibel	91	100
Incertitude K_{wA} , en décibel	2,5	2,5
Conditions de mise en service		
Vitesse de rotation [tr/min]	3 000	3 000
Matériau	–	ST 37
Dimension	–	8 x 40
Bande abrasive	–	Grit by FEIN 36Z

Istruzioni originali.

Simboli, abbreviazioni e termini utilizzati.

I simboli utilizzati nelle presenti istruzioni ed ev. sulla macchina hanno la funzione di richiamare l'attenzione relativamente a possibili pericoli durante il lavoro con la macchina stessa.

Simbolo	Termine, Significato
	Azione
	Vietato toccare
	Segnale generale di prescrizione
	Leggere la documentazione
	Utilizzare la protezione per gli occhi
	Utilizzare la protezione acustica
	Utilizzare la protezione polvere
	Utilizzare la protezione per le mani
	Avvertimento di pericolo generico
	Marcatura europea di conformità

Per la Vostra sicurezza.

  Non utilizzare questa macchina prima di aver letto accuratamente e compreso completamente le presenti istruzioni d'uso, comprese le figure, le specifiche e le regole di sicurezza. Attenersi anche alle vigenti disposizioni nazionali relative alla sicurezza elettrica ed all'antifortunistica (in Germania: BGV A2, BGR 500).

In caso di inosservanza delle norme e delle leggi locali inerenti la sicurezza vi è il pericolo dello sviluppo di scossa di corrente elettrica, incendio e/o serio incidente. Conservare le presenti istruzioni per un eventuale uso futuro ed allegarle in caso di inoltro oppure di vendita della macchina.

 **Indossare abbigliamento di protezione. A seconda dell'applicazione in corso utilizzare una visiera completa, maschera di protezione per gli occhi oppure occhiali di sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere per polveri, protezione acustica, guanti di protezione oppure un grembiule speciale in grado di proteggervi da piccole particelle di levigatura o di materiale.** Gli occhi dovrebbero essere protetti da corpi estranei espulsi in aria nel corso di diverse applicazioni. La maschera antipolvere e la maschera respiratoria devono essere in grado di filtrare la polvere provocata durante l'applicazione. Esponendosi per lungo tempo ad un rumore troppo forte vi è il pericolo di perdere l'udito.

Mentre si lavora, non portare mai vestiti aperti e neppure bracciali, catenine o capelli lunghi sciolti. Nonostante la presenza di dispositivi di protezione, le parti in movimento della macchina potrebbero far presa su un oggetto sciolto e provocare seri incidenti.

Non continuare ad usare nastri abrasivi usurati, strappati oppure fortemente intasati. Maneggiare i nastri abrasivi con la dovuta attenzione e conservarli attenendosi alle istruzioni della casa costruttrice. Non piegare i nastri abrasivi! Nastri abrasivi difettosi possono strapparsi, essere scaraventati per l'aria e ferire qualcuno.

Non utilizzare mai accessori che non siano stati appositamente sviluppati oppure esplicitamente approvati dalla casa costruttrice. Un funzionamento sicuro non è assicurato dal semplice fatto che le misure di un nastro abrasivo o di un accessorio combacino con la macchina in dotazione.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione di cui la macchina è dotata. I dispositivi di protezione devono essere montati saldamente alla macchina in modo che possa essere garantito un alto livello di sicurezza. I dispositivi di protezione devono proteggere l'operatore da particelle di levigatura che possono volare per l'aria e da contatti involontari con il nastro abrasivo.

Attenzione pericolo di incendio e di esplosione! Levigando il metallo (p. es. alluminio oppure magnesio) si produce una polvere che può essere combustibile oppure esplosiva. Non utilizzare mai la macchina nelle vicinanze di materiali infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco questi materiali.

Accertarsi sempre di non mettere nessuno in pericolo con la scia di scintille. Allontanare ogni tipo di materiale infiammabile che si trovi nelle vicinanze. Levigando il metallo si produce una scia di scintille.

Il pezzo in lavorazione deve poggiare sempre in modo sicuro sulla superficie di levigatura e sulla battuta di guida. È proibita la lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte o di piccolo spessore. Esiste il rischio di incidenti causati da pezzi in lavorazione che possono essere proiettati in aria.

 **Mai toccare il nastro abrasivo in movimento.** Vi è il rischio di provocare incidenti.

In caso di situazioni di pericolo, premere immediatamente il tasto di arresto di emergenza. La macchina continua a funzionare ancora per fino a 50 secondi.

Pulire regolarmente le fessure di ventilazione della macchina. Il ventilatore del motore aspira polvere nella carcassa. In caso di eccessivo accumulo di polvere di metallo possono subentrare situazioni pericolose di origine elettrica.

Assicurarsi sempre che la macchina si trovi in una posizione operativa ben salda e perfettamente orizzontale. Se la macchina dovesse arrivare a rovesciarsi nel corso della lavorazione si verrebbe a creare il pericolo di gravissimi incidenti.

La spina della macchina può essere montata esclusivamente da personale elettricista specializzato. Il conduttore di terra nella presa elettrica deve essere collegata con il collegamento a terra della rete elettrica.

In caso di lavori di manutenzione e di riparazione, estrarre la spina dalla presa di corrente! Se la macchina viene accesa involontariamente, vi è il pericolo di provocare gravi incidenti.

Al fini della sicurezza elettrica della macchina, farla controllare regolarmente secondo le vigenti disposizioni legali. In caso di macchine non controllate vi è il serio pericolo di una scossa elettrica!

Prima di mettere in esercizio la macchina per la prima volta, controllare il senso di rotazione del motore. In caso di senso di rotazione errato vi è il pericolo che il pezzo in lavorazione possa essere proiettato in aria provocando seri incidenti. Il senso di rotazione può essere cambiato soltanto da personale elettricista specializzato.

Durante la fase della messa in esercizio della macchina non mettersi mai direttamente accanto al nastro abrasivo e far allontanare anche altre persone. Il nastro abrasivo può strapparsi e provocare gravissimi incidenti.

Guida rapida.

- 1 Vite a stella, regolazione della corsa del nastro
- 2 Copertura di protezione, nella parte superiore
- 3 Vite di regolazione, superficie piana di levigatura
- 4 Vite a stella, copertura di protezione superiore
- 5 Battuta
- 6 Viti ad alette, protezione antiscintille
- 7 Protezione antiscintille
- 8 Superficie di levigatura
- 9 Vite per supporto di levigatura
- 10 Vite a stella, copertura di protezione anteriore
- 11 Levetta di fissaggio
- 12 Tasto di emergenza
- 13 Feritoie di ventilazione
- 14 Interruttore avvio/arresto
- 15 Ruota di contatto
- 16 Superficie piana di levigatura
- 17 Ruota motrice
- 18 Coperchio laterale
- 19 Vite per coperchio laterale
- 20 Raccordo per aspirazione polvere
- 21 Targhetta istruzioni

Uso regolare della macchina.

Levigatrice stazionaria per la levigatura di materiali metallici impiegando nastri abrasivi omologati dal produttore.

Istruzioni di installazione.

Fissare la macchina sul basamento GRIT GIXS oppure GIXBE (Vedere Istruzioni di montaggio). Il fissaggio del basamento sul pavimento ed il montaggio della macchina sul basamento deve essere tale da poter far fronte alle forze che si sviluppano durante la fase operativa.

Per l'installazione devono essere utilizzati fissaggi a vite adatti (diametro, lunghezza).

Collegamento elettrico.

- ❗ In fase preparativa l'utente deve aver provveduto ad installare un collegamento elettrico ad opera di personale elettricista specializzato.

Osservare la tensione di rete: La tensione di rete e la frequenza dell'alimentatore deve corrispondere con le indicazioni riportate sulla targhetta della macchina.

Prima di mettere in esercizio la macchina per la prima volta, controllare il senso di rotazione del motore. Il senso di rotazione può essere cambiato soltanto da personale elettricista specializzato.

Posizioni.

- ⚠ **Prima di iniziare qualunque lavoro alla macchina, estrarre la spina dalla presa per la corrente.**

Regolazione della protezione antiscintille (7).

- Allentare le due vite ad alette (6) e regolare la protezione antiscintille (7) in modo tale che il nastro abrasivo possa essere coperto il più possibile.
- Stringere di nuovo bene le due viti ad alette.

Regolazione della superficie di levigatura (8) (Figura 1).


- Allentare la vite a stella (9) e regolare la misura dell'interstizio su **max. 2 mm**.
- Stringere di nuovo bene la vite a stella.

Regolazione della superficie piana di levigatura (16).

In caso di levigatura in piano la superficie piana di levigatura (16) deve essere regolata in posizione parallela rispetto al nastro abrasivo e toccarla sulla completa superficie.

- Allentare le viti (4)/(10) e rimuovere la copertura superiore ed anteriore di protezione.
- Sbloccare la vite (19) e ripiegare il coperchio laterale (18) verso il basso.
- Allentare le viti (3) e regolare la misura dell'interstizio tra il fermo (5) e la superficie piana di levigatura (16). La misura dell'interstizio non può superare il **massimo di 2 mm!** (Figura 2)
- Stringere di nuovo bene le viti di (3).
- Chiudere i coperchi laterali (18) e stringere di nuovo bene la vite (19).
- Applicare nuovamente la copertura di protezione superiore ed anteriore ed avvitare di nuovo forte le viti (4)/(10).

Regolazione della corsa del nastro.

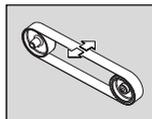

Accendere la macchina solo **brevemente** e controllare la corsa del nastro. Regolare la corsa del nastro in posizione centrale mediante la vite a stella (1) in caso che il nastro abrasivo dovesse spostarsi verso destra oppure verso sinistra.

Nel caso in cui non dovesse essere possibile regolare la corsa del nastro in posizione centrale:


- Pulire la ruota motrice (17) e la ruota di contatto (15) con aria compressa.
- Controllare che la ruota motrice e la ruota di contatto non siano danneggiate, deformate oppure usurate. Provvedere a far sostituire immediatamente componenti danneggiati!

Sostituzione del nastro abrasivo.

- ⚠ **Prima di iniziare qualunque lavoro alla macchina, estrarre la spina dalla presa per la corrente.**

- Allentare le viti (4)/(10) e rimuovere la copertura superiore ed anteriore di protezione.


- Sbloccare la vite (19) e ripiegare il coperchio laterale (18) verso il basso.

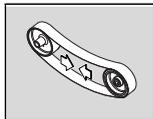

Ribaltare la leva (11) verso verso l'alto in modo da sbloccare il dispositivo di bloccaggio.

- Rimuovere il vecchio nastro abrasivo. Prima di applicare un nuovo nastro di levigatura, accertarsi che il senso di rotazione di marcia corrisponda a quella indicata sulla parte posteriore del nastro abrasivo! Esso deve corrispondere al senso di rotazione della ruota motrice.

- Posare il nastro abrasivo contemporaneamente sulla ruota motrice (17) e sulla ruota di contatto (15).

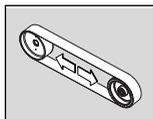

Ribaltare la leva (11) verso il basso per tendere il nastro abrasivo.

- Chiudere i coperchi laterali (18) e stringere di nuovo bene la vite (19).
- Applicare nuovamente la copertura di protezione superiore ed anteriore ed avvitare di nuovo forte le viti (4)/(10).
- Controllare la misura dell'interstizio della superficie di levigatura.
- Accendere la macchina solo e regolare la corsa del nastro.

Istruzioni operative

Avviare la macchina:

- Sbloccare il tasto di emergenza (12) e ribaltarlo verso l'alto. Premere il tasto «I» (14).

Arrestare la macchina:

- Ribaltare verso l'alto il tasto di emergenza (12). Premere il tasto «0» (14).



Una volta spenta, la macchina continua a girare ancora per ca. 50 sec.

Tasto di emergenza:

- In caso di situazioni di pericolo, premere il tasto rosso di emergenza per spegnere la macchina.

Protezione contro i sovraccarichi.

La macchina si spegne in caso che venga sottoposta ad alto carico per un periodo di tempo prolungato. La macchina è di nuovo pronta per l'uso dopo ca. 15 minuti, il tempo necessario per il raffreddamento.

Smerigliatura a contatto (Figure 3+4).

- Assicurarsi che la vite a stella (9) sia ben stretta.
- Accertarsi che la copertura superiore di protezione (2) sia assicurata con la vite a stella (4) e che il coperchio laterale (18) sia chiuso.
- Controllare la misura dell'interstizio della superficie di levigatura.
- Controllare la posizione della superficie piana di levigatura (16). Le viti (3) devono trovarsi nella posizione inferiore.
- Controllare se la protezione anticintille (7) sia regolata correttamente e se sia ben stretta.

- Accendere la macchina solo e controllare la corsa del nastro.
- Poggiare il pezzo in lavorazione sulla superficie di levigatura esercitando una certa pressione.
- Guidare il pezzo in lavorazione con entrambe le mani oppure fissarlo in un apposito dispositivo.

Levigatura in piano (Figura 5).

- Allentare le viti a stella (4) e rimuovere la copertura superiore di protezione (2).
- Accertarsi che la misura dell'interstizio sia regolata correttamente. (Figura 2)
- Accendere la macchina solo e controllare la corsa del nastro.
- Guidare il pezzo in lavorazione con entrambe le mani e, una volta conclusa l'operazione di lavoro, toglierlo sollevandolo.

Dispositivo di aspirazione

Attraverso il montante (20) la macchina può essere collegata ad un basamento dotato di un dispositivo di aspirazione.

Manutenzione ed Assistenza Clienti.



Interventi di manutenzione correttiva possono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato operante in conformità con le leggi e normative vigenti.

Per lavori di manutenzione correttiva raccomandiamo il Centro di Assistenza Clienti FEIN, le officine autorizzate FEIN e le rappresentanze FEIN.

L'attuale lista dei pezzi di ricambio del presente elettrotensile è presente in Internet sul sito www.fein.com.

Eseguire regolarmente i seguenti interventi di manutenzione:



Soffiare aria compressa sulle aperture per l'aria di raffreddamento (13) al corpo del motore e sui punti contrassegnati (vedere targhetta delle istruzioni (21)).



Applicare giornalmente delle gocce d'olio per macchine ai punti contrassegnati della macchina (vedere targhetta delle istruzioni (21)).

- Ogni volta che si sostituisce il nastro abrasivo controllare che la ruota motrice e la ruota di contatto non siano usurate oppure danneggiate. Provvedere a sostituire le parti danneggiate.

Responsabilità per vizi e garanzia.

La prestazione di garanzia sul prodotto è valida secondo la relativa normativa vigente nel Paese in cui avviene l'immissione sul mercato.

Inoltre, la FEIN presta garanzia conformemente al Certificato di garanzia del costruttore FEIN. Per ulteriori dettagli a proposito, rivolgersi al proprio Rivenditore di fiducia, alla Rappresentanza FEIN presente nel Vostro Paese oppure al Centro di Assistenza Clienti FEIN.

Dichiarazione di conformità.

La Ditta GRIT dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto corrisponde alle norme applicabili riportate sull'ultima pagina delle presenti istruzioni d'uso. Lingua originale inglese/tedesco

Misure ecologiche, smaltimento.

Le macchine ad uso stazionario devono essere inviati ad una riutilizzazione ecologica conforme alle norme vigenti sul territorio nazionale.

Dati tecnici.

Tipo	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Numero d'ordine 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Numero di giri a vuoto [g/min]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Potenza assorbita nominale [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Tensione [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frequenza [Hz]	50	60	50	50	60
Velocità del nastro abrasivo [m/s]	23	27	23	23	27
Peso conforme alla EPTA- Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Classe protezione	I	I	I	I	I
Lunghezza del nastro per levigatrice [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Larghezza nastro per smerigliatrice [mm]	100	100	100	100	100

Illustrazioni degli schemi dei collegamenti.

Tipo	GI100	Allegato 76
Tipo	GI100 EF	Allegato 77
Tipo	GI1002V	Allegato 78

Valori di emissione del rumore.

	Funzio- namento a vuoto	Levigatura
La misurazione A del livello di pressione acustica sul posto di lavoro L_{pA} (re 20 μ Pa), in decibel	81	93
Incertezza della misura K_{pA} , in decibel	4	4
La misurazione A del livello di potenza acustica L_{wA} (re 1 pW), in decibel	91	100
Incertezza K_{wA} , in decibel	2,5	2,5
Condizioni di funzionamento		
Numero di giri [g/min]	3 000	3 000
Materiale	–	ST 37
Dimensioni	–	8 x 40
Nastro di levigatura	–	Grit by FEIN 36Z

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.

Gebruikte symbolen, afkortingen en begrippen.

De in deze gebruiksaanwijzing en eventueel op de machine gebruikte symbolen dienen ertoe, uw aandacht te vestigen op mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden met deze machine.

Symbol	Begrip, betekenis
	Actie
	Aanraken verboden
	Algemeen gebodsteken
	Lees de documentatie
	Gebruik een oogbescherming
	Gebruik een gehoorbescherming
	Gebruik een stofbescherming
	Gebruik een handbescherming
	Waarschuwing voor gevaar
	Europees conformiteitsteken

Voor uw veiligheid.

  Gebruik deze machine niet voordat u deze gebruiksaanwijzing grondig hebt gelezen en volledig hebt begrepen, inclusief de afbeeldingen, specificaties en veiligheidsregels.

Neem ook de geldende nationale voorschriften voor elektrische veiligheid en de wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer in acht (in Duitsland: BGV A2 en BGR 500).

Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel leiden.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik en geef deze door aan de volgende gebruiker of eigenaar van de machine.

  **Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik afhankelijk van de toepassing een volledige gezichtsbescherming, oogbescherming of veiligheidsbril.**

 **Draag voor zover van toepassing een stofmasker, een gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speciaal schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegenhoudt.** Uw ogen moeten worden beschermd tegen wegvliegende deeltjes die bij verschillende toepassingen ontstaan. Een stof- of adembeschermingsmasker moet het bij de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.

Draag bij de werkzaamheden geen losse kleding of sieraden en draag lang haar niet los. Losse voorwerpen kunnen ondanks de veiligheidsvoorzieningen door bewegende delen worden meegenomen en tot verwondingen leiden.

Gebruik geen versleten, ingescheurde of ernstig beschadigde schuurbanden. Ga zorgvuldig met de schuurbanden om en bewaar deze volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Knik de schuurbanden niet. Beschadigde schuurbanden kunnen stukscheuren, weggeslingerd worden en iemand verwonden.

Gebruik geen schuurbanden of ander toebehoren, dat niet speciaal door de fabrikant is ontwikkeld of vrijgegeven.

Een veilig gebruik is niet alleen gegeven door het feit dat een schuurband of toebehoren op uw machine past.

Gebruik altijd de veiligheidsvoorzieningen die zich op de machine bevinden. De veiligheidsvoorzieningen moeten goed op de machine gemonteerd zijn, zodat een maximum aan veiligheid wordt bereikt. De veiligheidsvoorzieningen moeten de bediener beschermen tegen rondvliegende schuurdeeltjes en onbedoelde aanraking met de schuurband.

Let op, brand- en explosiegevaar! Bij het schuren van metalen (zoals aluminium en magnesium) ontstaat stof dat brandbaar of explosief kan zijn. Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

Let er op dat er geen personen door wegvliegende vonken in gevaar worden gebracht. Verwijder brandbare materialen uit de buurt. Bij het schuren van metaal ontstaan wegvliegende vonken.

Het werkstuk moet altijd goed op het schuurvlak en de aanslag aansluiten. Te kleine of dunne werkstukken mogen niet worden bewerkt. Er bestaat verwondingsgevaar door het weggeslingerde werkstuk.

 **Raak nooit de lopende schuurband aan.** Er bestaat verwondingsgevaar.

Druk in gevaarlijke situaties onmiddellijk op de noodknop. De machine loopt maximaal 50 seconden uit.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van de machine. De motorventilator zuigt stof in het machinehuis. Dit kan bij overmatige ophoping van metaalstof elektrische gevaren veroorzaken.

Let er op dat de machine stabiel en horizontaal staat. Als de machine tijdens de werkzaamheden kantelt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

De stekker van de machine mag alleen door een elektro-monteur worden gemonteerd. De aardaansluiting in het stopcontact moet met de veiligheidsaarding van het stroomnet verbonden zijn.

Trek de stekker uit het stopcontact bij onderhoud en reparaties. Als de machine onbedoeld wordt ingeschakeld, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Laat de elektrische veiligheid van de machine overeenkomstig de wettelijke bepalingen regelmatig controleren. Bij machines die niet worden nagezien, bestaat het gevaar van een elektrische schok.

Controleer voor de eerste ingebruikneming de draairichting van de motor. Bij een verkeerde draairichting kan het werkstuk weggeslingerd worden en ongevallen veroorzaken. De draairichting mag alleen door een elektromonteur worden omgekeerd.

Ga bij het inschakelen van de machine nooit vlak naast de schuurband staan en laat andere personen daar nooit staan. De schuurband kan breken en ernstig letsel veroorzaken.

In één oogopslag.

- 1 **Kruisknop fijninstelling bandloop**
- 2 **Veiligheidsafscherming bovenzijde**
- 3 **Instelschroef vlakschuursteen**
- 4 **Kruisknop veiligheidsafscherming boven**
- 5 **Aanslag**
- 6 **Vleugelschroeven vonkbescherming**
- 7 **Vonkbescherming**
- 8 **Schuursteen**
- 9 **Schroef voor slijpsteen**
- 10 **Kruisknop veiligheidsafscherming voor**
- 11 **Spanhendel**
- 12 **Noodknop**
- 13 **Ventilatieopeningen**
- 14 **Aan/uit-schakelaar**
- 15 **Contactwiel**
- 16 **Vlakschuursteen**
- 17 **Aandrijfwiel**
- 18 **Zijdeksel**
- 19 **Schroef voor zijdeksel**
- 20 **Aansluitstuk voor stofafzuiging**
- 21 **Plaatje**

Bestemming van de machine.

Stationaire schuurmachine voor het schuren van metalen met gebruikmaking van door de fabrikant toegelaten schuurbanden.

Montagevoorschriften.

Bevestig de machine op het onderstel GRIT GIXS of GIXBE (zie montagehandleiding). De bevestiging van het onderstel op de vloer en van de machine op het onderstel moet voldoende zijn voor de tijdens de werkzaamheden optredende krachten.

Voor de montage moeten geschikte schroefverbindingen (qua diameter en lengte) worden gebruikt.

Elektrische aansluiting.

- ⚠ De externe elektrische aansluiting moet door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Neem de netspanning in acht: De netspanning en frequentie van de spanningsbron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de machine.

Controleer voor de eerste ingebruikneming de draairichting van de motor. De draairichting mag alleen door een elektromonteur worden omgekeerd.

Instellingen.

- ⚠ **Trek altijd voor werkzaamheden aan de machine de stekker uit het stopcontact.**

Vonkbescherming (7) instellen.

- Draai de beide vleugelschroeven (6) los en stel de vonkbescherming (7) zo in dat de schuurband zo ver mogelijk wordt afgedekt.
- Draai de beide vleugelschroeven weer vast.

Schuursteen (8) instellen (Afbeelding 1).


- Draai de kruisknop (9) los en stel een spleetafstand van **max. 2 mm** in.
- Draai de kruisknop weer vast.

Vlakschuursteen (16) instellen.

Bij het vlakschuren moet de vlakschuursteen (16) parallel aan de schuurband afgesteld zijn en moet de steun de band over het hele oppervlak raken.

- Draai de schroeven (4) en (10) los en verwijder de veiligheidsafscherming aan de boven- en voorzijde.
- Draai de schroef (19) los en klap de zijdeksel (18) omlaag.
- Draai de schroeven (3) los en stel de spleetafstand tussen aanslag (5) en vlakschuursteen (16) in. De spleetafstand mag maximaal 2 mm bedragen. (Afbeelding 2)
- Draai de schroeven (3) weer vast.
- Sluit de zijdeksel (18) en draai de schroef (19) weer vast.
- Breng de veiligheidsafscherming aan de boven- en voorzijde weer aan en draai de schroeven (4) en (10) weer vast.

Bandloop fijn afstellen.

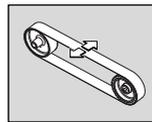

Schakel de machine slechts **kort** in en controleer de bandloop. Stel de bandloop met de kruisknop (1) in het midden als de schuurband naar rechts of naar links beweegt.

Als de bandloop niet in het midden kan worden ingesteld:


- Reinig het aandrijfwiel (17) en het contactwiel (15) met perslucht.
- Controleer het aandrijfwiel en het contactwiel op slijtage, vervorming en beschadiging. Laat beschadigde delen onmiddellijk vervangen.

Schuurband vervangen.

- ⚠ **Trek altijd voor werkzaamheden aan de machine de stekker uit het stopcontact.**

Draai de schroeven (4) en (10) los en verwijder de veiligheidsafscherming aan de boven- en voorzijde.

- Draai de schroef (19) los en klap de zijdeksel (18) omlaag.

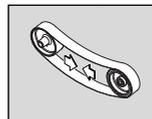


Draai de hendel (11) omhoog om de spanvoorziening te ontlasten.

- Verwijder de oude schuurband.

Let op de aanduiding van de loopprijsrichting aan de achterzijde van de schuurband voordat u de nieuwe schuurband aanbrengt. Deze moet overeenkomen met de draairichting van het aandrijfwiel.

- Leg de schuurband tegelijkertijd op het aandrijfwiel (17) en het contactwiel (15).

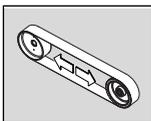

Draai de hendel (11) omlaag om de schuurband te spanne.

- Sluit de zijdeksel (18) en draai de schroef (19) weer vast.
- Breng de veiligheidsafscherming aan de boven- en voorzijde weer aan en draai de schroeven (4) en (10) weer vast.
- Controleer de spleetafstand van de schuursteen.
- Schakel de machine in en stel de bandloop af.

Gebruiksaanwijzing

Inschakelen:

- Ontgrendel de noodknop (12) en klap deze omhoog. Druk op de knop „I” (14).

Uitschakelen:

- Klap de noodknop (12) omhoog. Druk op de knop „0” (14).



De machine loopt na het uitschakelen ca. 50 seconden uit.

Noodknop:

- Druk in gevaarlijke situaties op de rode noodknop om de machine uit te schakelen

Overlastbeveiliging.

Bij een aanhoudend hoge belasting gedurende een lange periode wordt de machine uitgeschakeld. Na een afkoeltijd van ca. 15 minuten is de machine weer gereed voor gebruik.

Contactschuren (Afbeeldingen 3+4).

- Controleer dat de kruisknop (9) is vastgedraaid.
- Controleer dat de veiligheidsafscherming (2) aan de bovenzijde met de kruisknop (4) vastgezet en de zijdeksel (18) gesloten is.
- Controleer de spleetafstand van de schuursteen.
- Controleer de stand van de vlakschuursteen (16). De schroeven (3) moet in de onderste stand staan.
- Controleer of de vonkbescherming (7) goed ingesteld en vastgedraaid is.
- Schakel de machine in en controleer de bandloop.
- Leg het werkstuk vast op de schuursteen.
- Geleid het werkstuk met beide handen of zet het in een voorziening vast.

Vlakschuren (Afbeelding 5).

- Draai de kruisknoppen (4) los en verwijder de veiligheidsafscherming (2) aan de bovenzijde.
- Controleer of de spleetafstand goed is ingesteld. (Afbeelding 2)
- Schakel de machine in en controleer de bandloop.
- Geleid het werkstuk met beide handen en neem het na de bewerking naar boven weg.

Afzuigvoorziening

De machine kan via het aansluitstuk (20) op een onderstel met afzuigvoorziening worden aangesloten.

Onderhoud en klantenservice.



Reparaties mogen alleen door een vakman volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

Voor reparatiewerkzaamheden adviseren wij de FEIN-klantenservice, de bij FEIN aangesloten werkplaatsen en de FEIN-vertegenwoordiging.

De actuele onderdelenlijst van dit elektrische gereedschap vindt u op www.fein.com.

Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden regelmatig uit:



Blaas de ventilatieopeningen (13) van het motorhuis en de gemarkeerde plaatsen met perslucht uit (zie plaatje (21)).



Smeer de machine dagelijks op de gemarkeerde plaatsen met machineolie (zie plaatje (21)).

- Controleer het aandrijf wiel en het contactwiel elke keer wanneer u de schuurband vervangt op slijtage en beschadigingen. Laat beschadigde delen vervangen.

Wettelijke garantie en fabrieksgarantie.

De wettelijke garantie op het product geldt overeenkomstig de wettelijke regelingen in het land waar het product wordt verkocht.

Bovendien biedt FEIN garantie overeenkomstig de FEIN-fabrieksgarantieverklaring. Raadpleeg voor meer informatie hierover uw vakhandel, de FEIN-vertegenwoordiging in uw land of de FEIN-klantenservice.

Conformiteitsverklaring.

De firma GRIT verklaart als alleen verantwoordelijke dat dit product overeenstemt met de geldende bepalingen die op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing vermeld staan.

Oorspronkelijke taal Engels/Duits

Milieubescherming en afvoer van afval.

Stationaire machines dienen volgens nationaal recht op een voor het milieu verantwoorde manier te worden gerecycled.

Technische gegevens.

Type	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Bestelnummer 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Onbelast toerental [min^{-1}]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Opgenomen vermogen [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Spanning [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frequentie [Hz]	50	60	50	50	60
Snelheid schuurband [m/s]	23	27	23	23	27
Gewicht volgens EPTA- Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Isolatieklasse	I	I	I	I	I
Lengte schuurband [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Breedte schuurband [mm]	100	100	100	100	100

Aansluitschakelschema's.

Type **GI100** Installatie **76**

Type **GI100 EF** Installatie **77**

Type **GI1002V** Installatie **78**

Geluidemissiewaarden.

	Onbelast lopen	Schuren
Gemeten A-gewogen emissie- geluidsdrukniveau op de werk- plek L_{pA} (re 20 μPa), in decibel	81	93
Onzekerheid K_{pA} , in decibel	4	4
Gemeten A-gewogen geluids- vermogeniveau L_{WA} (re 1 pW), in decibel	91	100
Onzekerheid K_{WA} , in decibel	2,5	2,5
Bedrijfscondities		
Toerental [min^{-1}]	3 000	3 000
Materiaal	–	ST 37
Afmeting	–	8 x 40
Schuurband	–	Grit by FEIN 36Z

Manual original.

Simbología, abreviaturas y términos empleados.

La simbología utilizada en estas instrucciones de uso o en la máquina, pretende advertirle sobre los posibles peligros que puedan presentarse al trabajar con la máquina.

Símbolo	Término, significado
	Acción
	Prohibido tocar
	Señal preceptiva general
	Leer documentación
	Usar una protección para los ojos
	Emplear unos protectores auditivos
	Usar una protección contra el polvo
	Emplear una protección para las manos
	Advertencia de peligro
	Símbolo europeo de conformidad

Para su seguridad.

No emplee esta máquina sin haber leído detenidamente estas instrucciones de uso y sin haberlas comprendido en su totalidad, inclusive las ilustraciones, especificaciones y reglas de seguridad.

Asimismo deberán observarse la directrices nacionales pertinentes sobre seguridad eléctrica y protección en el trabajo (en Alemania: BGV A2, BGR 500).

En caso de no respetarse las instrucciones de seguridad, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesión grave.

Guarde estas instrucciones de uso para posteriores consultas y entréguelas al usuario en caso de prestar o vender la máquina.

Utilice un equipo de protección personal. Dependiendo del trabajo a realizar use una careta, una protección para los ojos, o unas gafas de protección. Si procede, emplee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos, guantes de protección o un mandil especial adecuado para protegerle de los pequeños fragmentos que pudieran salir proyectados al desprenderse del útil o pieza. Las gafas de protección deberán ser indicadas para protegerle de los fragmentos que pudieran salir despedidos al trabajar. La mascarilla antipolvo o respiratoria deberá ser apta para filtrar las partículas producidas al trabajar. La exposición prolongada al ruido puede provocar sordera.

Al trabajar no emplee ropa holgada, ni joyas, ni lleve suelto el pelo, si es largo. A pesar de los dispositivos de protección, es posible que los objetos sueltos sean arrastrados por piezas móviles y provoquen un accidente.

No emplee bandas de lija desgastadas, rasgadas ni embazadas. Trate cuidadosamente las bandas de lija y guárdelas siguiendo las instrucciones del fabricante. ¡No doble las bandas de lija! Las bandas de lija dañadas pueden rasgarse y salir proyectadas pudiendo causar un accidente.

No emplee bandas de lija ni accesorios especiales que no hayan sido especialmente desarrollados u homologados por el fabricante. El mero hecho de que sea montable una banda de lija o accesorio en la máquina, no supone que su funcionamiento sea seguro.

Siempre utilice los dispositivos de protección que lleva la máquina. Los dispositivos de protección deberán estar montados firmemente en la máquina para alcanzar una seguridad máxima. Los dispositivos de seguridad tienen la misión de proteger al usuario de las partículas proyectadas y del contacto fortuito con la banda de lija.

¡Atención, peligro de incendio y explosión! Al lijar metales (p. ej. aluminio o magnesio) se produce polvo susceptible de incendiarse o explotar. No utilice la máquina cerca de materiales combustibles. Las chispas producidas al trabajar pueden llegar a incendiar estos materiales.

Preste atención a que las chispas proyectadas no puedan dañar a ninguna persona. Retire los materiales combustibles que se encuentren cerca. Al lijar metales se proyectan chispas.

La pieza deberá asentar siempre firmemente sobre la base lijadora y el tope. No es permisible trabajar piezas demasiado delgadas o pequeñas. Podría resultar lesionado al salir despedida la pieza.

Jamás toque la banda de lija en funcionamiento. Peligro de accidente.

Al presentarse una situación de peligro, accione inmediatamente el interruptor de parada de emergencia. La máquina sigue en marcha por inercia unos 50 s.

Limpie periódicamente las rejillas de refrigeración de la máquina. El ventilador del motor aspira polvo hacia el interior de la carcasa. En caso de acumularse polvo de metal en exceso, ello puede provocar al usuario una descarga eléctrica.

Coloque la máquina de manera que quede en una posición firme y horizontal. En caso de que la máquina vuelque durante el trabajo, ello puede ocasionar lesiones graves. **El enchufe de la máquina solamente deberá ser montado por un electricista.** El conductor de protección de la toma de corriente deberá estar conectado a la toma de tierra de la red.

¡Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación extraer el enchufe de la red! Si la máquina se conecta accidentalmente, ello puede acarrear lesiones graves.

Deje controlar periódicamente la seguridad eléctrica de la máquina según las disposiciones que marca la ley. ¡Las máquinas que no han sido sometidas a este control pueden causar una electrocución!

Antes de la primera puesta en marcha verifique el sentido de giro del motor. Si el sentido de giro fuese incorrecto, ello puede provocar que la pieza salga proyectada y cause un accidente. La inversión del sentido de giro solamente deberá ser realizado por un electricista.

Nunca se coloque Ud., ni otras personas, directamente junto a la banda de lija al conectar la máquina. La banda de lija puede romperse y causar lesiones graves.

De un vistazo.

- 1 Manilla de ajuste del curso de la banda
- 2 Cubierta de protección superior
- 3 Tornillo de ajuste de base plana
- 4 Manilla de cubierta de protección superior
- 5 Tope
- 6 Tornillos de mariposa de protección contra chispas
- 7 Protección contra chispas
- 8 Base lijadora
- 9 Tornillo de base para lijar
- 10 Manilla de cubierta de protección anterior
- 11 Palanca tensora
- 12 Tecla de parada de emergencia
- 13 Rejillas de ventilación
- 14 Interruptor de conexión/desconexión
- 15 Rodillo inversor
- 16 Base plana
- 17 Rodillo motriz
- 18 Tapa lateral
- 19 Tornillo de tapa lateral
- 20 Racor para aspiración de polvo
- 21 Etiqueta indicadora

Uso reglamentario de la máquina.

Lijadora de cinta estacionaria para lijar metales empleando las cintas de lijar autorizadas por el fabricante.

Instrucciones de instalación.

Fije la máquina al bastidor GRIT, GIXS o GIXBE (ver instrucciones de montaje). La fijación del bastidor al firme y de la máquina al bastidor deberá soportar las fuerzas que se presenten durante el trabajo.

Para el montaje deberán emplearse tornillos adecuados (diámetro y longitud).

Conexión eléctrica.

La conexión eléctrica en el local de aplicación deberá ser realizada por un electricista.

Observar la tensión de red: La tensión y frecuencia de la alimentación deberán coincidir con las indicaciones de la placa de características de la máquina.

Antes de la primera puesta en marcha verifique el sentido de giro del motor. La inversión del sentido de giro solamente deberá ser realizado por un electricista.

Ajustes.

Antes de cualquier manipulación en la máquina extraiga el enchufe de red.

Ajuste de la protección contra chispas (7).

- Afloje ambos tornillos de mariposa (6) y ajuste la protección contra chispas (7) de manera que la banda de lija quede cubierta lo máximo posible.
- Apriete de nuevo ambos tornillos de mariposa.

Ajuste de la base lijadora (8) (Figura 1).


- Afloje la manilla (9) y ajuste la ranura a una medida de **2 mm, máx.**
- Apriete nuevamente la manilla.

Ajuste de la base plana (16).

Al planificar una pieza deberá procurarse que la base plana (16) quede paralela a la banda de lija y que mantenga un contacto con ella en toda su superficie.

- Afloje los tornillos (4)/(10) y retire las cubiertas de protección superior y anterior.
- Afloje el tornillo (19) y abata hacia abajo la tapa lateral (18).
- Afloje los tornillos (3) y ajuste la medida de la ranura entre el tope (5) y la base plana (16). ¡La medida de la ranura deberá ser como **máximo de 2 mm!** (Figura 2)
- Apriete de nuevo los tornillos (3).
- Cierra la tapa lateral (18) y apriete firmemente el tornillo (19).
- Vuelva a colocar las cubiertas de protección superior y anterior y apriete nuevamente los tornillos (4)/(10).

Ajuste del curso de la banda.

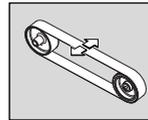

Conecte brevemente la máquina y observe el curso de la banda. Corrija el curso de la banda con la manilla (1) para centrarla en caso de que se desvíe hacia uno de los lados.


Si no fuese posible centrar la banda:

- Limpie el rodillo motriz (17) y la rueda de contacto (15) con aire a presión.
- Inspeccione la rueda motriz en cuanto a desgaste y una posible deformación. ¡Haga sustituir de inmediato las piezas deterioradas!

Cambio de la banda de lija.

Antes de cualquier manipulación en la máquina extraiga el enchufe de red.

- Afloje los tornillos (4)/(10) y retire las cubiertas de protección superior y anterior.
- Afloje el tornillo (19) y abata hacia abajo la tapa lateral (18).

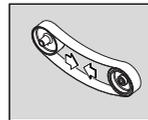


Gire hacia arriba la palanca (11) para destensar la banda.

- Retire la banda de lija desgasta.

¡Monte la banda de lija nueva teniendo en cuenta el sentido de marcha indicado en el lado interior! Deberá coincidir con el sentido de giro del rodillo motriz.

- Coloque al mismo tiempo la banda de lija sobre el rodillo motriz (17) y el rodillo de contacto (15).

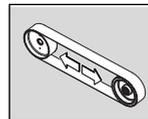

Gire hacia abajo la palanca (11) para tensar la banda.

- Cierra la tapa lateral (18) y apriete firmemente el tornillo (19).
- Vuelva a colocar las cubiertas de protección superior y anterior y apriete nuevamente los tornillos (4)/(10).
- Verifique la medida de la ranura en la base de lijar.
- Conecte la máquina y ajuste el curso de la banda.

Instrucciones de manejo

Conexión:

- Desenclavar y abatir hacia arriba la tecla de parada de emergencia (12). Pulsar la tecla "I" (14).

Desconexión:

- Abatir hacia arriba la tecla de parada de emergencia (12). Pulsar la tecla "0" (14).



Tras su desconexión, la máquina sigue en marcha por inercia aprox. 50 s.

Tecla de parada de emergencia:

- Al presentarse una situación de peligro, pulse la tecla de parada de emergencia para desconectar la máquina.

Protección contra sobrecarga.

La máquina se detiene si es fuertemente solicitada durante un tiempo prolongado. Tras un tiempo de enfriamiento de aprox. 15 minutos vuelve a estar disponible la máquina.

Lijado frontal (Figuras 3+4).

- Asegúrese de que esté firmemente apretada la manilla (9).
- Cuide que la cubierta de protección superior (2) esté sujeta con la manilla (4), y que esté cerrada la tapa lateral (18).
- Verifique la medida de la ranura en la base de lijar.
- Controle la posición de la base plana (16). Los tornillos (3) deberán encontrarse en la posición inferior.
- Cerciórese de que la protección contra chispas (7) esté correctamente ajustada y firmemente sujeta.
- Conecte la máquina y controle el curso de la banda.
- Asiente firmemente la pieza sobre la base lijadora.
- Guíe la pieza de trabajo con ambas manos o sujetándola en un dispositivo.

Planificado (Figura 5).

- Afloje la manilla (4) y abra la cubierta de protección superior (2).
- Asegúrese de haber ajustado correctamente la medida de la ranura. (Figura 2)
- Conecte la máquina y controle el curso de la banda.
- Guíe la pieza con ambas manos, y ácela después de cada paso de trabajo.

Equipo de aspiración

La máquina puede conectarse a un bastidor dotado con un equipo de aspiración a través del racor (20).

Reparación y servicio técnico.



Las reparaciones deberán ser realizadas por un técnico, de acuerdo a las prescripciones vigentes.

En caso de una reparación recomendamos recurrir a un servicio técnico FEIN, un taller concertado FEIN o una representante FEIN.

La lista de piezas de refacción actual para esta herramienta eléctrica la encuentra en internet bajo www.fein.com.

Realice periódicamente los trabajos de mantenimiento siguientes:



Sople con aire comprimido las rejillas de ventilación (13) de la carcasa motor y los puntos identificados (ver etiqueta indicadora (21)).



Aceite diariamente la máquina en los puntos indicados con aceite de máquinas (ver etiqueta indicadora (21)).

- Siempre que cambie la banda de lija, inspeccione el grado de desgaste y el estado del rodillo motriz y del rodillo de inversión. Haga sustituir las piezas deterioradas.

Garantía.

La garantía del producto se realiza de acuerdo a las regulaciones legales vigentes en el país de adquisición.

Adicionalmente, FEIN ofrece una garantía ampliada de acuerdo con la declaración de garantía del fabricante FEIN. Detalles al respecto los puede obtener en su comercio especializado habitual, la representante FEIN en su país, o un servicio técnico FEIN.

Declaración de conformidad.

La empresa GRIT declara bajo su propia responsabilidad que este producto cumple con las disposiciones pertinentes detalladas en la última página de estas instrucciones de servicio.

Idioma original inglés/alemán

Protección del medio ambiente, eliminación.

Conforme a lo que marca la legislación nacional, es obligatorio que las máquinas estacionarias sean sometidas a un reciclaje que respete el medio ambiente.

Datos técnicos.

Tipo	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Nº de pedido 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
R.p.m. en vacío [min^{-1}]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Potencia absorbida [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Tensión [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frecuencia [Hz]	50	60	50	50	60
Velocidad de la banda de lija [m/s]	23	27	23	23	27
Peso según EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Clase de protección	I	I	I	I	I
Longitud de la banda de lija [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Anchura de la banda de lija [mm]	100	100	100	100	100

Esquemas de conexión.

Tipo	GI100	Anexo 76
Tipo	GI100 EF	Anexo 77
Tipo	GI1002V	Anexo 78

Valores de emisión de ruido.

	Vacío	Lijado
Nivel de presión de sonido L_{pA} (re 20 μPa) medido con filtro A en el puesto de trabajo, en decibelios	81	93
Inseguridad K_{pA} , en decibelios	4	4
Nivel de potencia acústica L_{wA} (re 1 pW) medido con filtro A, en decibelios	91	100
Inseguridad K_{wA} , en decibelios	2,5	2,5
Condiciones de servicio		
Revoluciones [min^{-1}]	3 000	3 000
Material	–	ST 37
Dimensiones	–	8 x 40
Banda de lija	–	Grit by FEIN 36Z

Manual de instruções original.

Símbolos utilizados, abreviações e termos.

Os símbolos utilizados nestas instruções de serviço e eventualmente na máquina, servem para chamar a sua atenção a possíveis riscos durante o trabalho com esta máquina.

Símbolo	Termo, significado
	Ação
	Proibido tocar
	Símbolo geral de proibição
	Ler a documentação
	Usar proteção para os olhos
	Usar proteção auricular
	Usar proteção contra pó
	Usar luvas protetoras
	Advertência de perigo
	Símbolo de conformidade europeu

Para a sua segurança.

  Não utilizar esta máquina antes de ter lido atentamente, e entendido, toda estas instruções de serviço, inclusive as ilustrações, especificações e regras de segurança.

Observe também as respectivas diretivas nacionais para segurança elétrica e proteção no trabalho (na Alemanha: BGV A2, BGR 500).

O desrespeito das indicações de segurança a choques elétricos, incêndios e/ou a graves lesões.

Estas instruções de serviço deve ser guardada para futura consulta e deve ser enviada junto com a máquina se esta for passada adiante, emprestada ou vendida.

 **Utilizar um equipamento de proteção pessoal. De acordo com a aplicação, deverá utilizar uma proteção para todo o rosto, proteção para os olhos ou óculos protetores. Se for necessário, deverá utilizar uma máscara contra pó, proteção auricular, luvas de proteção ou um avental especial, para proteger-se de pequenas partículas de amoladura e de material.** Os olhos devem ser protegidos contra partículas a voar, produzidas durante as diversas aplicações. A máscara contra pó ou a máscara de respiração deve ser capaz de filtrar o pó produzido durante a respectiva aplicação. Se for sujeito durante longo tempo a fortes ruídos, poderá sofrer a perda da capacidade auditiva.

Não usar roupas e jóias frouxas nem cabelos longos soltos durante o trabalho. Objetos frouxos podem, apesar dos dispositivos de proteção, ser agarrados pelas partes da máquina em movimento e levar a lesões.

Não utilizar correias abrasivas gastas, rasgadas ou extremamente usadas. Tratar as correias abrasivas com cuidado e guardá-las de acordo com as indicações do fabricante. As correias abrasivas não devem ser dobradas! Correias abrasivas danificadas podem rasgar, ser atiradas para longe e ferir alguém.

Não utilizar correias abrasivas nem outros acessórios que não foram especialmente desenvolvidos nem autorizados pelo fabricante. Um funcionamento seguro não é apenas assegurado pelo facto da correia abrasiva ou acessório caber na sua máquina.

Sempre utilizar os dispositivos de proteção que se encontram junto com a máquina. Os dispositivos de proteção devem ser montados de forma segura à máquina, de modo que seja alcançado um máximo de segurança. Os dispositivos de proteção devem proteger o operador contra partículas produzidas durante o processo abrasivo e contra o contacto com a correia abrasiva.

Atenção, perigo de incêndio e de explosão! Ao lixar metais (p. ex. alumínio ou magnésio) é produzido pó que pode ser inflamável ou explosivo. Não operar a máquina nas proximidades de materiais inflamáveis. Faíscas podem incendiar estes materiais.

Assegure-se de que nenhuma pessoa corra risco devido a voo de faúlhas. Remover os materiais inflamáveis das proximidades. Ao lixar é produzido voo de faúlhas.

A peça a ser trabalhada deve sempre estar firmemente apoiada sobre a base para apoio da peça e sobre o limitador. Peças pequenas ou finas não devem ser trabalhadas. Há perigo de ferimentos se a peça a ser trabalhada for atirada para longe.

 **Jamais tocar na correia abrasiva, enquanto esta estiver em movimento.** Há risco de lesões.

Premir o interruptor de emergência em situações de perigo. A máquina funciona por inércia até durante 50 segundos.

Limpar regularmente as aberturas de ventilação da máquina. O ventilador do motor puxa pó para dentro da caixa da máquina. Um acúmulo excessivo de pó de metal pode causar perigos elétricos.

Mantenha uma posição firme e assegure uma posição horizontal da máquina. Se a máquina tombar durante o trabalho, poderão ocorrer graves lesões.

A ficha da máquina só deve ser montada por um técnico eletrícista. O condutor de proteção na tomada de rede deve estar ligada à proteção por ligação à terra da rede elétrica.

Puxar a ficha da tomada antes de trabalhos de manutenção e de reparação. A ligação involuntária da máquina pode levar a graves lesões.

Permita que a a segurança elétrica da máquina seja controlada regularmente conforme as especificações legais vigentes. Em máquinas não controladas há risco de um choque elétrico!

Controlar o sentido de rotação do motor antes da primeira colocação em funcionamento. No caso de um sentido de rotação incorreto, é possível que a peça a ser trabalhada seja atirada para longe, provocando acidentes. O sentido de rotação só deve ser comutado por um técnico eletrícista.

As ligar a máquina é importante que nem o operador nem outras pessoas se encontrem diretamente ao lado da correia abrasiva. A correia abrasiva poderá romper e causar graves lesões.

Num golpe de vista.

- 1 Parafuso estrelado, ajuste do movimento da correia
- 2 Cobertura de proteção, superior
- 3 Parafuso de ajuste, base para lixamento plano
- 4 Parafuso estrelado, cobertura de proteção superior
- 5 Esbarro
- 6 Parafusos de orelhas, proteção contra aparas
- 7 Proteção contra faúlhas
- 8 Base para apoio da peça
- 9 Parafuso para o suporte de lixagem
- 10 Parafuso estrelado, cobertura de proteção dianteira
- 11 Alavanca de aperto
- 12 Tecla de desligamento de emergência
- 13 Aberturas de ventilação
- 14 Interruptor de ligar-desligar
- 15 Roda de contacto
- 16 Base de apoio para lixamento recto
- 17 Roda de acionamento
- 18 Tampa lateral
- 19 Parafuso para tampa lateral
- 20 Bocal para aspiração de pó
- 21 Placa de indicação

Designação da máquina.

Lixadeira estacionária para lixar metais, utilizando as cintas abrasivas homologadas pelo fabricante.

Instruções de montagem.

Fixar a máquina no suporte GRIT GIXS ou GIXBE (veja Instrução de montagem). A fixação do suporte ao chão e da máquina ao suporte deve ser suficiente para as forças exercidas durante o trabalho.

Para a montagem devem ser utilizadas uniões aparafusadas (diâmetro, comprimento).

Conexão elétrica.

ⓘ A conexão elétrica da máquina deve ser executada por um técnico electricista.

Observar a tensão de rede: A tensão de rede e a frequência da fonte de tensão devem coincidir com as indicações do logotipo da máquina.

Controlar o sentido de rotação do motor antes da primeira colocação em funcionamento. O sentido de rotação só deve ser comutado por um técnico electricista.

Ajustes.

⚠ Antes de todos trabalhos na máquina, deverá puxar a ficha da tomada.

Ajustar a proteção contra aparas (7).

- Soltar ambos os parafusos de orelhas (6) e ajustar a proteção contra aparas (7), de modo que a correia abrasiva esteja coberta o máximo possível.
- Reapertar bem ambos os parafusos de orelhas.

Ajustar a base para apoio da peça (8) (Figura 1).


- Soltar o parafuso estrelado (9) e ajustar uma folga de no **máx. 2 mm**.
- Reapertar os parafusos estrelados sextavados.

Ajustar a base de lixamento recto (16).

Para o lixamento paralelo é necessário alinhar o apoio para lixamento reto (16) paralelamente à correia abrasiva e estar em contacto com toda a sua superfície.

- Soltar os parafusos estrelados (4)/(10) e remover a cobertura de proteção superior e dianteira.
- Soltar o parafuso (19) e fechar a tampa lateral (18).
- Soltar os parafusos (3) e ajustar a folga entre o limitador (5) e a base de apoio para lixamento recto (16). A folga deve ter no máximo 2 mm! (Figura 2)
- Reapertar os parafusos (3).
- Fechar a tampa lateral (18) e reapertar o parafuso (19).
- Recolocar a cobertura de proteção superior e dianteira e reapertar os parafusos (4)/(10).

Ajustar o caminho da correia.

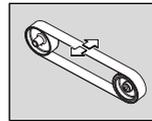

Só ligar **brevemente** a máquina e controlar o caminho da correia.

Ajustar o caminho da correia com o parafuso estrelado (1) de forma centrada, se a correia abrasiva se movimentar para a direita ou para a esquerda.

Se não for possível centrar o caminho da correia:


- Limpar a roda de acionamento (17) e a roda de contacto (15) com ar comprimido.
- Controlar se a roda de acionamento e a roda de contacto apresentam desgaste e deformações. Peças danificadas devem ser substituídas imediatamente!

Substituir a correia abrasiva.



Antes de todos trabalhos na máquina, deverá puxar a ficha da tomada.

- Soltar os parafusos estrelados (4)/(10) e remover a cobertura de proteção superior e dianteira.
- Soltar o parafuso (19) e fechar a tampa lateral (18).

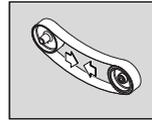


Deslocar a alavanca (11) para cima, para aliviar o dispositivo de aperto.

- Remover a correia abrasiva.

Antes de colocar a nova correia abrasiva, deverá observar a indicação sobre o sentido do movimento da correia que se encontra no lado de trás da correia abrasiva! O sentido do movimento da correia deve coincidir com o da roda de accionamento.

- Colocar a correia abrasiva simultaneamente sobre a roda de accionamento (17) e a roda de contacto (15).

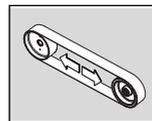

Deslocar a alavanca (11) para baixo, para esticar a correia abrasiva.

- Fechar a tampa lateral (18) e reapertar o parafuso (19).
- Recolocar a cobertura de proteção superior e dianteira e reapertar os parafusos (4)/(10).
- Controlar a folga da base para apoio da peça.
- Ligar a máquina e ajustar o caminho da correia.

Instruções de serviço

Ligar:

- Destruar a tecla de desligamento de emergência (12) e abrir. Premir a tecla “P” (14).

Desligar:

- Abrir a tecla de desligamento de emergência (12). Premir a tecla “0” (14).



Após ser desligada, a máquina ainda funciona por inércia durante aprox. 50 seg.

Tecla de desligamento de emergência:

- Em situações perigosas, deverá premir a botão de paragem de emergência para desligar a máquina.

Proteção contra sobrecarga.

A máquina será desligada se for operada durante muito tempo, com alta carga contínua. A máquina estará pronta para funcionar novamente após um período de arrefecimento de aprox. 15 minutos.

Lixamento de contacto (Figuras 3+4).

- Assegure-se de que o parafuso estrelado (9) esteja bem apertado.
- Assegure-se de que a cobertura de proteção (2) esteja fixa com o parafuso estrelado (4) e que a tampa lateral (18) esteja fechada.
- Controlar a folga da base para apoio da peça.
- Controlar a posição da base de apoio para lixamento recto (16). Os parafusos (3) devem se encontrar na posição inferior.
- Controlar se a proteção contra faúlhas (7) está correctamente ajustada e fixa.
- Ligar a máquina e controlar o caminho da correia.
- Colocar a peça a ser trabalhada firmemente sobre a base para apoio da peça.
- Conduzir a peça a ser trabalhada com ambas as mãos ou fixá-la num dispositivo apropriado.

Lixamento plano (Figura 5).

- Soltar os parafusos estrelados (4) e remover a cobertura de proteção superior (2).
- Assegure-se de que a folga esteja correctamente ajustada. (Figura 2)
- Ligar a máquina e controlar o caminho da correia.
- Conduzir a peça a ser trabalhada com ambas as mãos e retirá-la por cima após o processo de trabalho.

Dispositivo de aspiração

A máquina pode ser conectada através dos bocais (20) a um suporte com dispositivo de aspiração.

Manutenção e serviço pós-venda.



Uma reparação só deve ser executada por um técnico especializado e de acordo com as diretivas vigentes.

Para a reparação, recomendamos o serviço pós-venda FEIN, as oficinas contratuais FEIN e as representações FEIN.

A atual lista de peças sobressalentes desta ferramenta elétrica se encontra na internet em www.fein.com.

Executar regularmente os seguintes trabalhos de manutenção:



Soprar com ar comprimido as aberturas de refrigeração (13) na caixa do motor e os locais marcados (veja placa indicadora (21)).



Lubrificar diariamente os locais marcados da máquina com óleo para máquinas (veja placa indicadora (21)).

- Cada vez que substituir a correia abrasiva, deverá verificar se a roda de acionamento ou a roda de contacto apresentam desgaste e danos. Peças danificadas devem ser substituídas!

Garantia de evicção e garantia.

A garantia de evicção para este produto é válida conforme as regras legais no país onde é colocado em funcionamento.

Além disso a FEIN oferece uma garantia conforme a declaração de garantia de fabricante FEIN. Detalhes a este respeito podem ser adquiridos no seu revendedor especializado, no representante da FEIN no seu país ou no serviço pós-venda da FEIN.

Declaração de conformidade.

A firma GRIT declara em responsabilidade exclusiva, que este produto corresponde às respectivas especificações indicadas na última página destas instruções de serviço. Idioma original inglês/alemão

Proteção do meio ambiente, eliminação.

Máquinas estacionárias devem, de acordo com o direito nacional, ser enviadas a uma recuperação ecológica.

Dados técnicos.

Tipo	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Número de encomenda 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Nº de rotação em vazio [rpm]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Consumo de potência [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Tensão [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frequência [Hz]	50	60	50	50	60
Velocidade da correia abrasiva [m/s]	23	27	23	23	27
Peso conforme EPTA- Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Classe de proteção	I	I	I	I	I
Comprimento da correia abrasiva [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Largura da correia abrasiva [mm]	100	100	100	100	100

Esquemas de circuitos de conexões.

Tipo	GI100	Instalação 76
Tipo	GI100 EF	Instalação 77
Tipo	GI1002V	Instalação 78

Valores de emissão de ruídos.

	Funcionamento em vazio	Lixar
Nível de emissão de pressão acústica avaliado como A medido L_{pA} (re 20 μ Pa), em decibel	81	93
Insegurança K_{pA} , em decibel	4	4
Nível de potência acústica avaliado como A medido L_{wA} (re 1 pW), em decibel	91	100
Insegurança K_{wA} , em decibel	2,5	2,5
Condições de serviço		
Velocidade [rpm]	3 000	3 000
Material	–	ST 37
Dimensão	–	8 x 40
Correia abrasiva	–	Grit by FEIN 36Z

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται, συντηρήσεις και όροι.

Τα σύμβολα σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης, κι ενδεχομένως επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο, επιστούν την προσοχή σας επί πιθανών κινδύνων κατά τη διάρκεια της εργασίας σας μ' αυτό το μηχάνημα.

Σύμβολο	Όρος, σημασία
	Ενέργεια
	Απαγορεύεται το άγγισμα
	Γενικό επιτακτικό σήμα
	Διαβάστε την τεκμηρίωση
	Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά
	Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες
	Χρησιμοποιήστε προστασία κατά της σκόνης
	Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια
	Προειδοποίηση κινδύνου
	Ευρωπαϊκό σήμα συμβατότητας

Για την ασφάλειά σας.



Να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα πριν διαβάσετε προσεκτικά και εννοήσετε εντελώς αυτές τις οδηγίες χειρισμού,

συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των προδιαγραφών και των κανόνων ασφαλείας.

Να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις για ηλεκτρική ασφάλεια και προστασία της εργασίας των αντίστοιχων χωρών (στη Γερμανία: BGV A2, BGR 500).

Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μια ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή, σε περίπτωση πώλησης, για να τις παραδώσετε στον αγοραστή.



Να φοράτε πάντοτε τη δική σας, ατομική προστατευτική ενδυμασία. Να χρησιμοποιείτε επίσης, ανάλογα με την εκάστοτε εργασία που εκτελείτε, προστατευτικές μάσκες, προστατευτικές διατάξεις ματιών ή προστατευτικά γυαλιά. Αν



χρησιμοποιείτε, φορέστε και μάσκα προστασίας από σκόνη, ωτασπίδες, προστατευτικά γάντια ή μια ειδική προστατευτική



ποδιά, που θα σας προστατεύει από τυχόν εκσφενδονιζόμενα λειαντικά σωματίδια ή θραύσματα υλικού. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από τυχόν αιωρούμενα σωματίδια που μπορεί δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των διάφορων εργασιών. Οι αναπνευστικές και οι προστατευτικές μάσκες πρέπει να φιλτράρουν τον αέρα και να συγκρατούν τη σκόνη που δημιουργείται κατά την εργασία. Σε περίπτωση που εκτεθείτε για πολύ χρόνο σε ισχυρό θόρυβο μπορεί να απωλέσετε την ακοή σας.



Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα κι αν έχετε μακριά μαλλιά μη να αφήνετε λυμένα. Χαλαρά αντικείμενα μπορούν, παρ' όλες τις προστατευτικές διατάξεις, να περιπλάκουν στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα και οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

Μη χρησιμοποιήσετε φθαρμένες, σχισμένες ή πολύ «στομαμένες» λειαντικές ταινίες. Να μεταχειρίζεστε τις λειαντικές ταινίες προσεκτικά και να τις διαφυλάξετε/αποθηκεύσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τσακίσετε τις λειαντικές ταινίες! Οι χαλασμένες ταινίες μπορεί να σχιστούν, να εκσφενδονιστούν και να τραυματίσουν τυχόν παρευρισκόμενα πρόσωπα.

Να μη χρησιμοποιείτε λειαντικές ταινίες ή/και άλλα παρελκόμενα που δεν έχουν εξελιχθεί ή εγκριθεί από τον κατασκευαστή ειδικά γι' αυτό το μηχάνημα. Η ασφαλής λειτουργία δεν εξασφαλίζεται μόνο και μόνο επειδή μια λειαντική ταινία ή κάποιο άλλο παρελκόμενο ταιριάζει στο μηχάνημά σας.

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τις προστατευτικές διατάξεις που υπάρχουν στο μηχάνημα. Οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να είναι συναρμολογημένες ασφαλώς στο μηχάνημα για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να προστατεύουν το χειριστή από τα εκσφενδονιζόμενα σωματίδια καθώς και από τυχόν αβέλητη επαφή με τη λειαντική ταινία.

Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης! Όταν λειανίτε μέταλλα (π. χ. αλουμίνιο ή μαγνήσιο) προκαλείται σκόνη η οποία μπορεί να είναι εύφλεκτη ή εκρηκτική. Να μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Ο σπινθηρισμός μπορεί να αναφλέξει αυτά τα υλικά.

Προσέχετε να μην κινδυνεύουν τυχόν παρευρισκόμενα πρόσωπα από το σπινθηρισμό. Να απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα από υλικά που βρίσκονται κοντά. Κατά τη λείανση δημιουργείται σπινθηρισμός.

Το υπό κατεργασία τεμάχιο πρέπει να αποκομίζει ασφαλώς επάνω στην στήριγμα λείανσης και στον αντίστοιχο οδηγό. Δεν επιτρέπεται η κατεργασία πολύ μικρών ή πολύ λεπτών τεμαχίων. Δημιουργείται κίνδυνος από το εκσφενδονιζόμενο υπό κατεργασία τεμάχιο.



Μην αγγίζετε ποτέ την κινούμενη λειαντική ταινία. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Πατήστε αμέσως το διακόπτη OFF ανάγκης σε περίπτωση κινδύνου. Το μηχάνημα συνεχίζει να κινείται ακόμη 50 δευτερόλεπτα περίπου.

Να καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού του μηχανήματος. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα αναρροφά σκόνης μέσα στο περίβλημα. Η μεγάλη συσσώρευση μεταλλικής σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

Να φροντίζετε για την ασφαλή και οριζόντια θέση του μηχανήματος. Όταν κατά την εργασία το μηχάνημα ανατραπεί μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Το φως του μηχανήματος πρέπει να συναρμολογηθεί από έναν ειδικό τεχνίτη/μια ειδική τεχνίτρια. Ο προστατευτικός αγωγός στην πρίζα δικτύου πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον αγωγό γης του ηλεκτρικού δικτύου.

Να βγάξετε το φως από την πρίζα δικτύου όταν διεξάγετε επισκευές και εργασίες συντήρησης! Η κατά λάθος εκκίνηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Να δίνετε τακτικά το μηχάνημα για έλεγχο της ηλεκτρικής ασφαλείας του σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις. Ένα μη ελεγμένο μηχάνημα μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!

Πριν την πρώτη εκκίνηση του μηχανήματος πρέπει να ελέγξετε τη φορά περιστροφής του κινητήρα. Σε περίπτωση λανθασμένης φοράς περιστροφής το υπό κατεργασία τεμάχιο μπορεί να εκσφενδονιστεί και να προκαλέσει ατύχημα. Η φορά περιστροφής επιτρέπεται να αλλάξει μόνο από έναν ειδικό τεχνίτη/μια ειδική τεχνίτρια.

Όταν το μηχανήμα τίθεται σε λειτουργία δεν επιτρέπεται να στέκεστε ποτέ, ούτε εσείς ούτε άλλα τυχόν άτομα, άμεσα δίπλα στη λειαντική ταινία. Η λειαντική ταινία μπορεί να κοπεί και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύντομη επισκόπηση.

- 1 Βίδα τριγωνικού αστέρα, ρύθμιση διαδρομής ταινίας
- 2 Προστατευτικό καπάκι, επάνω
- 3 Βίδα ρύθμισης, στήριγμα για επίπεδη λείανση
- 4 Βίδα τριγωνικού αστέρα, προστατευτικό καπάκι επάνω
- 5 Οδηγός
- 6 Βίδα με μοχλό, προφυλακτήρας σπινθηρισμού
- 7 Προφυλακτήρας σπινθηρισμού
- 8 Στήριγμα λείανσης
- 9 Βίδα για βάση λείανσης
- 10 Βίδα τριγωνικού αστέρα, προστατευτικό καπάκι μπροστά
- 11 Μοχλός σύσφιξης
- 12 Πλήκτρο OFF ανάγκης
- 13 Σχισμές αερισμού
- 14 Διακόπτης ON/OFF
- 15 Τροχός επαφής
- 16 Στήριγμα για επίπεδη λείανση
- 17 Τροχός μετάδοσης κίνησης
- 18 Πλευρικό καπάκι
- 19 Βίδα για πλευρικό καπάκι
- 20 Στήριγμα για αναρρόφηση σκόνης
- 21 Πινακίδα υποδείξεων

Προορισμός του μηχανήματος.

Σταθερό μηχανήμα λείανσης για τη λείανση μεταλλικών υλικών με λειαντικές ταινίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες συναρμολόγησης.

Στερεώστε το μηχανήμα στο υπόβαθρο GRIT GIXS ή GIXBE (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης). Η στερέωση του υποβάθρου στο δάπεδο και του μηχανήματος στο υπόβαθρο πρέπει να αντέχουν στις δυνάμεις που εμφανίζονται κατά την εργασία.

Για τη συναρμολόγηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες κοχλιοσυνδέσεις (διάμετρος, μήκος).

Ηλεκτρική σύνδεση.



Η ηλεκτρική σύνδεση στο χώρο τοποθέτησης πρέπει να διεξαχθεί από έναν ειδικό τεχνίτη/μια ειδική τεχνίτρια.

Να δίνετε προσοχή στην τάση δικτύου: Η τάση δικτύου και η συχνότητα της πηγής τάσης πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως στα στοιχεία επάνω στην πινακίδα του κατασκευαστή του μηχανήματος.

Πριν την πρώτη εκκίνηση του μηχανήματος πρέπει να ελέγξετε τη φορά περιστροφής του κινητήρα. Η φορά περιστροφής επιτρέπεται να αλλάξει μόνο από έναν ειδικό τεχνίτη/μια ειδική τεχνίτρια.

Ρυθμίσεις.



Να βγάξετε το φως από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το μηχανήμα.

Ρύθμιση του προφυλακτήρα σπινθηρισμού (7).

- Λύστε τις δύο βίδες με μοχλό (6) και ρυθμίστε τον προφυλακτήρα σπινθηρισμού (7) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η λειαντική ταινία να καλύπτεται όσο το δυνατό περισσότερο.

- Σφίξτε πάλι καλά τις βίδες με μοχλό.

Ρύθμιση του στήριγματος λείανσης (8) (Εικόνα 1).


- Λύστε τις δύο βίδες τριγωνικού αστέρα (9) και ρυθμίστε το μέγιστο διάκενο σε 2 mm
- Σφίξτε πάλι καλά τις δύο βίδες τριγωνικού αστέρα.

Ρύθμιση του στήριγματος για επίπεδη λείανση (16).

Κατά την επίπεδη λείανση πρέπει το στήριγμα για επίπεδη λείανση (16) να είναι ευθυγραμμισμένο παράλληλα με τη λειαντική ταινία και να έχει επαφή με όλη της την επιφάνεια.

- Λύστε τις βίδες (4)/(10) και αφαιρέστε το επάνω και το μπροστινό προστατευτικό καπάκι.
- Λύστε τη βίδα (19) και κατεβάστε το πλευρικό καπάκι (18).
- Λύστε τις βίδες (3) και ρυθμίστε το διάκενο μεταξύ οδηγού (5) και στήριγματος επίπεδης λείανσης (16). Το μέγιστο διάκενο δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 2 mm! (Εικόνα 2)
- Σφίξτε πάλι καλά τις βίδες (3).
- Κλείστε το πλευρικό καπάκι (18) και σφίξτε πάλι καλά τις βίδες (19).
- Τοποθετήστε πάλι το επάνω και το μπροστινό προστατευτικό καπάκι και ακολούθως σφίξτε πάλι καλά τις βίδες (4)/(10).

Ρύθμιση διαδρομής ταινίας.

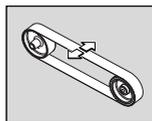

Θέστε το μηχανήμα μόνο **σύντομα** σε λειτουργία και ελέγξτε τη διαδρομή της ταινίας. Κεντράρετε τη διαδρομή της ταινίας με τη βίδα τριγωνικού αστέρα (1) σε περίπτωση που λειαντική ταινία παρεκκλίνει προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Σε περίπτωση που δεν θα μπορούσατε να κεντράρετε την ταινία:


- Καθαρίστε με πεπιεσμένο αέρα τον τροχό μετάδοσης κίνησης (17) και τον τροχό επαφής (15).
- Ελέγξτε, μήπως έχει φθαρεί ή χαλάσει ο τροχός μετάδοσης κίνησης ή ο τροχός επαφής. Δώστε αμέσως το μηχανήμα για να σας αλλάξουν τα χαλασμένα εξαρτήματα!

Αλλαγή της λειαντικής ταινίας.




Να βγάξετε το φως από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το μηχανήμα.

- Λύστε τις βίδες (4)/(10) και αφαιρέστε το επάνω και το μπροστινό προστατευτικό καπάκι.
- Λύστε τη βίδα (19) και κατεβάστε το πλευρικό καπάκι (18).

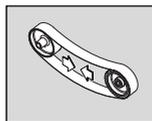

Τραβήξτε το μοχλό (11) για να τεντώσετε τη διάταξη τεντώματος.

- Αφαιρέστε τη λειαντική ταινία. Πριν τοποθετήσετε τη νέα λειαντική ταινία δώστε προσοχή στην κατεύθυνση κίνησης που αναφέρεται στην πίσω πλευρά της νέας λειαντικής ταινίας! Πρέπει να ταυτίζεται με τη φορά περιστροφής του τροχού μετάδοσης κίνησης.
- Τοποθετήστε τη λειαντική ταινία ταυτόχρονα και έστω στον τροχό μετάδοσης κίνησης (17) και επάνω στο τροχό επαφής (15).

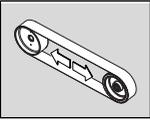

Τραβήξτε το μοχλό (11) προς τα επάνω για να χαλαρώσετε τη λειαντική ταινία.

- Κλείστε το πλευρικό καπάκι (18) και σφίξτε πάλι καλά τις βίδες (19).
- Τοποθετήστε πάλι το επάνω και το μπροστινό προστατευτικό καπάκι και ακολουθήστε σφίξτε πάλι καλά τις βίδες (4)/(10).
- Ελέγξτε το διάκενο του στηρίγματος λείανσης.
- Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και ρυθμίστε τη διαδρομή της ταινίας.

Οδηγίες λειτουργίας

Θέση σε λειτουργία:

- Απασφαλίστε και ανασηκώστε το πλήκτρο OFF ανάγκης NOT (12). Πατήστε το πλήκτρο «F» (14).

Θέση εκτός λειτουργίας:

- Ανασηκώστε το πλήκτρο OFF ανάγκης NOT (12). Πατήστε το πλήκτρο «F» (14).



Το μηχάνημα συνεχίζει να κινείται ακόμη 50 δευτερόλεπτα περίπου.

Πλήκτρο OFF ανάγκης:

- Σε περίπτωση κινδύνου πατήστε το κόκκινο πλήκτρο OFF ανάγκης για να διακόψετε τη λειτουργία του μηχανήματος.

Ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Το μηχάνημα διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν το εργαλείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διαρκώς υπό υψηλό φόρτο. Το μηχάνημα είναι πάλι έτοιμο για λειτουργία μετά την πάροδο χρόνου ψύξης 15 λεπτών περίπου.

Λείανση επαφής (Εικόνες 3 + 4).

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα τριγωνικού αστέρα (9) είναι καλά σφιγμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό καπάκι (2) έχει ασφαλιστεί με τη βίδα τριγωνικού αστέρα (4) καθώς και ότι το πλευρικό καπάκι (18) είναι κλεισμένο.
- Ελέγξτε το διάκενο του στηρίγματος λείανσης.
- Ελέγξτε τη θέση του στηρίγματος για επίπεδη λείανση (16). Οι βίδες (3) πρέπει να βρίσκονται στην κάτω θέση.
- Ελέγξτε, αν ο προφυλακτήρας σπινθηρισμού (7) είναι σωστά ρυθμισμένος και σφιγμένος.
- Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και ελέγξτε τη διαδρομή της ταινίας.
- Τοποθετήστε το υπό κατεργασία τεμάχιο σταθερά επάνω στο στηρίγμα λείανσης.
- Να οδηγείτε το υπό κατεργασία τεμάχιο και με τα δυο σας χέρια ή να το στερεώνετε με μια κατάλληλη διάταξη.

Επίπεδη λείανση (Εικόνα 5).

- Λύστε τις βίδες τριγωνικού αστέρα (4) και αφαιρέστε το επάνω προστατευτικό καπάκι (2).
- Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο είναι σωστά ρυθμισμένο. (Εικόνα 2)
- Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και ελέγξτε τη διαδρομή της ταινίας.
- Να οδηγείτε το υπό κατεργασία τεμάχιο και με τα δυο σας χέρια και να το ανασηκώνετε μετά την εκάστοτε εργασία λείανσης.

Διάταξη αναρρόφησης

Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί σε ένα υπόβαθρο εξοπλισμένο με διάταξη αναρρόφησης δια μέσου του στηρίγματος (20).

Συντήρηση και Service.



Η συντήρηση/επισκευή επιτρέπεται να διεξαχθεί από έναν ειδικό τεχνίτη/μια ειδική τεχνίτρια σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για τη συντήρηση/επισκευή σας συνιστάμε το Service της FEIN, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της FEIN και τις αντιπροσωπείες της FEIN.

Τον τρέχοντα κατάλογο ανταλλακτικών γι' αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.fein.com.

Να διεξάγετε τακτικά της εξής εργασίες συντήρησης:



Να καθαρίζετε με πεπιεσμένο αέρα τις σχισμές αερισμού (13) στο περίβλημα του κινητήρα καθώς και τις άλλες, υποδεικνυόμενες θέσεις (βλέπε πινακίδα υποδείξεων (21)).



Να λαδώνετε καθημερινά τις υποδεικνυόμενες θέσεις με λάδι μηχανής (βλέπε πινακίδα υποδείξεων (21)).

- Να ελέγχετε τον τροχό μετάδοσης κίνησης και τον τροχό επαφής, μήπως έχουν φθαρεί ή χαλάσει. Τα χαλασμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.

Εγγύηση.

Η εγγύηση για το προϊόν ισχύει σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία κυκλοφορεί.

Εκτός αυτού η FEIN παρέχει και μια εγγύηση σύμφωνα με τη Δήλωση Κατασκευαστή της FEIN. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορο της περιοχής σας, στην αντιπροσωπεία της FEIN στη χώρα σας ή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών (Service) της FEIN.

Δήλωση συμβατότητας.

Η φίρμα GRIT δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη της ότι αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται πλήρως στους σχετικούς κανονισμούς που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα αυτών των οδηγιών χρήσης.

Γλώσσα πρωτοτύπου Αγγλικά/Γερμανικά

Προστασία του περιβάλλοντος, απόσυρση.

Τα μονίμως εγκατεστημένα μηχανήματα πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τύπος	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Κωδικός αριθμός 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο [min^{-1}]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Ονομαστική ισχύς [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Τάση [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Συχνότητα [Hz]	50	60	50	50	60
Ταχύτητα λειαντικής ταινίας [m/s]	23	27	23	23	27
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Μόνωση	I	I	I	I	I
Μήκος λειαντικής ταινίας [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Πλάτος λειαντικής ταινίας [mm]	100	100	100	100	100

Διάγραμμα συνδεσμολογίας.

Τύπος	GI100	Παράρτημα 76
Τύπος	GI100 EF	Παράρτημα 77
Τύπος	GI1002V	Παράρτημα 78

Τιμές εκπομπής θορύβου.

	Λειτουργία χωρίς φορτίο	Λείανση
Σύμφωνα με την καμπύλη A εκτιμηθείσα στάθμη εκπομπής ηχητικής πίεσης στη θέση εργασίας L_{pA} (re 20 μPa), σε ντεσιμπέλ /dB	81	93
Ανασφάλεια μέτρησης K_{pA} , σε ντεσιμπέλ /dB	4	4
Σύμφωνα με την καμπύλη A εκτιμηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος L_{wA} (re 1 pW), σε ντεσιμπέλ /dB	91	100
Ανασφάλεια μέτρησης K_{wA} , σε ντεσιμπέλ /dB	2,5	2,5
Συνθήκες λειτουργίας		
Αριθ. στροφών [min^{-1}]	3 000	3 000
Υλικό	–	ST 37
Διαστάσεις	–	8 x 40
Λειαντική ταινία	–	Grit by FEIN 36Z

Original betjeningsvejledning.

Anvendte symboler, forkortelser og begreber.

Symbolerne, der anvendes i denne driftsvejledning og i givet fald på maskinen, skal henlede din opmærksomhed på mulige farer, der kan opstå med denne maskine, når den benyttes.

Symbol	Begreb, betydning
	Aktion
	Berøring forbudt
	Generelt påbudstegn
	Læs dokumentation
	Brug øjenbeskyttelse
	Brug høreværn
	Brug støvbeskyttelse
	Brug håndbeskyttelse
	Advarsel mod fare
	Europæisk overensstemmelsestegn

For sin sikkerheds skyld.



Anvend ikke denne maskine, før du har læst hele denne driftsvejledning nøje, inkl. illustrationer, specifikationer og sikkerhedsregler.

Læs og overhold ligeledes de gældende, nationale bestemmelser vedr. elektrisk sikkerhed og arbejdsbeskyttelse (i Tyskland: BGV A2, BGR 500).

En manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Denne driftsvejledning skal opbevares til senere brug og følge med maskinen, hvis den videregives eller sælges til en ny ejer.



Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, der beskytter dig mod små slibe- og materialepartikler. Øjenene skal beskyttes mod fremmede genstande, der flyver rundt i luften, og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere Du for høj støj i længere tid, kan Du lide høretab.



Bær ikke løstsiddende tøj, smykker eller åbent, langt hår under arbejdet. Løse genstande kan fanges af dele, der bevæger sig, og føre til kvæstelser, selv om beskyttelsesordninger er monteret.

Anvend ikke slidte, revnede eller meget tilstoppede slibe-bånd. Håndter slibe-bånd omhyggeligt og opbevar disse iht. fabrikantens instruktioner. Knæk ikke slibe-bånd! Beskadede slibe-bånd kan gå i stykker, slynges væk og kvæste tredjemand.

Anvend hverken slibe-bånd eller andet tilbehør, hvis det ikke er udviklet eller frigivet specielt af fabrikanten. Sikker drift er ikke kun givet ved, at slibe-båndet eller tilbehøret passer til din maskine.

Anvend altid de beskyttelsesordninger, der findes på din maskine. Beskyttelsesordningerne skal være monteret sikkert på maskinen for at opnå max. sikkerhed. Beskyttelsesordningerne skal beskytte operatøren mod omkringflyvende slibepartikler og utilsigtet berøring med slibe-båndet.

Pas på - brand- og eksplosionsfare! Når metal slibes (f.eks. aluminium eller magnesium), opstår der støv, der kan være brændbart eller eksplosivt. Anvend ikke maskinen i nærheden af brændbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer.

Sørg for, at personer ikke udsættes for gnistregn. Fjern brændbare materialer i nærheden. Gnistregn opstår i forbindelse med metalslibning.

Emnet skal altid ligge sikkert på slibeonlagæt og anlaget. For små eller for tynde emner må ikke bearbejdes. Vækslyngende emner er forbundet med kvæstelsesfare.



Berør aldrig slibe-båndet, når det er i gang. Kvæstelsesfare.

Tryk straks på Sikkerhed-safbryderen i farlige situationer. Maskinen har et efterløb på op til 50 sekunder.

Rengør ventilationsåbningerne på maskinen med regelmæssige mellemrum. Motorblæseren trækker støv ind i huset. Dette kan føre til elektrisk fare, hvis store mængder metalstøv opsamlers.

Sørg for, at maskinen står sikkert og vandret. Vipper maskinen under arbejdet, kan dette føre til alvorlige kvæstelser.

Maskinens stik må kun monteres af en autoriseret elektriker. Jordledningen i netstikdåsen skal være forbundet med strømmettets jordforbindelse.

Træk stikket ud, før vedligeholdelse og istandsættelse finder sted! En utilsigtet tænding af maskinen kan føre til alvorlige kvæstelser.

Få maskinens elektriske sikkerhed kontrolleret iht. de lovmæssige bestemmelser med regelmæssige mellemrum. Ikke kontrollerede maskiner er forbundet med fare for elektrisk stød!

Kontrollér motorens drejeretning før første ibrugtagning. Er drejeretningen forkert, kan emnet slynges væk, hvilket kan føre til uheld. Drejeretningen må kun omstilles af en autoriseret elektriker.

Hverken brugeren eller andre personer må stå direkte ved siden af slibe-båndet, når maskinen tændes. Slibe-båndet kan gå i stykker og føre til kvæstelser.

Oversigt.

- 1 Stjernedrejeskrue, båndløbsjustering
- 2 Beskyttelsesskærm, oppe
- 3 Indstillingsskrue, planslibeanlæg
- 4 Stjernedrejeskrue, beskyttelsesskærm foroven
- 5 Anlæg

- 6 Vingeskruer, øjenværn
- 7 Øjenværn
- 8 Slibeanlæg
- 9 Skruer til slibeunderlag
- 10 Stjernedrejesskrue, beskyttelsesskærm foran
- 11 Spændearm
- 12 Sikkerhed-safbryderen
- 13 Ventilationsåbning
- 14 Tænd og sluk
- 15 Kontaktskive
- 16 Planslibeanlæg
- 17 Drivhjul
- 18 Sidelåge
- 19 Skruer til sidelåge
- 20 Studs til støvopsugning
- 21 Henvisningsskilt

Bestemmelse af maskinen.

Stationær slibemaskine til at slibe metalmaterialer vha. de slibeband, der er godkendt af producenten.

Montage.

Fastgør maskinen på bund GRIT GIXS, GIXBE (se monteringsvejledning). Bund skal fastgøres til gulvet og maskinen til bund på en sådan måde, at konstruktionen kan holde til de kræfter, der opstår under arbejdet.

Til montagearbejdet skal der bruges egnede skrueforbindelser (diameter, længde).

El-tilslutning.

- ⚠ El-tilslutningen på opstillingsstedet skal foretages af en autoriseret elektriker.

Overhold netspændingen: Netspændingen og frekvensen på spændingskilden skal være i overensstemmelse med angivelserne på maskinens typeskilt.

Kontrollér motorens drejeretning før første ibrugtagning. Drejeretningen må kun omstilles af en autoriseret elektriker.

Indstillinger.

- ⚠ Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.

Øjenværn (7) indstilles.

- Løsne de to vingeskruer (6) og indstil øjenværnet (7) på en sådan måde, at slibebandet er tildækket så vidt muligt.
- Spænd skruen igen.

Slibeanlæg (8) indstilles (Billede 1).

- Løsne skruen (9) og indstil spaltmålet på **max. 2 mm.**
- Spænd grebskruen igen.


Planslibeanlæg (16) indstilles.

Til planslibning skal planslibeanlæg (16) være indstillet parallelt med slibebandet og berøre det på hele fladen.

- Løsne skrueene (4)/(10) og afmonter top og front beskyttelsesskærmene.
- Løsne skruen (19) og klap sidelåge (18) ned.

- Løsne skrueene (3) og stil spaltmålet mellem anslag (5) og kontraplade (16). Spaltmålet må **max. være 2 mm!** (Billede 2)
- Spænd skrueene (3) igen.
- Luk sidelåge (18) og spænd skruen (19) igen.
- Monter top og front beskyttelsesskærmene og spænd skrueene (4)/(10).

Båndløb justeres.

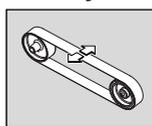

Tænd maskinen for et **kort** øjeblik og kontrollér båndløbet.

Justér båndløbet med stjernedrejesskrue (1), så det befinder sig i midten, hvis slibebandet skulle bevæge sig mod højre eller venstre.

Hvis båndløbet ikke kan indstilles i midten:


- Rengør drevskiven (17) og kontaktskiven (15) med trykluft.
- Kontrollér drevskiven og kontaktskiven for slid, deformation og slitage. Sørg for, at beskadigede dele skiftes med det samme!

Slibebånd skiftes.




Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen.

- Løsne skrueene (4)/(10) og afmonter top og front beskyttelsesskærmene.
- Løsne skruen (19) og klap sidelåge (18) ned.

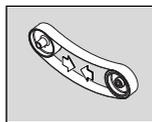

Sving armen (11) opad for at aflaste spændeanordningen.

- Fjern det gamle slibeband.
- Kontrollér løberetningsangivelsen bag på slibebandet, før det nye slibeband lægges på! Den skal stemme overens med drivhjul drejeretning.
- Læg slibebandet på drivhjul (17) og kontaktskiven (15) på samme tid.

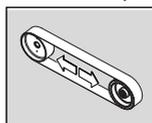

Sving armen (11) ned for at spænde slibebandet.

- Luk sidelåge (18) og spænd skruen (19) igen.
- Monter top og front beskyttelsesskærmene og spænd skrueene (4)/(10).
- Kontrollér spaltmålet i slibebeleg.
- Tænd for maskinen og justér båndløbet.

Driftsinstruktioner

Tænd:

- Åben for Sikkerhed-safbryderen (12) og klap den op. Tryk på tasten „I“ (14).

Sluk:

- Klap Sikkerhed-safbryderen (12) op. Tryk på tasten „0“ (14).



Maskinen har et efterløb på ca. 50 sek., når den slukkes.

Sikkerhed-safbryderen:

- Tryk i farlige situationer på den røde Sikkerhed-safbryderen for at slukke for maskinen.

Overbelastningssikring.

Er belastningen kontinuerlig høj i længere tid, slukkes maskinen. Efter en afkølingstid på ca. 15 minutter, kan maskinen bruges igen.

Slibning på kontakthjulet (Billeder 3+4).

- Kontrollér, at skruen (9) er spændt fast.
- Sørg for, at den øverste beskyttelseskærm (2) er sikret med stjernedrejeskruen (4) og sidelåge (18) er lukket.
- Kontrollér spaltmålet i slibeånlæg.
- Kontrollér planslibeanlæg position (16). Skrue-rne (3) skal befinde sig i den nederste position.
- Kontrollér, at øjenværnet (7) er indstillet og spændt rigtigt.
- Tænd for maskinen og kontrollér båndløbet.
- Læg emnet fast på slibeånlæg.
- Før emnet med begge hænder eller fastgør det i en anordning.

Planslibning (Billede 5).

- Løsn stjernedrejeskruen (4) og åben den øverste beskyttelseskærm (2).
- Sørg for, at spaltmålet er indstillet rigtigt. (Billede 2)
- Tænd for maskinen og kontrollér båndløbet.
- Før emnet med begge hænder og fjern det opad efter arbejdet.

Opsugningsanordning

Maskinen kan tilsluttes til et understativ med opsugningsanordning via studs (20).

Vedligeholdelse og kundeservice.

- ⓘ Istandsættelsesarbejde må kun gennemføres af specialiseret personale iht. gældende forskrifter.

Tekniske data.

Type	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Bestillingsnummer 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Ubelastet omdrejningstal [1/min]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Optagende effekt [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Spænding [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frekvens [Hz]	50	60	50	50	60
Slibebåndshastighed [m/s]	23	27	23	23	27
Vægt iht. EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Beskyttelsesklasse	I	I	I	I	I
Slibebåndslængde [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Slibebåndsbredde [mm]	100	100	100	100	100

Tilslutningsdiagrammer.

Type	GI100	bilag 76
Type	GI100 EF	bilag 77
Type	GI1002V	bilag 78

Vi anbefaler, at få maskinen istandsat af FEIN kundeservice, et autoriseret FEIN serviceværksted og FEIN repræsentationer.

Den aktuelle reservedelsliste til dette el-værktøj findes på internettet under www.fein.com.

Gennemfør følgende vedligeholdesesarbejde med regelmæssige mellemrum:

-  Blæs køleluftåbningerne (13) igennem på motorhuset og de kendetegnede steder med trykluft (se henvisningsskilt (21)).
-  Smør de kendetegnede steder på maskinen hver dag med maskinolie (se henvisningsskilt (21)).

- Kontrollér drivhjul og kontaktskiven for slid og beskadigelser, hver gang slibebåndet skiftes. Sørg for, at beskadigede dele skiftes.

Mangelsansvar/reklamationsret og garanti.

Mangelsansvaret/reklamationsretten er fastlagt i de lovbestemmelser, der gælder i det land, hvor maskinen markedsføres.

Derudover yder FEIN garanti iht. FEIN fabrikantens garantierklæring. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte din forhandler, FEIN filialen i dit hjemland eller FEIN kundeservice.

Overensstemmelseserklæring.

Firmaet GRIT erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, der findes på den sidste side i denne driftsvejledning.

Originalsprog engelsk/tysk

Miljøbeskyttelse, bortskaffelse.

Stationære maskiner, tilbehør og emballage skal genbruges iht. gældende miljøbestemmelser.

Støj-emissionsværdier.

	Tomgang	Slibning
Målt A-vurderet emissions-lyd-trykniveau på arbejdspladsen L_{pA} (re 20 μ Pa), i decibel	81	93
Usikkerhed K_{pA} , i decibel	4	4
Målt A-vurderet lydeffektniveau L_{wA} (re 1 pW), i decibel	91	100
Usikkerhed K_{wA} , i decibel	2,5	2,5
Driftsbetingelser		
Omdrejningstal [/min]	3 000	3 000
Materiale	–	ST 37
Mål	–	8 x 40
Slibebånd	–	Grit by FEIN 36Z

Original driftsinstruks.

Anvendte symboler, forkortelser og uttrykk.

Symbolene som brukes i denne driftsinstruksen og eventuelt på maskinen skal gjøre deg oppmerksom på mulige farer i løpet av arbeidet med denne maskinen.

Symbol	Uttrykk, betydning
	Aksjon
	Berøring forbudt
	Generelt forbudstegn
	Les dokumentasjonen
	Bruk øyebeskyttelse
	Bruk hørselvern
	Bruk støvbeskyttelse
	Bruk håndbeskyttelse
	Advarsel mot farer
	Europeisk samsvarserklæring

For din egen sikkerhet.



Ikke bruk denne maskinen før du har lest grundig gjennom denne driftsinstruksen og har forstått den helt, inklusiv bildene, spesifikasjonene og sikkerhetsreglene.

Følg også de vanlige nasjonale bestemmelsene for elektrisk sikkerhet og arbeidsvern (i Tyskland: BGV A2, BGR 500).

Hvis sikkerhetsbestemmelsene ikke følges, kan dette medføre elektriske støt, brann og/eller en alvorlig skade. Ta vare på denne driftsinstruksen til senere bruk og la den følge med maskinen når denne gis eller selges videre.



Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhengig av typen bruk må du bruke visir, øyebeskyttelse eller vernebriller. Om nødvendig må du bruke støvmaske, hørselvern, vernehansker eller spesialforkle som holder små slipe- og materialpartikler unna kroppen din.



Øynene bør beskyttes mot fremmedlegemer som kan fly rundt ved visse typer bruk. Støv- eller pustevernmasker må filtrere den typen støv som oppstår ved denne bruken. Hvis du er utsatt for sterk støv over lengre tid, kan du miste hørselen.

Ikke bruk løstsittende tøy og smykker under arbeidet og bind sammen langt hår. Til tross for beskyttelsesinnretninger kan løse gjenstander komme inn i deler som beveger seg og medføre skader.

Ikke bruk slitte, revnede eller sterkt tilsnusede slipebånd. Bruk slipebånd forsiktig og oppbevar disse slik produsenten sier. Ikke brett slipebånd! Skadede slipebånd kan revne, slynges bort og skade andre.

Ikke bruk slipebånd eller annet tilbehør som ikke ble utviklet eller frigitt av produsenten. En sikker bruk kan ikke garantere selv om slipebånd eller tilbehør passer til maskinen.

Bruk alltid sikkerhetsinnretningene som finnes på maskinen. Beskyttelsesinnretningene må være sikkert montert på maskinen, slik at det oppnås maksimal sikkerhet. Beskyttelsesinnretningene skal beskytte brukeren mot slipepartikler som slynges rundt og mot å berøre slipebåndet. **OBS! Fare for brann og eksplosjoner! Ved sliping av metall (f.eks. aluminium eller magnesium) oppstår det støv som kan være brennbart eller eksplosivt. Ikke bruk maskinen i nærheten av brennbare materialer.** Gnister kan antenne disse materialene.

Pass på at ingen personer utsettes for fare på grunn av gnistsprut. Fjern brennbare materialer i nærheten. Ved sliping av metall oppstår det gnistsprut.

Arbeidsstykket må alltid ligge godt på slipeunderlaget og anslaget. For små eller tynne arbeidsstykker må ikke bearbeides. Det er fare for skader fra arbeidsstykket som slynges bort.



Du må aldri berøre slipebåndet som beveger seg. Det er fare for skader.

I faresituasjoner må du straks trykke på nødstopppryteren. Maskinen fortsetter å gå i opp til 50 sekunder.

Rengjør ventilasjonsåpningene til maskinen med jevne mellomrom. Motorviften trekker støv inn i huset. Dette kan forårsake elektrisk fare når det samles for mye metallstøv.

Pass på å stå stødig og plasser maskinen vannrett. Hvis maskinen kanter i løpet av arbeidet kan dette medføre alvorlige skader.

Støpselet på maskinen må kun monteres av en elektro-fagmann. Jordledningen i stikkkontakten må forbindes med jordkontakt i strømmettet.

Ved vedlikehold og reparasjon må støpselet trekkes ut av stikkkontakten! Hvis maskinen koples inn uforvarende, kan dette medføre alvorlige skader.

Sørg for at den elektriske sikkerheten til maskinen kontrolleres med jevne mellomrom mht. lover og bestemmelser. Hvis maskiner ikke kontrolleres er det fare for elektriske støt!

Før du tar maskinen i bruk for første gang må du sjekke motorens dreieretning. Ved gal dreieretning kan arbeidsstykket slynges bort og forårsake ulykker. Dreieretningen må kun omstilles av en el-fagmann.

Du eller andre personer må aldri stå rett ved siden av slipebånd når maskinen koples inn. Slipebåndet kan revne og forårsake alvorlige skader.

Med ett blikk.

- 1 Stjerneskrue, båndløpsjustering
- 2 Verne deksel, oppe
- 3 Innstillingsskrue, planslipesliperlag
- 4 Stjerneskrue, verne deksel oppe
- 5 Anlegg
- 6 Vingeskruer, gnistvern
- 7 Gnistvern
- 8 Slipeunderlag
- 9 Skrue for underlag for sliping
- 10 Stjerneskrue, verne deksel foran

- 11 Spennarm
- 12 Nødstopp-tast
- 13 Ventilasjonsspalter
- 14 På-/av-bryter
- 15 Kontakthjul
- 16 Planslipeunderlag
- 17 Drivhjul
- 18 Sidedeksel
- 19 Skruer for sidedeksel
- 20 Stuss for støvavsug
- 21 Henvisningsskilt

Maskinens formål.

Stasjonær slipemaskin for sliping av metalliske materialer ved å bruke slipebånd godkjent av produsenten.

Montasjeinstruksjer.

Fest maskinen på understellet GRIT GIXS eller GIXBE (se montasjeinstruks). Festingen av understellet på gulvet og av maskinen på understellet må være så solid at den takler de krefter som oppstår under arbeidet.

Til montering skal det brukes egnede skruforbindelser (diameter, lengde).

El-tilkopling.

- ⚠ El-tilkoplingen på stedet må utføres av en el-fagmann.

Ta hensyn til strømspenningen: Nettspenningen og frekvensen til spenningskilden må stemme overens med angivelsene på maskinens typeskilt.

Før du tar maskinen i bruk for første gang må du sjekke motorens dreieretning. Dreieretningen må kun omstilles av en el-fagmann.

Innstillinger.

- ⚠ Før alle arbeider på maskinen utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.

Innstilling av gnisstern (7).

- Løsne de to vingeskruene (6) og innstill gnissternet (7) slik at slipebåndet tildekkes så langt som mulig.
- Trekk begge vingeskruene fast igjen.

Innstilling av slipeunderlag (8) (Bilde 1).


- Løsne stjerneskruen (9) og innstill et spaltemål på **max. 2 mm**.
- Trekk stjerneskruen fast igjen.

Innstilling av planslipeunderlaget (16).

Ved plansliping må planslipeunderlaget (16) være rettet opp parallelt til slipebåndet og berøre det over hele flaten.

- Løsne skruene (4)/(10) og fjern fremre verne dekselet.
- Løsne skruen (19) og slå sidedekselet (18) ned.
- Løsne skruene (3) og innstill spaltemålet mellom anslag (5) og planslipeunderlag (16). Spaltemålet må være **max. 2 mm!** (Bilde 2)
- Trekk skruene (3) fast igjen.
- Lukk sidedekselet (18) og trekk skruen (19) fast igjen.
- Sett det øvre og fremre verne dekselet på igjen og trekk skruene (4)/(10) fast igjen.

Justering av båndets bevegelse.

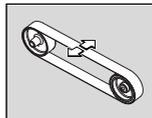

Slå maskinen kun på **ett øyeblikk** og sjekk båndets bevegelse. Juster båndets bevegelse i midten med stjerneskruen (1), hvis slipebåndet beveger seg mot høyre eller venstre.

Hvis båndets bevegelse ikke kan justeres inn mot midten:


- Rengjør drivhjul (17) og kontakthjulet (15) med trykkluft.
- Sjekk drivhjul (17) og kontakthjulet mht. slitasje, deformering og slitasje. La skadede deler skiftes ut straks!

Utskifting av slipebåndet.




Før alle arbeider på maskinen utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.

- Løsne skruene (4)/(10) og fjern fremre verne dekselet.
- Løsne skruen (19) og slå sidedekselet (18) ned.

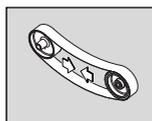

Sving spaken (11) opp for å avlaste spenninnetningen.

- Fjern det gamle slipebåndet.
- Følg løperetningsangivelsen på baksiden av slipebåndet før du legger på nytt slipebånd! Den må stemme overens med dreieretningen til drivhjul (17).
- Legg slipebåndet samtidig på drivhjul (17) og kontakthjulet (15).

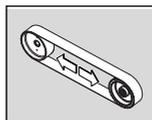

Sving spaken (11) ned for å stramme slipebåndet.

- Lukk sidedekselet (18) og trekk skruen (19) fast igjen.
- Sett det øvre og fremre verne dekselet på igjen og trekk skruene (4)/(10) fast igjen.
- Sjekk spaltemålet til slipeunderlaget.
- Slå på maskinen og juster båndets bevegelse.

Driftsinstruksjer

Innkobling:

- Lås opp NØDSTOPP-tasten (12) og slå opp. Trykk på tasten «I» (14).

Utkobling:

- Slå opp NØDSTOPP-tasten (12). Trykk på tasten «0» (14).



Maskinen fortsetter å gå i ca. 50 sek. etter utkopling.

Nødstopp-tast:

- I faresituasjoner må du trykke på den røde NØDSTOPP-tasten for å slå av maskinen.

Overlastsikring.

Ved en kontinuerlig høy belastning over lengre tid koples maskinen ut. Etter en avkjølingstid på ca. 15 minutter er maskinen igjen klar til bruk.

Kontaktsliping (Bildene 3+4).

- Forviss deg om at stjerneskruen (9) er trukket fast.
- Pass på at øvre vernedeksel (2) er sikret med stjerneskruen (4) og at sidedekselet (18) er stengt.
- Sjekk spaltmålet til slipeunderlaget.
- Sjekk posisjonen til planslipeunderlaget (16). Skruene (3) må stå i nedre stilling.
- Sjekk om gnistvernet (7) er riktig innstilt og godt trukket fast.
- Slå på maskinen og sjekk båndets bevegelse.
- Legg arbeidsstykket godt på slipeunderlaget.
- Før arbeidsstykket med begge hendene eller fikser det i en innretning.

Plansliping (Bilde 5).

- Løsene stjerneskrue (4) og fjern øvre vernedeksel (4).
- Sørg for at spaltmålet er riktig innstilt. (Bilde 2)
- Slå på maskinen og sjekk båndets bevegelse.
- Før arbeidsstykket med begge hendene og ta det bort oppover etter arbeidet.

Avsuginnretning

Maskinen kan koples til et understell med avsuginnretning via stussen (20).

Vedlikehold og kundeservice.

! En reparasjon må kun utføres av en fagmann i samsvarende med de gyldige forskriftene.

Til reparasjon anbefaler vi FEIN-kundeservice, autoriserte FEIN-verksteder og FEIN-representanter.

Tekniske data.

Type	G1100	G1100	G1100EF	G11002V	G11002V
Bestillingsnummer 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Turtall, ubelastet [min ⁻¹]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Opptatt effekt [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Spenning [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frekvens [Hz]	50	60	50	50	60
Slipebåndhastighet [m/s]	23	27	23	23	27
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Beskyttelsesklasse	I	I	I	I	I
Slipebåndlengde [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Slipebåndbredde [mm]	100	100	100	100	100

Koplingsbilder.

Type	G1100	Anlegg 76
Type	G1100 EF	Anlegg 77
Type	G11002V	Anlegg 78

Den aktuelle reservedelslisten for dette elektroverktøyet finner du på internettet under www.fein.com.

Utfør følgende vedlikeholdsarbeider med jevne mellomrom:



Blås gjennom kjøleluftåpningene (13) på motorhuset og de markerte stedene med trykkluft (se henvisningsskilt (21)).



Smør maskinen daglig med maskinolje på de markerte stedene (se henvisningsskilt (21)).

- Sjekk drivhjulet og kontakthjulet mht. slitasje og skader ved hvert slipebåndskifte. La skadede deler skiftes ut!

Reklamasjonsrett og garanti.

Reklamasjonsretten for produktet gjelder jf. de lovbestemte bestemmelsene i det landet produktet selges i.

Ut over dette yter FEIN garanti i henhold til FEIN-produzentens garantierklæring. Nærmere informasjon om dette får du hos din forhandler, FEIN-representanten i Norge eller hos FEIN-kundeservice.

Samsvarserklæring.

Firmaet GRIT erklærer som eneansvarlig at dette produktet stemmer overens med de vanlige bestemmelsene som er oppført på siste side i denne driftsinstruksen.

Originalspråk engelsk/tysk

Miljøvern, deponering.

Stasjonære maskiner skal ifølge nasjonal lovgivning leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Støy-emisjonsverdi.

	Tomgang	Sliping
Målt A-bedømt emisjons-lyd-trykknivå på arbeidsplassen L_{pA} (re 20 μPa), i desibel	81	93
Usikkerhet K_{pA} , i desibel	4	4
Målt A-bedømt lydeffektnivå L_{wA} (re 1 pW), i desibel	91	100
Usikkerhet K_{wA} , i desibel	2,5	2,5
Driftsvilkår		
Turtall [min^{-1}]	3 000	3 000
Materiale	–	ST 37
Mål	–	8 x 40
Slipebånd	–	Grit by FEIN 36Z

Bruksanvisning i original.

Använda symboler, förkortningar och begrepp.

De symboler som används i denna bruksanvisning och eventuellt finns på maskinen gör användaren uppmärksam på möjliga faror vid hantering med denna maskin.

Symbol	Begrepp, betydelse
	Aktion
	Förbjudet att beröra
	Allmän påbudssymbol
	Läs dokumentationen
	Använd ögonskydd
	Använd hörselskydd
	Använd dammskyddsmask
	Använd handskydd
	Varning för fara
	Europeiskt överensstämmelse-märke

För din säkerhet.



Använd inte maskinen innan du noggrant läst denna bruksanvisning och fullständig förstått alla anvisningar inklusive figurer, specifikationer och säkerhetsregler.

Beakta även tillämpliga nationella bestämmelser för elektrisk säkerhet och arbetarskydd (i Tyskland: BGV A2, BGR 500).

Ignorerar säkerhetsanvisningarna finns risk för elstöt, brand och/eller allvarlig personskada.

Denna bruksanvisning bör förvaras för senare bruk och bifogas maskinen vid försäljning eller överlåtelse.



Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltefter avsett arbete ansiktsskärm, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om så behövs, använd dammfiltermask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot små utslungade slip- och materialpartiklar. Ögonen ska skyddas mot utslungade främmande partiklar som kan uppstå under arbetet.



Damm- och andningskydd måste kunna filtrera bort det damm som eventuellt uppstår under arbetet. Risk finns för hörselskada under en längre tids kraftigt buller.



Undvik under arbetet löst hängande kläder, smycken eller långt öppet hår. Löst hängande föremål kan oaktat skyddsanordningarna dras in av rörliga delar och sedan leda till personskada.

Använd inte utslitna, sönderrivna eller kraftigt tilltäppta slipband. Hantera slipbanden aktsamt och förvara dem enligt tillverkarens anvisning. Knäck inte slipbanden! Skadade slipband kan rivas sönder, slungas ut och skada någon.

Använd endast slipband och tillbehör som speciellt tagits fram för ändamålet eller godkänts av tillverkaren. Användningen behöver inte tillförlitlig bara för att slipbandet eller tillbehöret passar till maskinen.

Använd alltid de skyddsanordningar som finns på maskinen. Säkerhetsanordningarna ska vara stadigt monterade på maskinen så att högsta möjliga säkerhet uppnås. Skyddsanordningarna ska skydda operatören mot utslungade slippartiklar och oavsiktlig beröring av slipbandet.

Observera brand- och explosionsrisk! Vid slipning av metall (t. ex. aluminium eller magnesium) uppstår damm som kan vara brännbart eller explosivt. Använd inte maskinen i närheten av brännbara material. Risk finns för att gnistor antänder materialet.

Se till att personer inte utsätts för fara till följd av gnistor. Avlägsna brännbara material från arbetsplatsen. Vid slipning av metall uppstår gnistor.

Arbetsstycket måste alltid ligga stadigt på slipstödet och mot anslaget. För små eller tunna arbetsstycken får inte bearbetas. Risk finns att arbetsstycket slungas ut.



Berör inte roterande slipband. Risk för personskada.

Tryck vid farlig situation genast på nödstopsfrånkopplaren. Efter frånkoppling fortsätter maskinen att gå upp till 50 sekunder.

Rengör regelbundet maskinens ventilationsöppningar.

Motorns fläkt drar in damm till motorhuset. Vid kraftig koncentration kan metalldammet orsaka elektrisk fara.

Kontrollera att maskinen står stadigt och plant. Om maskinen under arbetet tippar kan allvarliga personskador uppstå.

Endast en elektriker får montera maskinens stickkontakt. Skyddsledaren i nätuttaget måste vara ansluten till elnätets skyddsordning.

Dra ut stickproppen innan service eller reparation utförs! En oavsiktligt påkopplad maskin kan leda till allvarlig personskada.

Låt maskinens elektriska säkerhet regelbundet kontrolleras enligt tillämpliga lagbestämmelser. En okontrollerad maskin kan orsaka en elstöt!

Kontrollera motorns rotationsriktning före första driftstarten. Fel rotationsriktning kan leda till att arbetsstycket slungas ut och orsaka olycka. Endast en elektriker får koppla om rotationsriktningen.

Se till att varken du själv eller annan person står omedelbart bredvid slipbandet när maskinen kopplas på. Slipbandet kan brista och orsaka allvarlig personskada.

Översikt.

- 1 Stjärnskruv för bandgångsjustering
- 2 Övre skyddslocket
- 3 Ställskruv för planslipstödet
- 4 Stjärnskruv för skyddslocket upptill
- 5 Anslag
- 6 Vingskruvar för gnistskyddet

- 7 Gnistskydd
- 8 Slipstöd
- 9 Skruv för slipstödet
- 10 Stjärnskruv för skyddslocket framtill
- 11 Spännspek
- 12 NÖDSTOPP-knapp
- 13 Ventilationsöppningar
- 14 Strömställare Till/Från
- 15 Kontakthjul
- 16 Planslipstöd
- 17 Drivhjul
- 18 Sidolock
- 19 Skruv för sidolocket
- 20 Stuts för dammutsugning
- 21 Anvisningsskylt

Maskinens användning.

Stationär slipmaskin för slipning av metallmaterial med användning av slipband som tillverkaren godkänt.

Monteringsanvisningar.

Montera maskinen på stativet GRIT GIXS eller GIXBE (se monteringsanvisning). Infästningen av stativet på golvet och maskinen på stativet måste klara de krafter som uppstår under arbetet.

För montering ska lämpliga skruvförbindelser (diameter, längd) användas.

Elanslutning.

En elektriker måste elansluta maskinen hos kunden.

Kontrollera nätspänningen: Elströmmens nätspänning och frekvens måste stämma överens med uppgifterna på maskinen dataskylt.

Kontrollera motorns rotationsriktning före första driftstarten. Endast en elektriker får koppla om rotationsriktningen.

Inställningar.

⚠ Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på maskinen.

Inställning av gnistskyddet (7).

- Lossa de båda vingskruvarna (6) och ställ in gnistskyddet (7) så att slipbandet är täckt så långt möjligt.
- Dra åter fast båda vingskruvarna.

Inställning av slipstödet (8) (Figur 1).

- Lossa stjärnskruven (9) och ställ in spaltmättet på **max. 2 mm**.
- Dra åter fast stjärnskruven.


Inställning av slipstödet (16).

Vid planslipning måste planslipstödet (16) vara parallellt med slipbandet och ska beröra bandet över hela ytan.

- Lossa skruvarna (4)/(10) och ta bort övre och främre skyddslocket.
- Lossa skruven (19) och fäll ner sidolocket (18).
- Lossa skruvarna (3) och ställ in spaltmättet mellan anslaget (5) och planslipstödet (16). Spalten får vara **högst 2 mm!** (Figur 2)

- Dra åter fast skruvarna (3).
- Stäng sidolocket (18) och dra åter fast skruven (19).
- Lägg åter upp övre och främre skyddslocket och dra fast skruvarna (4)/(10).

Slipbandets inriktning.

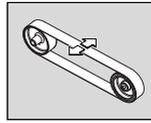

Koppla **kort** på maskinen och kontrollera bandets gång. Centrera bandets gång med stjärnskruven (1) om bandet rör sig åt höger eller vänster.


Om det inte går att centrera bandet:

- Rengör drivhjulet (17) och kontakthjulet (15) med tryckluft.
- Kontrollera drivhjulet och kontakthjulet avseende förlitning, deformation och nötning. Låt genast skadade delar bytas ut!

Byte av slipband.

⚠ Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på maskinen.

- Lossa skruvarna (4)/(10) och ta bort övre och främre skyddslocket.
- Lossa skruven (19) och fäll ner sidolocket (18).

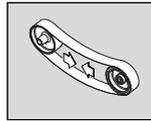


Sväng spaken (11) uppåt för att avlasta uppspänningsanordningen.

- Ta bort det gamla slipbandet.

Kontrollera angiven löpriktning på slipbandets baksida innan det nya slipbandet läggs upp! Löpriktningen måste stämma överens med drivhjulets rotationsriktning.

- Lägg samtidigt upp slipbandet på drivhjulet (17) och kontakthjulet (15).

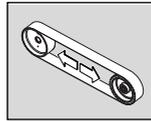

Sväng spaken (11) nedåt för att spänna slipbandet.

- Stäng sidolocket (18) och dra åter fast skruven (19).
- Lägg åter upp övre och främre skyddslocket och dra fast skruvarna (4)/(10).
- Kontrollera slipstödet spaltmätt.
- Koppla på maskinen och justera bandets gång.

Bruksanvisningar

Inkoppling:

- Lås upp NÖDSTOPP-knappen (12) och fäll upp den. Tryck på knappen "I" (14).

Frånkoppling:

- Fäll upp NÖDSTOPP-knappen (12). Tryck på knappen "0" (14).

⚠ Efter frånkoppling fortsätter maskinen att gå ca 50 s.

NÖDSTOPP-knapp:

- Tryck vid en farlig situation den röda NÖDSTOPP-knappen för att stänga av maskinen.

Överlastbrytare.

Vid en kontinuerlig hög belastning över en längre period kopplar maskinen från. Efter en avkylningstid på ca 15 minuter kan maskinen åter användas.

Kontaktslipning (Figurer 3+4).

- Kontrollera att stjärnskruven (9) är åtdragen.
- Se till att det övre skyddslocket (2) är låst med stjärnskruven (4) och att sidolocket (18) är stängt.
- Kontrollera slipstödet spaltmått.
- Kontrollera planslipstödet (16) läge. Skruvarna (3) måste stå i nedre läget.
- Kontrollera att gnistskyddet (7) är riktigt inställt och stadigt fastskruvat.
- Koppla på maskinen och kontrollera bandets gång.
- Lägg stadigt upp arbetsstycket på slipstödet.
- Styr arbetsstycket med båda händerna eller spänn fast det i en fixtur.

Planslipning (Figur 5).

- Lossa stjärnskruvarna (4) och ta bort det övre skyddslocket (2).
- Se till att spaltmättet är korrekt inställt. (Figur 2)
- Koppla på maskinen och kontrollera bandets gång.
- Styr arbetsstycket med båda händerna och lyft bort det uppåt efter avslutat arbete.

Damutsugningsanordning

Maskinen kan via stutsen (20) anslutas till ett stativ med utsugningsanordning.

Underhåll och kundservice.

- ⓘ En reparation får endast utföras av en yrkesarbetare enligt tillämpliga föreskrifter.

Tekniska data.

Typ	G1100	G1100	G1100EF	G11002V	G11002V
Artikelnummer 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Tomgångsvarvtal [r/min]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Upptagen effekt [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Spänning [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frekvens [Hz]	50	60	50	50	60
Slipbands hastighet [m/s]	23	27	23	23	27
Vikt enligt EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Skyddsklass	I	I	I	I	I
Slipbandslängd [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Slipbandsbredd [mm]	100	100	100	100	100

Kopplingscheman.

Typ	G1100	Bilaga 76
Typ	G1100 EF	Bilaga 77
Typ	G11002V	Bilaga 78

För reparation rekommenderar vi FEIN-kundservice, FEIN-märkesverkstad och FEIN-representationer. Den aktuella reservdelslistan för detta elverktyg hittar du i Internet på adress: www.fein.com.

Utför regelbundet följande servicearbeten:

-  Renblås kylloftsöppningarna (13) på motorhuset och de märkta ställena med tryckluft (se anvisningsskylt (21)).
-  Smörj maskinen dagligen med maskinolja på märkta ställen (se anvisningsskylt (21)).
- Kontrollera drivhjulet och kontakthjulet vid varje slipbandsbyte avseende förslitning och skada. Låt skadade delar bytas ut!

Garanti och tilläggsgaranti.

Garanti lämnas på produkten enligt de lagbestämmelser som gäller i aktuellt användningsland.

Dessutom lämnar FEIN en tilläggsgaranti enligt FEIN-tillverkargarantiförklaring. Detaljerad information får du hos fackhandlaren, FEIN-representationen i aktuellt land eller FEIN-kundservicen.

Försäkran om överensstämmelse.

GRIT försäkrar under exklusivt ansvar att denna produkt överensstämmer med de tillämpliga föreskrifter som anges på bruksanvisningens sista sida.

Originalspråk engelska/ryska

Miljöskydd, avfallshantering.

Stationärmaskiner ska enligt nationell rätt omhändertas för miljövänlig materialåtervinning.

Bulleremissionsvärden.

	Tomgång	Slipning
Uppmätt A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsplatsen L_{pA} (re 20 μ Pa) i decibel	81	93
Onoggrannhet K_{pA} i decibel	4	4
Uppmätt A-vägd ljudtrycksnivå L_{wA} (re 1 pW) i decibel	91	100
Onoggrannhet K_{wA} i decibel	2,5	2,5
Driftsvillkor		
Varvtal [r/min]	3 000	3 000
Material	–	ST 37
Dimension	–	8 x 40
Slipband	–	Grit by
		– FEIN 36Z

Alkuperäinen käyttöohje.

Symbolit, lyhenteet ja erikoissanasto.

Tässä käyttöohjeessa ja mahdollisesti myös itse sähkötyökalussa olevien tunnuksien tarkoitus on kiinnittää työkalua käyttävän huomio mahdollisiin käytönaikaisiin riskeihin ja vaaroihin.

Symboli	Termi, merkitys
	Toimenpide
	Ei saa koskettaa
	Yleinen opastemerkki
	Lue ohjeet läpi
	Käytä suojalaseja
	Käytä kuulosuojainta
	Käytä pölysuojainta
	Käytä suojakäsineitä
	Varo, vaara
	EU-vastavuusmerkki

Työturvallisuus.

  Koneen saa ottaa käyttöön vasta, kun ensin on perehdytty käyttöohjeeseen ja sen sisältö kuvitus, erittelyt ja turvamääräykset mukaan lukien ovat tulleet ymmärretyiksi.

Voimassa olevia maakohtaisia sähkötekniisiä ja työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava (SLT: BGV A2, BGR 500).

Jos turvaohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava työtaturma.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta silmällä pitäen ja anna se koneen mukaan, mikäli kone myydään eteenpäin tai luovutetaan toisen käyttöön.

  **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä käyttöä riippuen kokosvonaamiota, silmäsuojusta tai suojalaseja. Jos mahdollista, käytä pölynaamaria, kuulonsuojainta, suojakäsineitä tai erikoissuojavaatetta, joka suojaa sinut pieniltä hioma- ja materiaalihiukkasilta. Silmät tulee suojata lenteleviltä vierailta esineiltä, jotka saattavat syntyä erilaisessa käytössä. Pöly- tai hengityssuojanaamareiden täytyy suodattaa pois työstössä syntyvä pöly. Jos olet pitkään alttiina voimakkaalle melulle, saattaa se vaikuttaa heikentävästi kuuloon.**

Työaika ei saa käyttää löysää vaatetusta tai koruja, pitkät hiukset on sidottava kiinni. Suojalaitteista huolimatta voivat Irtonaiset esineet joutua liikkuvien osien väliin, mistä on ilmeinen loukkaantumisen vaara.

Kuluneita, repeytyneitä tai muutoin vaurioituneita hiomanauhoja ei saa käyttää. Hiomanauhoja on käsiteltävä huolellisesti, ne on säilytettävä valmistajan ohjeita noudattaen. Nauhoja ei saa taittaa! Vioittunut hiomanauha voi revetä, sinkoutua irti ja aiheuttaa työtaturman.

Hiomanauhoja tai muita lisävarusteita, jotka eivät ole alkuperäisasia tai muutoin valmistajan hyväksymiä, ei saa käyttää. Vaikka hiomanauha tai muu lisävaruste näyttää sopivan koneeseen, se ei välttämättä ole turvallinen käyttäjä.

Koneeseen kuuluvia suojavarusteita on muistettava käyttää. Ne on kiinnitettävä koneeseen varmasti ja pitävästi, jotta niiden tarjoama suoja olisi taattu. Niiden tehtävä on suojata konetta käyttävää sinkoilevilta hiomastuilla sekä koskettamasta pyörivään hiomanauhaan.

Varo – tulipalon ja räjähdysvaara! Metallipintoja (esim. alumiini tai magneesiumi) hiottaessa erittyvä pöly, joka voi olla palavaa tai räjähdysherkkää. Konetta ei silloin saa käyttää ympäristössä, jossa on palavaa materiaalia. Se voi syttyä kipinöinnin seurauksena.

Huolehdi siitä, ettei kipinöinnistä ole vaaraa muille henkilöille. Korjaa palava materiaali pois työpisteestä ja sen ympäriltä. Metallipintoja hiottaessa on aina kipinöinnin vaara.

Katso, että työkalu on tukevasti paikallaan rajoitinta ja hionta-alustaa vasten. Työkappale ei saa olla liian pieni tai ohut. Silloin se voi singota pois paikaltaan ja aiheuttaa loukkaantumisen vaaran.

 **Pyörivää hiomanauhaa ei saa koskettaa.** Loukkaantumisen vaara!

Paina vaaran uhatessa heti hätä-seis-katkaisinta. Kone jälkikäy vielä kork. 50 sekuntia.

Koneen ilmanvaihtoaukot on puhdistettava säännöllisesti, koska moottorin puhallin imee pölyä koneen sisään. Jos metallipitoista pölyä pääsee kerääntymään liikaa, siitä voi seurata oikosulku tms.

Varmista, että kone on tukevasti paikallaan tasaisella alustalla. Jos kone kaatuu sillä hiottaessa, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.

Koneen pistokkeen saa korjata ja asentaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja. Pistorasian suojajohtimen on oltava liitetty verkon suojamaahan.

Huolto- ja kunnostustöiden ajaksi verkkopistoke on vedettävä irti! Jos kone käynnistetään epähuomiossa, se voi johtaa vakavaan työtaturmaan.

Suosittamme tarkastuttamaan koneen sähkötekniikan turvallisuuden säännöllisin välein. Jos tarkastukset laiminlyödään, on olemassa sähköiskun vaara!

Tarkasta ennen ensimmäistä käyttökertaa koneen pyörimissuunta. Jos pyörimissuunta on väärä, työkalu voi singota pois paikaltaan ja aiheuttaa vammoja. Pyörimissuunnan saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja.

Kun kone käynnistetään, on varottava seisomasta välittömästi hiomanauhan viressä. Hiomanauha voi katketa, mistä on ilmeinen vaara.

Laitteen osat.

- 1 Hiomanauhan säätöruuvi
- 2 Yläpuolinen suojus
- 3 Tasohiontatuen säätöruuvi

- 4 Yläpuolisen suojuksen lukkoruuvi
- 5 Rajoitin
- 6 Kipinäsuojuksen siipiruuvit
- 7 Kipinäsuojus
- 8 Hioma-alusta
- 9 Ruuvi hioma-alustaan
- 10 Etusuojuksen lukkoruuvi
- 11 Kiristinvipu
- 12 Hätä-seis-painike
- 13 Ilmanvaihtoaukko
- 14 ON/OFF -kytkin
- 15 Kontaktipyörä
- 16 Tasohiontatuki
- 17 Käyttöpyörä
- 18 Sivusuojus
- 19 Sivusuojuksen ruuvi
- 20 Liitäntä pölynpoistoa varten
- 21 Ohjekilpi

Koneen käyttökohteet.

Kiinteästi asennettu hiomakone metallisten osien hiontaan, vain valmistajan hyväksymiä hiomanauhoja saa käyttää.

Asennusohjeet.

Kone kiinnitetään tukitelineeseen GRIT GIXS tai GIXBE (ks. asennusohjeet). ng). Tukitelineen kiinnitysalustan sekä koneen kiinnityksen itse telineeseen on oltava niin tukevat, että ne kestävät työstön aikana vapautuvat voimat.

Asennuksessa käytettävien ruuviliitosten (halkaisija, ruuvin pituus) on oltava tarkoitukseen sopivat.

Sähköliitäntä.

🔌 Käyttökohteessa olevan sähköliitännän on oltava asennettu sähköasentajan toimesta.

Verkköjännite: Verkköjännitteen ja jännitetaajuuden on oltava samat kuin koneen tyyppikilvessä ilmoitetut arvot. Tarkasta ennen ensimmäistä käyttökertaa moottorin pyörimissuunta. Pyörimissuunnan saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja.

Asetukset.

⚠️ **Pistoke on muistettava irrottaa pistorasiasta aina ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.**

Kipinäsuojuksen (7) säätö.

- Löysää molemman siipiruuvit (6) ja säädä kipinäsuojus (7) niin, että se peittää hiomanauhan mahdollisimman hyvin.
- Kiristä sen jälkeen molemmat siipiruuvit.

Hioma-alustan (8) säätö (kuva 1).


- Löysää lukkoruuvia (9) ja säädä välysmitta arvoon **kork. 2 mm**.
- Kiristä sen jälkeen lukkoruuvi.

Tasohiontatuen (16) säätö.

Tasohionnassa tuki (16) on suunnattava hiomanauhan suuntaan ja kosketettava sitä koko pinnalta.

- Löysää ruuveja (4)/(10) ja irrota sekä ylempi että etummainen suojuus.
- Löysää ruuvi (19) ja käännä sivusuojus (18) alas.
- Löysää ruuvit (3) ja säädä rajoittimen (5) ja tasohiontatuen (16) väliin jäävä välysmitta. Se saa olla **korkeintaan 2 mm!** (kuva 2)
- Kiristä sitten ruuvit (3) kiinni.
- Sulje sivusuojus (18) ja kiristä sitten ruuvi (19).
- Aseta ylempi ja etummainen suojuus takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvit (4)/(10).

Hiomanauhan säätö.

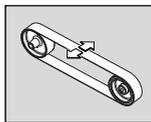

Kytke koneeseen virta vain **hetkeksi** ja tarkasta, pyöriikö nauha oikein. Jos hiomanauha puoltaa jommalle kummalle sivulle, korjaa nauhan asentoa säätöruuvilla (1) niin, että se pyörii täsmälleen keskellä.


Jos nauhaa ei saada säädettyä keskelle:

- Puhdista käyttöpyörä (17) ja kontaktipyörä (15) paineilmalla.
- Tarkasta käyttö- ja kontaktipyörän kunto: kulumat, mahdolliset muotoviat tms. Vialliset osat on annettava uusia välittömästi!

Hiomanauhan vaihto.


⚠️ **Pistoke on muistettava irrottaa pistorasiasta aina ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä.**

- Löysää ruuveja (4)/(10) ja irrota sekä ylempi että etummainen suojuus.
- Löysää ruuvi (19) ja käännä sivusuojus (18) alas.

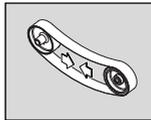

Kytke koneeseen virta vain hetkeksi ja tarkasta, pyöriikö nauha oikein.

- Ota hiomanauha irti.
- Kun kiinnität uuden hiomanauhan, tarkista sen pyörimissuunta nauhan sisäpinnalta. Pyörimissuunnan on oltava sama kuin käyttöpyörän pyörimissuunnan.
- Aseta hiomanauha sekä käyttöpyörän (17) että kontaktipyörän (15) varaan.

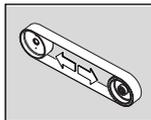

Käännä vipu (11) alas, niin nauha kiristyy.

- Sulje sivusuojus (18) ja kiristä sitten ruuvi (19).
- Aseta ylempi ja etummainen suojuus takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvit (4)/(10).
- Tarkasta hioma-alustan välysmitta.
- Kytke kone päälle ja tarkasta hiomanauhan asento sen pyöriessä.

Käyttöohjeet

Käynnistys:

- Vapauta hätä-seis-painikkeen (12) lukitus ja käännä se alas. Paina painiketta "1" (14).

Katkaisu:

- Käännä hätä-seis-painike (12) alas. Paina painiketta "0" (14).

 Kone jälkikäy virran katkaisemisen jälkeen vielä n. 50 sekuntia.

Hätä-seis-painike:

- Vaaratilanteessa kone pysäytetään punaisella hätä-seis-painikkeella.

Ylikuormitussuoja.

Jos konetta käytetään pitempään korkealla kuormituskella, siitä katkeaa virta automaattisesti. Sen jälkeen koneen on annettava jäähtyä n. 15 minuuttia, ennen kuin työstöä voi jatkaa.

Kontaktihionta (kuvat 3+4).

- Varmista, että lukkoruuvi (9) on kireällä.
- Katso, että yläpuolinen suojus (2) on varmistettu lukkoruuvilla (4) ja että sivusuojus (18) on kiinni.
- Tarkasta hioma-alustan välysmitta.
- Tarkasta tasohiontatuen (16) asento. Ruuvien (3) on oltava ala-asennossa.
- Katso, että kipinäsuojus (7) on säädetty oikein ja että se on kireällä.
- Kytke koneeseen virta ja tarkasta, että nauha pyörii siististi keskellä.
- Aseta työstökappale tiiviisti hionta-alustaa vasten.
- Työstökappaletta on liikutettava molemmin käsin tai sen voi lukita paikalleen sopivaan aputelineeseen.

Tasohionta (kuva 5).

- Löysää lukkoruuvit (4) ja irrota yläpuolinen suojus (2).
- Varmista, että välysmitta on säädetty oikein. (kuva 2)
- Kytke koneeseen virta ja tarkasta, että nauha pyörii siististi keskellä.
- Ohjaa työstökappaletta molemmin käsin, nosta se työvaiheen päätyttyä irti koneesta ylöspäin.

Pölynpoisto

Koneessa olevaan liitäntäaukkoon (20) voidaan liittää pölynpoistoimurilla varustettu tukiteline.

Tekniset tiedot.

Tyyppi	G1100	G1100	G1100EF	G11002V	G11002V
Tilausnumero 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Joutokäyntinopeus [min ⁻¹]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Ottoteho [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Jännite [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Taajuus [Hz]	50	60	50	50	60
Hiomanauhan nopeus [m/s]	23	27	23	23	27
Paino vastaa EPTA-Procedure 01-tietoja [kg]	28	28	28	28	28
Suojausluokka	I	I	I	I	I
Hiomanauhan pituus [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Hiomanauhan leveys [mm]	100	100	100	100	100

Liitäntäpiirustukset.

Tyyppi	G1100	Laitte 76
Tyyppi	G1100 EF	Laitte 77
Tyyppi	G11002V	Laitte 78

Kunnossapito, huolto.

 Kunnostustyöt saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen asentaja voimassa olevia määräyksiä noudattaen.

Suosittamme tilaamaan kunnostuksen FEIN-palvelusta tai lähimmästä FEIN-sopimuskorjaamosta.

Tähän sähkötyökaluun kuuluva varaosaluettelon voi hakea internet-osoitteesta www.fein.com.

Seuraavat huoltotyöt on tehtävä säännöllisesti:

 Puhdista moottorin sivuilla olevat ilmanvaihtoaukot (13) ja muut merkityt kohteet (ks. ohjekilpi, (21)) paineilmalla.

 Öljyä päivittäin merkityt kohteet (ks. ohjekilpi, (21)) koneöljyllä.

- Tarkasta hiomanauhan vaihdon yhteydessä käyttö- ja kontaktityörien kunto (kulumat, viat). Anna uusia vioitteineet osat.

Takuu.

Tuotteeseen pätee takuu, joka vaaditaan sen tuontimaassa.

Sen ohella FEIN myöntää tuotteelle FEIN-valmistajakohdaisen lisätakuun. Lisätietoja siitä saa lähimmästä FEIN-myyjältä, FEIN-maahantuojalta tai FEIN-huoltopalvelusta.

EU-vastaavuus.

Tmi. GRIT vakuuttaa ja vastaa yksin siitä, että tämä tuote on käyttöohjeen viimeisellä sivulla mainittujen määräysten ja standardien mukainen.

Alkuperäiskieli englanti/saksa

Ympäristönsuojelu, jätehuolto.

SLT: Kiinteät koneet on lakimääräisesti johdettava ympäristönsuojelua noudattaen uusiokäyttöön.

Melupäästöarvot.

	Tyhjäkäynti	Hionta
Työkalun A-painotettu työpistekohtainen äänenpaine-taso L_{pA} (re 20 μPa) desibeleinä	81	93
Toleranssi K_{pA} , desibeleinä	4	4
Työkalun A-painotettu työpistekohtainen melutaso L_{wA} (re 1 pW) desibeleinä	91	100
Toleranssi K_{wA} , desibeleinä	2,5	2,5
Käyttödellytykset		
Kierrosliku [min^{-1}]	3 000	3 000
Materiaali	–	ST 37
Mitat	–	8 x 40
Hiomanauha	–	Grit by FEIN 36Z

Eredeti használati utasítás.

A használt jelek, rövidítések és fogalmak.

Az ezen használati utasításban és esetleg magán a berendezésen található jelek arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmét az ezen berendezéssel végzett munkák során fellépő veszélyekre.

Jel	Fogalom, magyarázat
	Művelet
	Megérinteni tilos
	Általános utasítást adó jel
	Olvassa el a dokumentációt
	Használjon védőszemüveget
	Használjon hallásvédő eszközöket
	Használjon porvédelmet
	Használjon kézvédőt
	Figyelmeztetés egy veszélyre
	Európai CE-jel

Az Ön biztonsága érdekében.

  Ne használja ezt a berendezést, mielőtt alaposan nem olvasta el és teljes mértékben nem értette meg ezt a használati utasítást, beleértve az ábrákat, specifikációkat és biztonsági előírásokat.

Ügyeljen az adott országban érvényes idevágó elektromos biztonsági és munkavédelmi előírások (Németországban: BGV A2, BGR 500) betartására is. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Gondosan őrizze meg, és a berendezés továbbadása vagy eladása esetén azzal együtt adja át az új felhasználónak ezt a használati utasítást.

 **Viseljen személyi védőfelszerelést. Használjon az alkalmazásnak megfelelő teljes védőálarcot, szemvédőt vagy védőszemüveget. Amennyiben felszerű, viseljen porvédő álarcot, zajtompító fülvédőt, védő kesztyűt vagy különleges kötényt, amely távol tartja a csiszolószerszám- és anyagrézecskéket.** Mindenképpen védje meg a szemét a kirepülő idegen anyagoktól, amelyek a különböző alkalmazások során keletkeznek. A por- vagy védőálarcnak meg kell szűrnie a használat során keletkező port. Ha hosszú ideig ki van téve az erős zaj hatásának, elvesztheti a hallását.

Munka közben soha ne viseljen bő ruhát, ékszert vagy lefedetlen, hosszú haját. A nem rögzített tárgyakat a mozgó alkatrészek a védőberendezések dacára is elkaphatják és így sérüléseket okozhatnak.

Ne használjon elkopott, beszakadt, vagy erősen elszennyeződött csiszolószalagokat. Óvatosan kezelje és a gyártó előírásainak megfelelően tárolja a csiszolószalagokat! Ne törje meg a csiszolószalagokat! A megrongálódott csiszolószalagok szétszakadhatnak, kirepülhetnek és sérüléseket okozhatnak.

Ne használjon olyan csiszolószalagokat vagy egyéb tartozékokat, amelyeket nem a gyártó fejlesztett ki, illetve amelyeket az nem engedélyezett. A biztonságos üzemelés az még nem biztosítja, ha egy csiszolószalag vagy tartozék pontosan hozzátillik az Ön kéziszerszámahoz.

Mindig használja a kéziszerszámon található védőberendezéseket. A védőberendezéseket biztonságosan kell felszerelni a kéziszerszámra, hogy azok a legnagyobb elérhető biztonságot nyújtsák. A védőberendezéseknek meg kell óvniuk a kezelőt a csiszolás során kirepített részecskéktől és a csiszolószalag akaratlan megérintésétől.

Figyelem, tűz- és robbanásveszély! Fémek (például alumínium vagy magnézium) csiszolásakor olyan por keletkezik, amely éghető vagy robbanékony lehet. Ne használja a kéziszerszámot éghető anyagok közelében. A szikrák ezeket az anyagokat meggyújthatják.

Ügyeljen arra, hogy a szikraszórás ne veszélyeztethessen személyeket. Távolítsa el a munkaterület közeléből az éghető anyagokat. A fémek csiszolásakor szikraszórás lép fel.

A munkadarabnak mindig biztonságosan fel kell feküdnie a csiszológépszámra és az ütközőre. Túl kicsi vagy túl vékony munkadarabokat nem szabad megmunkálni. Az ilyenkor kirepülő munkadarab sérüléseket okozhat.

 **Sohase érjen hozzá a mozgásban lévő csiszolószalaghoz. Különböző sérülésveszély áll fenn.**

Veszélyhelyzet fellépte esetén azonnal nyomja meg a vészkiakasztót. A készülék kb. 50 másodpercig még mozgásban maradhat.

Tisztítsa ki rendszeresen a kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motorventillátor behúzza a port a házba. Ez túlságosan sok fémport felgyülemelése esetén villamos veszélyeket hoz létre.

Ügyeljen a biztos alapra és a berendezés vízszintes helyzetben való felállítására. Ha a berendezés munka közben felbillen, ez súlyos sérülésekhez vezethet.

A berendezés csatlakozó dugóját csak villamos szakember szerelheti fel. A dugaszoló aljzat védővezetékeinek összekötve kell lennie a villamos hálózat védőföldelésével.

A karbantartáshoz és javításhoz húzza ki a hálózati csatlakozó dugót! Ha a berendezést akaratlanul bekapcsolják, ez súlyos sérülésekhez vezethet.

A törvényes előírásoknak megfelelően rendszeresen ellenőriztesse a berendezésen az e elektromos biztonsági előírások betartását. Az ellenőrzetlen berendezéseknél áramütés veszélye áll fenn!

Ellenőrizze az első üzembe helyezés előtt a motor forgásirányát. Helytelen forgásirány esetén a berendezés a munkadarabot kirepítheti és ez baleseteket okozhat. A forgásirányt csak villamos szakember állíthatja át.

A bekapcsolókat se Ön, se más személy se álljon közvetlenül a csiszolószalag mellett. A csiszolószalag elszakadhat és súlyos sérüléseket okozhat.

Egy pillantásra.

- 1 Csillag alakú szabályozó csavar, a szalag futásának beszabályozására
- 2 Védőborítás, fent
- 3 Szabályozócsavar, síkcsiszolószán
- 4 Csillag alakú szabályozó csavar, védőburkolat fent
- 5 Ütköző
- 6 Szárnyascsavarak, szikraterelő lap
- 7 Szikraterelő lap
- 8 Csiszológépszán
- 9 Csiszolótámasz-csavar
- 10 Csillag alakú szabályozó csavar, védőburkolat elől
- 11 Rögzítőkar
- 12 Vészkipcsoló
- 13 Szellőzőnyílás
- 14 Be-/kikapcsoló
- 15 Érintkező kerék
- 16 Síkcsiszolószán
- 17 Hajtókerék
- 18 Oldalsó fedél
- 19 Csavar az oldalsó fedélhez
- 20 Csonk a porelszíváshoz
- 21 Figyelmeztető tábla

A berendezés rendeltetése.

Stacioner csiszológép fémeknek a gyártó által engedélyezett csiszolószalagokkal való csiszolására.

Szerelési utasítások.

Rögzítse a berendezést a GRIT GIXS vagy GIXBE gépállványra (lásd a szerelési útmutatót). A gépállványnak a padlóra és a berendezésnek a gépállványra való felszerelését úgy kell elvégezni, hogy az fel tudja venni a munka közben fellépő erőket.

A szereléshez használjon megfelelő (átmérő, hosszúság) csavarkötéseket.

Villamos csatlakozás.

! Az épületoldali villamos csatlakozást egy villamos szakembernek kell létrehozni.

Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre: A hálózat feszültségének és frekvenciájának meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típusátlóján található adatokkal.

Ellenőrizze az első üzembe helyezés előtt a motor forgásirányát. A forgásirányt csak villamos szakember állíthatja át.

Beállítások.

! A berendezésen végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

A (7) szikraterelő lap beállítása.

- Lazítsa ki mindkét (6) szárnyascsavart és állítsa úgy be a (7) szikraterelő lapot, hogy az a lehető legnagyobb mértékben lefedje a csiszolószalagot.
- Húzza meg ismét feszesre mindkét szárnyascsavart.

A (8) csiszológépszán beállítása (Kép 1).


- Lazítsa ki a (9) csillag alakú szabályozó csavart és állítson be egy **legfeljebb 2 mm-es** hézagot.
- Húzza meg ismét feszesre a csillag alakú szabályozó csavart.

A (16) síkcsiszolószán beállítása.

Síkcsiszoláshoz a (16) síkcsiszolószánt a csiszolószalaggal párhuzamos helyzetbe kell beállítani, és a szánnak egész felületével érintkezésben kell lennie a csiszolószalaggal.

- Lazítsa ki a (4)/(10) csavarokat és távolítsa el a felső és első védőburkolatot.
- Lazítsa ki a (19) csavart és hajtsa le a (18) oldalsó fedelet.
- Lazítsa ki a (3) csavarokat és állítsa be az (5) ütköző és a (16) síkcsiszolószán közötti hézagot. A hézag **legfeljebb 2 mm** lehet! (Kép 2)
- Húzza meg ismét szorosra a (3) csavarokat.
- Zárja be a (18) oldalsó fedelet és húzza meg ismét szorosra a (19) csavart.
- Ismét tegye fel a felső és első védőburkolatot és ismét húzza meg szorosra a (4)/(10) csavarokat.

A szalag futásának beszabályozása.

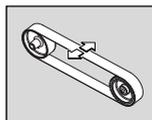

Kapcsolja be csak rövid időre a berendezést és ellenőrizze a szalag futását.

Állítsa be középre az (1) csillag alakú szabályozó csavarral a csiszolószalag futását, ha az jobbra vagy balra mozog.


Ha a szalag futását nem lehet középre beállítani:

- Tisztítsa meg sűrített levegővel a (17) hajtókeréket és a (15) érintkező keréket.
- Vizsgálja meg a hajtókerék és az érintkező kerék kopását, alakváltozását és elhasználódását. A megrongálódott alkatrészeket azonnal cseréltesse ki!

Csiszolószalag cseréje.

! A berendezésen végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

- Lazítsa ki a (4)/(10) csavarokat és távolítsa el a felső és első védőburkolatot.
- Lazítsa ki a (19) csavart és hajtsa le a (18) oldalsó fedelet.

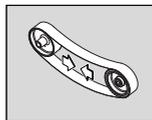


A befogó szerkezet tehermentesítésére hajtsa fel a (11) kart.

- Távolítsa el a régi csiszolószalagot.

Az új csiszolószalag felszerelése előtt ügyeljen a csiszolószalag hátoldalán megadott futási irány betartására! Ennek egybe kell esnie a hajtókerék forgásirányával.

- Tegye fel egyszerre a csiszolószalagot a (17) hajtókerékre és a (15) érintkező kerékre.

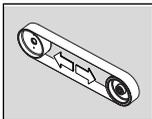

A csiszolószalag megfeszítéséhez hajtsa le a (11) kart.

- Zárja be a (18) oldalsó fedelet és húzza meg ismét szorosra a (19) csavart.
- Ismét tegye fel a felső és első védőburkolatot és ismét húzza meg szorosra a (4)/(10) csavarokat.
- Ellenőrizze a csiszológépszán hézagát.
- Kapcsolja be a berendezést és szabályozza be a szalag futását.

Üzemeltetési előírások

Bekapcsolás:

- Oldja fel a reteszelést és hajtsa fel a (12) vészkipapcsolót. Nyomja meg az „I” (14) gombot.

Kikapcsolás:

- Hajtsa fel a (12) vészkipapcsolót. Nyomja meg az „0” (14) gombot.



A berendezés a kikapcsolás után még kb. 50 másodpercig tovább futhat.

Vészkipapcsoló:

- Veszélyhelyzetek fellépésekor a berendezés kikapcsolásához nyomja meg a piros vészkipapcsolót.

Túlterhelésbiztosító.

Hosszabb időtartamú magas terhelés esetén a berendezés automatikusan kikapcsolódik. Kb. 15 perc lehűlési idő elteltével a berendezés ezután ismét üzemkész.

Érintkező csiszolás (Ábrák 3+4).

- Győződjön meg arról, hogy a (9) csillag alakú szabályozó csavar szorosan meg van húzva.
- Gondoskodjon róla, hogy a felső (2) védőborítást a (4) csillag alakú szabályozó csavar biztosítsa és a (18) oldalsó fedél zárva legyen.
- Ellenőrizze a csiszológépszán hézagát.
- Ellenőrizze a (16) síkcsiszolószán helyzetét. A (3) csavaroknak az alsó helyzetben kell lenniük.
- Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva és szorosan rögzítve van-e a (7) szikraterelő lap.
- Kapcsolja be a berendezést és ellenőrizze a szalag futását.
- Tegye fel szorosan a csiszológépszánra a munkadarabot.
- A munkadarabot mindkét kezével vezesse, vagy egy szerkezettel rögzítse.

Síkcsiszolás (Kép 5).

- Lazítsa ki a (4) csillag alakú szabályozó csavarokat és nyissa ki a (2) felső védőburkolatot.
- Gondoskodjon róla, hogy a hézag helyesen legyen beállítva. (Kép 2)
- Kapcsolja be a berendezést és ellenőrizze a szalag futását.
- A munkadarabot mindkét kezével vezesse, majd a munka befejezése után felfelé mutató irányban vegye le a berendezésről.

Elszívó szerkezet

A berendezést a (20) csomakkal rá lehet csatlakoztatni egy állványos elszívó szerkezetre.

Üzemben tartás és vevőszolgálat.



A berendezést csak szakember és csak az érvényes előírásoknak megfelelően javíthatja.

A javításhoz a FEIN-vevőszolgálatot, a szerződéses FEIN-műhelyeket és a FEIN-képviselőket ajánljuk.

Ennek az elektromos kéziszerszámnak a pillanatnyilag érvényes pótkatrész-listáját az Internetből a www.fein.com címen találhatja meg.

Rendszeresen hajtsa végre a következő karbantartási munkákat:



Fújja át sűrített levegővel a (13) motorházon és a megjelölt helyeken található hűtőlevegőnyílásokat (lásd a (21) tájékoztató táblát).



Naponta olajozza be gépolajjal a berendezésen megjelölt pontokat (lásd a (21) tájékoztató táblát).

- Minden csiszolószalag csere során ellenőrizze a hajtókerék és az érintkező kerék kopását és esetleges megromlását. A megromlódotto ktrészeket cseréltesse ki.

Jótállás és szavatosság.

A termékre vonatkozó jótállás a forgalomba hozási országban érvényes törvényes rendelkezéseknek megfelelően érvényes.

Termékeinket ezen túlmenően a FEIN gyártó cég jótállási nyilatkozatában leírtaknak megfelelő kiterjesztett garanciával szállítjuk. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást a szakboltokban, az illető ország FEIN-képviselőjénél vagy a FEIN vevőszolgálatnál kaphat.

Megfelelőségi nyilatkozat.

A GRIT cég kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az ezen kezelési utasítás utolsó oldalán megadott idevonatkozó előírásoknak.

Eredeti nyelv angol/német

Környezetvédelem, hulladékkezelés.

A rögzített helyzetben működő gépeket az adott országban érvényes előírásoknak megfelelően kell a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően újrafelhasználáshoz eltávolítani.

Műszaki adatok.

Típus	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Rendelési szám 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Üresjárat fordulatszám [/min]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Teljesítményfelvétel [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Feszültség [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frekvencia [Hz]	50	60	50	50	60
A csiszolószalag sebessége [m/szek]	23	27	23	23	27
Súly az „EPTA-Procedure 01” (01 EPTA-eljárás) szerint [kg]	28	28	28	28	28
Érintésvédelmi osztály	I	I	I	I	I
A csiszolószalag hossza [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
A csiszolószalag szélessége [mm]	100	100	100	100	100

Csatlakozási kapcsolási rajzok.

Típus	GI100	Függelék 76
Típus	GI100 EF	Függelék 77
Típus	GI1002V	Függelék 78

Zajkibocsátás.

	Alapjárat	Csiszolás
L_{pA} (re 20 μ Pa) mért A-kiértékelt kibocsátási hangnyomás-szint a munkahelyen, decibel	81	93
K_{pA} szórás, decibel	4	4
L_{wA} (re 1 pW) mért A-kiértékelt hangteljesítmény- szint, decibel	91	100
K_{wA} szórás, decibel	2,5	2,5
Üzemeltetési feltételek		
Fordulatszám [/min]	3 000	3 000
Anyag	–	ST 37
Méret	–	8 x 40
A csiszolószalagot	–	Grit by FEIN 36Z

Původní návod k obsluze.

Použité symboly, zkratky a pojmy.

V tomto návodu k obsluze a popř. na stroji použité symboly slouží k obrácení Vaší pozornosti na možná nebezpečí při práci s tímto strojem.

Symbol	Pojem, význam
	Akce
	Dotyk zakázán
	Obecný příkazovací znak
	Čtěte dokumentaci
	Použijte ochranu očí
	Použijte ochranu sluchu
	Použijte ochranu proti prachu
	Použijte ochranu rukou
	Varování před nebezpečím
	Evropský znak shody

Pro Vaši bezpečnost.



Stroj nepoužívejte dokud jste si důkladně nepřečetli a zcela nepochopili tento návod k obsluze včetně vyobrazení, specifikací a

bezpečnostních předpisů.

Dbejte rovněž příslušných národních ustanovení pro elektrickou bezpečnost a bezpečnost práce (v Německu BGV A2, BGR 500).

Nedbání bezpečnostních předpisů může vést k úderu elektrickým proudem, k požáru a/nebo k vážným poraněním.

Tento návod k obsluze uschovejte pro pozdější použití a při poskytnutí či prodeji stroje jej přiložte.



Noste osobní ochranné vybavení. Podle aplikace použijte ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. Taktéž adekvátně noste ochrannou masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, jež Vás ochrání před malými částicemi brusiva a materiálu. Oči mají být chráněny před odletujícími cizími tělísky, jež vznikají při různých aplikacích. Protiprachová maska či respirátor musejí při používání vznikat prach odfiltrovat. Pokud jste dlouho vystaveni silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.

Při práci nenoste žádný volný oděv, šperky nebo volné, dlouhé vlasy. Volné předměty mohou být navzdory ochranným přípravkům zachyceny pohyblivými díly a vést k poranění.

Nepoužívejte žádné opotřebované, zatřesené nebo silně zanesené brusné pásy. Zacházejte s brusnými pásy pečlivě a ukládejte je podle pokynů výrobce. Brusné pásy nelámejte! Poškozené brusné pásy se mohou roztrhnout, mohou být odmrštěny a někoho poranit.

Nepoužívejte žádné brusné pásy nebo jiné příslušenství, které není výrobcem speciálně vyvinuto nebo schváleno. Bezpečný provoz není dán pouze tím, že se brusný pás nebo příslušenství hodí ke stroji.

Používejte vždy na stroji se nacházející ochranné přípravy. Ochranné přípravy musí být na stroji bezpečně namontovány tak, aby bylo dosaženo nejvyšší míry bezpečnosti. Ochranné přípravy by měly obsluhu chránit před odletujícími brusnými částicemi a neúmyslným dotekem s brusným pásem.

Pozor, nebezpečí požáru a exploze! Při broušení kovů (např. hliník nebo hořčík) vzniká prach, který může být hořlavý nebo výbušný. Stroj neprovazujte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.

Dbejte na to, aby žádné osoby nebyly ohroženy odletem jisker. Odstraňte z blízkosti hořlavé materiály. Při broušení kovů odletují jiskry.

Obrobek musí vždy bezpečně přiléhat k opěrce při broušení a k dorazu. Příliš malé nebo tenké obrobky se nesmí opracovávat. Existuje nebezpečí poranění odmrštěným obrobkem.



Nikdy se nedotýkejte běžícího brusného pásu.

Existuje nebezpečí poranění.

V nebezpečných situacích okamžitě stlačte nouzový vypínač. Stroj doběhá až 50 sekund.

Pravidelně čistěte větrací otvory stroje. Ventilátor motoru vtaňuje prach do tělesa. To může při nadměrném nahromadění kovového prachu způsobit elektrické ohrožení.

Dbejte na bezpečné stanoviště a vodorovné ustavení stroje. Překlopí-li se stroj během práce, může to způsobit těžká poranění.

Zástrčka stroje smí být namontována pouze odborníkem v oboru elektro. Ochranný vodič v síťové zásuvce musí být spojen s ochranným uzemněním elektrické sítě.

Při údržbě a opravě vytáhněte síťové zástrčky! Zapne-li se neúmyslně stroj, pak to může vést k těžkým poraněním.

Elektrickou bezpečnost stroje nechte pravidelně zkontrolovat podle zákonných ustanovení. U neprovozených strojů existuje nebezpečí úderu elektrickým proudem!

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte směr otáčení motoru. Při nesprávném směru otáčení může být obrobek odmrštěn a způsobit úrazy. Směr otáčení smí být změněn pouze odborníkem v oboru elektro.

Nikdy nestůjte ani Vy ani jiné osoby při zapnutí stroje přímo proti brusnému pásu. Brusný pás se může roztrhnout a způsobit těžká poranění.

Na první pohled.

- 1 Hvězdicový otočný šroub, seřízení běhu pásu
- 2 Ochranný kryt, horní
- 3 Seřizovací šroub, opěrka při rovinném broušení
- 4 Hvězdicový otočný šroub, ochranný kryt horní
- 5 Doraz
- 6 Křídlové šrouby, ochrana proti jiskrám
- 7 Ochrana proti jiskrám
- 8 Opěrka při broušení
- 9 Šroub opěrky při broušení
- 10 Hvězdicový otočný šroub, ochranný kryt přední
- 11 Napínací páčka

- 12 Nouzové vypínací tlačítko
- 13 Větrací otvory
- 14 Spínač
- 15 Kontaktní kolo
- 16 Podpěrka při rovinném broušení
- 17 Hnací kolo
- 18 Boční kryt
- 19 Šroub bočního krytu
- 20 Hrdlo pro odsávání prachu
- 21 Štítek s upozorněními

Určení stroje.

Stacionární bruska k broušení kovových materiálů za použití brusných pásů schválených výrobcem.

Pokyny k montáži.

Upevněte stroj na podstavec GRIT GIXS nebo GIXBE (viz návod k montáži). Upevnění podstavce na podlahu a stroje na podstavec musí být dostačující pro síly, které se vyskytnou během práce.

Při montáži použijte vhodné šroubové spoje (průměr, délka).

Elektrické připojení.

Elektrické připojení na straně stavby musí být provedeno odborníkem v oboru elektřiny.

Dbejte síťového napětí: síťové napětí a frekvence zdroje napětí musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje. Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte směr otáčení motoru. Směr otáčení smí být změněn pouze odborníkem v oboru elektřiny.

Nastavení.

! Před každou prací na stroji vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nastavení ochrany proti jiskrám (7).

- Uvolněte oba křídlové šrouby (6) a ochranu proti jiskrám (7) nastavte tak, aby byl brusný pás co možná nejméně zakryt.
- Oba křídlové šrouby opět utáhněte.

Nastavení opěrky při broušení (8) (Obrázek 1).


- Uvolněte hvězdicový otočný šroub (9) a nastavte rozměr šterbiny na **max. 2 mm**.
- Hvězdicový otočný šroub opět utáhněte.

Nastavení podpěrky při rovinném broušení (16).

Při rovinném broušení musí být podpěrka (16) vyrovnána rovnoběžně vůči brusnému pásu a dotýkat se jej na celé ploše.

- Povolte šrouby (4)/(10) a odstraňte horní a přední ochranný kryt.
- Uvolněte šroub (19) a sklopte boční kryt (18) dolů.
- Uvolněte šrouby (3) a nastavte rozměr šterbiny mezi dorazem (5) a podpěrkou při rovinném broušení (16). Rozměr šterbiny může činit **maximálně 2 mm!** (Obrázek 2)
- Šrouby (3) opět utáhněte.
- Uzavřete boční kryt (18) a šroub (19) opět utáhněte.
- Horní a přední ochranný kryt opět nasadte a šrouby (4)/(10) zase utáhněte.

Seřízení běhu pásu.

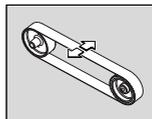

Stroj pouze krátce zapněte a zkontrolujte běh pásu. Pokud se pás pohybuje vpravo nebo vlevo, seřídte běh pásu pomocí hvězdicového otočného šroubu (1) na střed.


Pokud nelze seřídít běh pásu na střed:

- Vyčistěte hnací kolo (17) a kontaktní kolo (15) tlakovým vzduchem.
- Zkontrolujte hnací a kontaktní kolo na otěr, deformaci a opotřebení. Poškozené díly nechte okamžitě nahradit!

Výměna brusného pásu.

! Před každou prací na stroji vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Povolte šrouby (4)/(10) a odstraňte horní a přední ochranný kryt.
- Uvolněte šroub (19) a sklopte boční kryt (18) dolů.

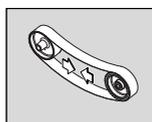


Natočte páčku (11) nahoru kvůli odlehčení napínacího přípravku.

- Odstraňte starý brusný pás.

Před nasazením nového brusného pásu dbejte na údaj o směru běhu na potištěné straně brusného pásu! Musí souhlasit se směrem otáčení hnacího kola.

- Položte brusný pás současně na hnací kolo (17) a na kontaktní kolo (15).

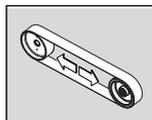

Natočte páčku (11) dolů kvůli napnutí brusného pásu.

- Uzavřete boční kryt (18) a šroub (19) opět utáhněte.
- Horní a přední ochranný kryt opět nasadte a šrouby (4)/(10) zase utáhněte.
- Zkontrolujte rozměr šterbiny opěrky při broušení.
- Zapněte stroj a seřídte běh pásu.

Provozní pokyny

Zapnutí:

- Odjistěte a odklopte nouzové vypínací tlačítko (12). Stlačte tlačítko „I“ (14).

Vypnutí:

- Odklopte nouzové vypínací tlačítko (12). Stlačte tlačítko „0“ (14).

! Stroj po vypnutí ještě ca. 50 sekund dobíhá.

Nouzové vypínací tlačítko:

- V nebezpečných situacích stlačte pro vypnutí stroje červené nouzové vypínací tlačítko.

Ochrana proti přetížení.

Při trvale vysokém zatížení po delší dobu se stroj vypne. Po ochlazení za ca. 15 minut je stroj opět připraven k nasazení.

Kontaktní broušení (Obrázky 3+4).

- Přesvědčte se, že je hvězdicový otočný šroub (9) pevně utažen.
- Zajistěte, aby horní ochranný kryt (2) byl zajištěn pomocí hvězdicového šroubu (4) a boční kryt (18) byl uzavřen.
- Zkontrolujte rozměr štěrbinu opěrky při broušení.
- Zkontrolujte polohu podpěrky při rovinném broušení (16). Šrouby (3) se musí nalézat ve spodní poloze.
- Zkontrolujte, zda je ochrana proti jiskrám (7) správně nastavena a utažena.
- Stroj zapněte a zkontrolujte běh pásu.
- Položte obrobek pevně na opěrku při broušení.
- Obrobek ved'te oběma rukama nebo jej zafixujte v přípravku.

Rovinné broušení (Obrázek 5).

- Uvolněte hvězdicové otočné šrouby (4) a odstraňte horní ochranný kryt (2).
- Zajistěte, aby rozměr štěrbinu byl správně nastaven. (Obrázek 2)
- Stroj zapněte a zkontrolujte běh pásu.
- Obrobek ved'te oběma rukama a po pracovní pochodu jej odejměte směrem nahoru.

Odsávací přípravek

Stroj lze přes hrdlo (20) připojit na podstavec s odsávacím zařízením.

Údržba a servis.

- ❗ Oprava smí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem podle platných předpisů.

Technická data.

Typ	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Objednací číslo 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Otáčky naprázdno [min ⁻¹]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Příkon [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Napětí [V]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Frekvence [Hz]	50	60	50	50	60
Rychlost brusného pásu [m/s]	23	27	23	23	27
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Třída ochrany	I	I	I	I	I
Délka brusného pásu [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Šířka brusného pásu [mm]	100	100	100	100	100

Schémata elektrického zapojení.

Typ	GI100	Rozvrh 76
Typ	GI100 EF	Rozvrh 77
Typ	GI1002V	Rozvrh 78

K opravě doporučujeme servis FEIN, smluvní opravny FEIN a zastoupení FEIN.

Aktuální seznam náhradních dílů tohoto elektronářadí naleznete na internetu na www.fein.com.

Následující práce údržby provádějte pravidelně:

-  Vyfukujte chladicí větrací otvory (13) na motorové skříně a označená místa pomocí tlakového vzduchu (viz štítek s upozorněními (21)).
-  Každý den olejujte stroj na označených místech strojním olejem (viz štítek s upozorněními (21)).

- Při každé výměně pásu zkontrolujte hnací a kontaktní kolo na otěr a poškození. Poškozené díly nechte vyměnit.

Záruka a ručení.

Záruka na výrobek platí podle zákonných ustanovení země uvedení do provozu.

Kromě toho poskytuje firma FEIN ručení podle prohlášení o ručení výrobce FEIN. Detaily týkající se toho se dozvíte u Vašeho odborného prodejce, zastoupení firmy FEIN ve Vaší zemi nebo v servisu firmy FEIN.

Prohlášení o shodě.

Firma GRIT prohlašuje ve své výhradní zodpovědnosti, že tento výrobek odpovídá příslušným ustanovením uvedeným na poslední straně tohoto návodu k obsluze. Eredeti nyelv angol/német

Ochrana životního prostředí, likvidace.

Stacionární stroje se mají podle národního zákona ekologicky recyklovat.

Hodnoty emisí hluku.

	Alapjárat	Broušení
Naměřená hodnocená hladina emise akustického tlaku A na pracovním místě L_{pA} (re 20 μPa), v decibelech	81	93
Nepřesnost K_{pA} , v decibelech	4	4
Naměřená hodnocená hladina akustického výkonu L_{wA} (re 1 pW), v decibelech	91	100
Nepřesnost K_{wA} , v decibelech	2,5	2,5
Üzemeltetési feltételek		
Fordulatszám [min^{-1}]	3 000	3 000
Anyag	–	ST 37
Méret	–	8 x 40
Brusný pás	–	Grit by FEIN 36Z

Originálny návod na použitie.

Používané symboly, skratky a pojmy.

Symboly používané v tomto Návode na použitie a prípadne aj priamo na ručnom elektrickom náradí slúžia na to, aby ste pri práci s ručným elektrickým náradím upriamili svoju pozornosť na možné ohrozenia.

Symbol	Pojem, význam
	Akcia
	Dotýkanie zakázané
	Všeobecná príkazová značka
	Prečítajte si dokumentáciu
	Používajte pomôcku na ochranu zraku
	Používajte chrániče sluchu
	Používajte pomôcky na ochranu proti prachu
	Používajte pracovné rukavice
	Výstraha pred nebezpečenstvami
	Európska značka konformity produktu

Pre Vašu bezpečnosť.

  Nezapínajte tento stroj skôr, ako si dôkladne prečítate tento Návod na použitie a úplne porozumiete jeho obsahu, vrátane obrázkov, špecifikácií a pravidiel bezpečnej prevádzky.

Dodržiavajte aj príslušné národné predpisy pre bezpečnosť elektrických zariadení a bezpečnosť pri práci (v Nemecku: BGV A2, BGR 500).

Nedodržiavanie uvedených bezpečnostných pokynov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, k požiaru a/alebo spôsobiť vážne poranenia.

Ušchovajte tento Návod na použitie pre prípad neskoršieho použitia a v prípade poskytnutia stroja iným alebo pri predaji stroja ho odovzdajte spolu s ním.

     **Používajte osobné ochranné prostriedky.** Podľa druhu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, štít na oči alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte ochrannú dýchaciu masku, chrániče sluchu, pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá Vás uchráni pred odletujúcimi drobnými častočkami brusiva a obrábaného materiálu. Predovšetkým oči treba chrániť pred odletujúcimi cudzími telieskami, ktoré vznikajú pri rôznom spôsobe používania náradia. Ochrana proti prachu alebo ochranná dýchacia maska musia predovšetkým odfiltrovať konkrétny druh prachu, ktorý vzniká pri danom druhu použitia náradia. Keď je človek dlhšiu dobu vystavený hlasnému hluku, môže utrpieť stratu sluchu.

Pri práci nemajte nikdy na sebe voľné oblečenie, ozdoby a šperky a nepracujte s rozpustenými dlhými vlasmi. Napriek ochranným prvkom môžu pohybujuce sa súčiastky náradia zachytiť voľné predmety a spôsobiť poranenie. **Nepoužívajte žiadne brúsne pásy, ktoré sú opotrebované, natrhnuté alebo silne zanesené.** S brúsnymi pásmi manipulujte opatrne a uschovávajte ich podľa pokynov výrobcu. Brúsne pásy neprelamujte! Poškodené brúsne pásy by sa mohli roztrhnúť, mohli by byť náradím vymrštené a mohli by niekoho poraniť.

Nepoužívajte žiadne brúsne pásy ani iné príslušenstvo, ktoré nebolo vyvinuté alebo schválené výrobcom stroja. Bezpečná prevádzka nie je zaručená tým, že sa určitý brúsný pás alebo určité príslušenstvo na Váš stroj hodia. **Pracujte zásadne vždy s použitím všetkých ochranných prvkov, ktoré sa nachádzajú na stroji. Ochranné prvky musia byť namontované na stroji tak, aby sa dosiahla maximálna miera bezpečnosti.** Ochranné prvky slúžia na to, aby chránili obsluhujúcu osobu pred odletujúcimi častočkami a neúmyselným dotykom brúsneho pásu.

Pozor! Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu! Pri brúsení kovov (napríklad hliníka alebo magnézia) vzniká prach, ktorý môže byť horľavý alebo výbušný. **Nepoužívajte toto elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov.** Odletujúce iskry by mohli tieto materiály zapáliť. **Dajte pozor na to, aby neboli odletujúcimi iskrami ohrozené žiadne osoby.** Z blízkosti miesta práce odstráňte všetky horľavé materiály. Pri brúsení kovov odletuje prúd iskier. **Obrobok musí vždy spoľahlivo priliehať k brúsnej podložke a k dorazu. Príliš malé ani príliš tenké obrobky sa nesmú obrábať.** Hrozí pri nich nebezpečenstvo poranenia odleteným obrobkom.

 **Nikdy sa nedotýkajte bežiaceho brúsneho pásu.** Hrozí nebezpečenstvo poranenia. **V nebezpečnej situácii okamžite stlačte núdzový vypínač.** Tento stroj dobieha až 50 sekúnd.

Pravidelne čistite vetracie otvory stroja. Ventilátor elektromotora vŕhajú do telesa stroja prach. V prípade nadmierneho nahromadenia kovového prachu to môže spôsobiť ohrozenie elektrickým prúdom.

Dávajte pozor na to, aby bol stroj bezpečne inštalovaný a stál vodorovne. Ak by sa stroj pri práci prevrhol, mohlo by to mať za následok vážne poranenie.

Zástrčku stroja smie namontovať iba vyučení elektrikár. Ochranný vodič sieťovej zásuvky musí byť spojený s ochranným uzemnením elektrickej siete.

Počas údržby a opráv stroja nezabudnite vždy vytiahnuť zástrčku zo zásuvky! Keby bol stroj náhodne zapnutý, mohlo by to mať za následok vážne poranenie.

Pravidelne dávajte skontrolovať elektrickú bezpečnosť stroja, zodpovedajúcu zákonným predpisom. Pri stroji, ktorý neprešiel kontrolou, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pred uvedením stroja do prevádzky prekontrolujte smer otáčania motora. V prípade nesprávneho smeru otáčania môže byť obrobok vystrelený a spôsobiť poranenie. Smer otáčania motora smie prestaviť len vyučení elektrikár.

Pri zapínaní stroja pamätajte na to, aby ste Vy ani iné osoby nestáli priamo vedľa brúsneho pásu. Brúsný pás sa môže roztrhnúť a spôsobiť vážne poranenie osôb.

Na jeden pohľad.

- 1 Skrutka s hviezdicovou hlavou, justovanie chodu brúsneho pásu
- 2 Ochranný kryt, horný
- 3 Nastavovacia skrutka, rovinná brúsna podložka
- 4 Skrutka s hviezdicovou hlavou, horný ochranný kryt
- 5 Doraz
- 6 Krídlové skrutky, chránič proti odletujúcim iskrám
- 7 Chránič proti odletujúcim iskrám
- 8 Brúsna podložka
- 9 Skrutka pre brúsnu podložku
- 10 Skrutka s hviezdicovou hlavou, predný ochranný kryt
- 11 Upínacia páka
- 12 Tlačidlo núdzového vypínača
- 13 Vetracie štrbiny
- 14 Vypínač
- 15 Kontaktné koleso
- 16 Rovinná brúsna podložka
- 17 Hnacie koleso
- 18 Bočný kryt
- 19 Skrutka pre bočný kryt
- 20 Odsávací nátrubok
- 21 Upozorňujúci štítok

Určenie stroja.

Stacionárna brúska určená na brúsenie kovových materiálov s použitím brúsnych pásov, ktoré boli schválené výrobcom.

Pokyny pre montáž.

Upevnite stroj na podstavec GRIT GIXS alebo GIXBE (pozri Návod na montáž). Upevnenie podstavca na podlahe a upevnenie stroja na podstavci sa musí urobiť tak, aby zodpovedalo silám, ktoré budú vznikáť pri práci stroja.

Pri montáži je potrebné použiť vhodné skrutkové spoje (priemer, dĺžka).

Pripojenie na elektrickú sieť.

! Pripojenie na elektrickú sieť, ktoré nie je súčasťou dodávky, musí urobiť vyučený elektrikár.

Dajte pozor na sieťové napätie: Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa musia zhodovať s údajmi na typovom štítku stroja.

Pred prvým uvedením stroja do prevádzky prekontrolujte smer otáčania motora. Smer otáčania motora smie prestať len vyučený elektrikár.

Nastavenia.

! Pred každou prácou na stroji vyťahnite zástrčku stroja zo zásuvky.

Nastavenie chrániča proti odletujúcim iskrám (7).

- Uvoľnite obe krídlové skrutky (6) a chránič proti odletujúcim iskrám (7) nastavte tak, aby podľa možnosti čo najviac zakrýval brúsny pás.
- Obe krídlové skrutky opäť utiahnite.

Nastavenie brúsnej podložky (8) (Obrázok 1).


- Uvoľnite obe skrutky s hviezdicovou hlavou (9) a nastavte veľkosť štrbiny na **max. 2 mm**.
- Skrutky s hviezdicovou hlavou opäť utiahnite.

Nastavenie rovinatej brúsnej podložky (16).

Pri rovinnom brúsení musí byť rovinná brúsna podložka (16) nastavená paralelne k brúsному pásu a musí sa ho dotýkať po celej ploche.

- Uvoľnite skrutky (4)/(10) a demontujte horný aj dolný ochranný kryt..
- Uvoľnite skrutku (19) a sklopte bočný kryt smerom (18) dole.
- Uvoľnite skrutky (3) a nastavte veľkosť štrbiny medzi dorazom (5) a rovinnou brúsnu podložkou (16). Veľkosť štrbiny smie byť **maximálne 2 mm!** (Obrázok 2)
- Skrutky (3) opäť utiahnite.
- Uzavrte bočný kryt (18) a skrutku (19) opäť utiahnite.
- Horný aj dolný ochranný kryt nasadte späť a skrutky (4)/(10) opäť utiahnite.

Justovanie chodu pásu.

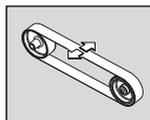

Zapnite na malú chvíľu stroj a skontrolujte chod pásu. Pomocou skrutky s hviezdicovou hlavou (1) justujte chod pásu v stredovej polohe, keď sa brúsny pás pohybuje doprava alebo doľava.


V takom prípade, keď sa chod pásu nedá nastaviť v stredovej polohe:

- Tlakovým vzduchom vyčistite hnacie koleso (17) a kontaktné koleso (15).
- Skontrolujte či nie je hnacie koleso alebo kontaktné koleso opotrebované alebo deformované či inak porušené. Poškodené súčiastky dajte okamžite vymeniť!

Výmena brúsneho pásu.

! Pred každou prácou na stroji vyťahnite zástrčku stroja zo zásuvky.

- Uvoľnite skrutky (4)/(10) a demontujte horný aj dolný ochranný kryt.
- Uvoľnite skrutku (19) a sklopte bočný kryt smerom (18) dole.

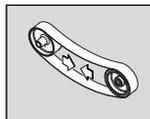


Páku (11) vyklopte smerom hore a odľahčite napínací mechanizmus.

- Demontujte starý brúsny pás.

Pri zakladaní nového brúsneho pásu si všimnite údaj o smere chodu pásu na zadnej strane brúsneho pásu! Tento smer chodu pásu sa musí zhodovať so smerom otáčania hnacieho kolesa.

- Založte brúsny pás súčasne na hnacie koleso (17) aj na kontaktné koleso (15).

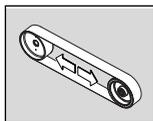

Páku (11) sklopte smerom dole, aby ste brúsny pás napli.

- Uzavrite bočný kryt (18) a skrutku (19) opäť utiahnite.
- Horný aj dolný ochranný kryt nasadte späť a skrutky (4)/(10) opäť utiahnite.
- Skontrolujte veľkosť štrbiny brúsnej podložky.
- Zapnite stroj a justujte chod pásu.

Pokyny na používanie

Zapnutie:

- Odblokujte núdzový vypínač (12) a vyklopte ho. Stlačte tlačidlo „I“ (14).

Vypnutie:

- Vyklopte núdzový vypínač (12). Stlačte tlačidlo „0“ (14).



Po vypnutí stroj dobieha ešte cca 50 sekúnd.

Tlačidlo núdzového vypínača:

- V nebezpečných situáciách stlačte červené tlačidlo núdzového vypínača, aby ste stroj vypli.

Poistka proti preťaženiu.

Pri vysokom zaťažení trvajúcom dlhší čas sa stroj samočinne vypne. Po dobe chladnutia cca 15 minút je stroj opäť pripravený na prevádzku.

Kontaktové brúsenie (Obrázky 3+4).

- Presvedčte sa, či je skrutka s hviezdicovou hlavou (9) utiahnutá.
- Zabezpečte, aby bol horný kryt (2) zaistený skrutkou s hviezdicovou hlavou a aby bol bočný kryt (4) zavretý (18).
- Skontrolujte veľkosť štrbiny brúsnej podložky.
- Skontrolujte polohu rovinnnej brúsnej podložky (16). Skrutky (3) sa musia nachádzať v dolnej polohe.
- Skontrolujte, či je chránič proti odletujúcim iskrám (7) správne nastavený a utiahnutý.
- Zapnite stroj a skontrolujte chod pásu.
- Obrobok priložte na brúsnu podložku.
- Veďte obrobok oboma rukami alebo ho fixujte v nejakom prípravku.

Rovinné brúsenie (Obrázok 5).

- Uvoľnite skrutky s hviezdicovou hlavou (4) a otvorte horný ochranný kryt (2).
- Zabezpečte, aby bola veľkosť štrbiny správne nastavená. (Obrázok 2)
- Zapnite stroj a skontrolujte chod pásu.
- Veďte obrobok oboma rukami a po skončení pracovného úkonu ho vezmite preč smerom hore.

Odsávacie zariadenie

Stroj sa dá cez odsávacie hrdlo (20) pripojiť na nejaké odsávacie zariadenie.

Údržba a autorizované servisné stredisko.



Oprawy smie vykonávať len odborný pracovník podľa platných predpisov.

V prípade opravy odporúčame obrátiť sa na Autorizované servisné stredisko FEIN, na zmluvné opravovne firmy FEIN alebo na zastúpenia firmy FEIN. Aktuálny zoznam náhradných súčiastok pre toto ručné elektrické náradie nájdete na Internete na domovskej stránke www.fein.com.

Pravidelne vykonávajte na stroji nasledovnú údržbu:



Prefúkajte tlakovým vzduchom chladiace otvory (13) na telese motora a takisto označené miesta (pozri upozorňujúci štítok (21)).



Denne stroj premastite na označených miestach strojovým olejom (pozri upozorňujúci štítok (21)).

- Pri každej výmene brúsneho pásu skontrolujte hnacie koleso aj kontaktné koleso, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Poškodené súčiastky dajte okamžite vymeniť.

Zákonná záruka a záruka výrobcu.

Zákonná záruka na produkt platí podľa zákonných predpisov v krajine uvedenia do prevádzky.

Firma FEIN okrem toho poskytuje záruku podľa vyhlásenia výrobcu. Detaily o týchto skutočnostiach sa dozviete u svojho odborného predajcu, v zastúpeniach firmy FEIN vo Vašej krajine alebo v Autorizovanom servisnom stredisku FEIN.

Vyhlasenie o konformite.

Firma GRIT vyhlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že tento produkt sa zhoduje s príslušnými normatívnymi dokumentmi uvedenými na poslednej strane tohto Návodu na použitie.

Jazyk originálu angličtina/nemčina

Ochrana životného prostredia, likvidácia.

Stacionárne stroje treba dať podľa národného práva na likvidáciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Technické údaje.

Typ	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Objednávacie číslo 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Počet voľnobežných obrátok [min^{-1}]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Príkion [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Napätie [V]	3×400	3×440	3×230	3×230	3×220
Frekvencia [Hz]	50	60	50	50	60
Rýchlosť brúsneho pásu [m/s]	23	27	23	23	27
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01 [kg]	28	28	28	28	28
Trieda ochrany	I	I	I	I	I
Dĺžka brúsneho pásu [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Šírka brúsneho pásu [mm]	100	100	100	100	100

Schémy zapojenia.

Typ	GI100	Príloha 76
Typ	GI100 EF	Príloha 77
Typ	GI1002V	Príloha 78

Hodnoty emisie hluku.

	Voľnobeh	Brúsenie
Nameraná hodnota emisie hladiny akustického tlaku na pracovisku L_{pA} (re 20 μPa) v decibeloch	81	93
Nepresnosť merania K_{pA} , v decibeloch	4	4
Nameraná hodnota hladiny akustického tlaku L_{WA} náradia (re 1 pV) v decibeloch	91	100
Nepresnosť merania K_{WA} v decibeloch	2,5	2,5
Prevádzkové podmienky		
Počet otáčok [min^{-1}]	3 000	3 000
Materiál	–	ST 37
Rozmery	–	8 × 40
Brúsny pás		Grit by – FEIN 36Z

Instrukcja oryginalna.

Użyte symbole, skróty i pojęcia.

Symbol, które zostały zastosowane w niniejszej instrukcji eksploatacji oraz umieszczone ewentualnie na maszynie mają na celu zwrócenie uwagi na możliwe niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem niniejszego urządzenia.

Symbol	Pojęcie, znaczenie
	Akcja
	Nie dotykać
	Ogólne znaki nakazu
	Przeczytać dokumentację
	Używać ochrony oczu
	Używać ochrony słuchu
	Używać ochrony przeciwpyłowej
	Używać ochrony rąk
	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
	Europejski znak zgodności

Dla własnego bezpieczeństwa.

Do użytkowania maszyny można przystąpić dopiero po ważnym przeczytaniu i całkowitym zrozumieniu niniejszej instrukcji eksploatacji.

Należy przestrzegać również odpowiednich krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony pracy (w Niemczech: BGV A2, BGR 500).

Nie stosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru lub poważnych obrażeń ciała.

Instrukcję tę należy zachować na przyszłość do dalszych zastosowań i przekazać ją wraz z maszyną, w razie jej sprzedaży lub przekazania innym osobom.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od rodzaju pracy, należy nosić maskę ochronną **okulary ochronne. W razie potrzeby należy użyć maski przeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub specjalnego fartucha, chroniącego przed małymi cząstkami ścieranego i obrabianego materiału.** **Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, powstałymi w czasie pracy. Maską przeciwpyłowa i ochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstający podczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy okres czasu, może doprowadzić do utraty słuchu.**

Nie należy nosić luźnego ubrania, biżuterii ani rozpuszczonych długich włosów. Luźne przedmioty mogą – mimo zastosowania urządzeń zabezpieczających – zostać wciągnięte przez ruchome części i spowodować obrażenia.

Nie należy stosować uszkodzonych zużytych lub silnie zanieczyszczonych taśm ściernych. Obchodzić się ostrożnie z taśmami ściernymi i przechowywać je zgodnie z zaleceniami producenta. **Nie zginać taśm ściernych!** Uszkodzone taśmy ścierne mogą się zerwać, zostać odrzucone i doprowadzić do obrażeń.

Nie należy używać taśm ściernych ani innego wyposażenia dodatkowego, który nie został wyprodukowany lub dopuszczony do stosowania przez producenta urządzenia. To, że taśma ścierna daje się umocować na nabytym urządzeniu, nie gwarantuje bezpiecznego użycia. **Stosować zawsze wszystkie znajdujące się na urządzeniu urządzenia zabezpieczające.** Urządzenia zabezpieczające powinny być dobrze zamontowane na urządzeniu, tak, by bezpieczeństwo pracy zapewnione było w najwyższym stopniu. Urządzenia zabezpieczające mają za zadanie ochronę użytkownika przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami ścieranego materiału i przed niezamierzonym dotknięciem taśmy ścierniej.

Uwaga Zagrożenie pożarem i wybuchem! Podczas szlifowania metalu (np. aluminium lub magnezu) powstaje pył, który może spowodować pożar lub wybuch. **Nie należy używać urządzenia w sąsiedztwie łatwopalnych materiałów.** Iskry mogą spowodować ich zapłon.

Należy zwrócić uwagę, by nikt nie został narażony na niebezpieczeństwo przez iskry, powstające przy pracy. Usunąć łatwopalne materiały z miejsca pracy. Przy szlifowaniu metali powstają iskry.

Obrabiany przedmiot musi być szczelnie przyłożony do płyty szlifierskiej i do zderzaka. **Nie wolno obrażać bardzo małych lub bardzo cienkich przedmiotów.** Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia spowodowanego wyrwaniem się obrabianego elementu.

Nie wolno w żadnym wypadku dotykać przesuwającej się taśmy ścierniej. Grozi skaleczeniem.

W niebezpiecznych sytuacjach należy natychmiast nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa. Urządzenie działa jeszcze do 50 sekund siłą inercji.

Należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne urządzenia. Dmuchawa silnika wciąga kurz do obudowy. Duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować zagrożenie elektryczne.

Zwrócić uwagę na to, by urządzenie znajdowało się w stabilnej i poziomej pozycji. Przewrócenie się urządzenia podczas pracy może spowodować poważne obrażenia. **Wtyczka urządzenia może być zamontowana jedynie przez wykwalifikowanego elektryka.** Przewód ochronny z gniazdka sieciowego musi być podłączony do uziemienia ochronnego tej instalacji.

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności obsługowych przy maszynie, wyjąć wtyk z gniazda sieciowego! W razie niezamierzonego włączenia urządzenia, może dojść do poważnych obrażeń.

Aby zagwarantować elektryczne bezpieczeństwo urządzenia, należy regularnie zlecać jego przeglądy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku pracy z urządzeniami, które nie są regularnie przeglądane, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić kierunek obrotów silnika. W przypadku niewłaściwego kierunku obrotów, przedmiot obrabiany może zostać odrzucony i stać się przyczyną wypadku. Zmiany kierunku obrotów może dokonać jedynie wykwalifikowany elektryk.

Zwrócić uwagę, aby podczas włączania elektronarzędzia ani użytkownik, ani osoby postronne nie znajdowały się zbyt blisko taśmy ścierniej. Taśma może się zerwać i spowodować poważne obrażenia.

Jednym rzutem oka.

- 1 Śruba z pokrętkiem gwiazdzistym, do ustawiania położenia taśmy
- 2 Osłona górna
- 3 Śruba regulacyjna, do płyty ślizgowej do szlifowania dużych powierzchni
- 4 Śruba z pokrętkiem gwiazdzistym, do osłony górnej
- 5 Zderzak
- 6 Śruby motylkowe, do osłony przed iskrami
- 7 Osłona chroniąca przed iskrami
- 8 Płyta ślizgowa
- 9 Śruba do płyty ślizgowej
- 10 Śruba z pokrętkiem gwiazdzistym, do osłony przedniej
- 11 Dźwignia napinająca
- 12 Wyłącznik awaryjny
- 13 Otwory wentylacyjne
- 14 Włącznik/wyłącznik
- 15 Koło kontaktowe
- 16 Płyta ślizgowa do szlifowania dużych powierzchni
- 17 Koło napędowe
- 18 Osłona boczna
- 19 Śruba do osłony bocznej
- 20 Króciec odsysania
- 21 Tabliczka informacyjna

Przeznaczenie urządzenia.

Stacjonarna szlifierka do szlifowania surowców metalowych przy użyciu atestowanych przez producenta taśm szlifierskich.

Montaż.

Zamocować urządzenie na podstawie GRIT GIXS lub GIXBE (zob. Instrukcja montażu). Zamocowanie podstawy do podłogi i urządzenia do podstawy powinno się odbyć w taki sposób, by zdołało ono wytrzymać siły występujące podczas pracy.

Do montażu należy użyć pasujących połączeń śrubowych (średnica, długość).

Podłączenie elektryczne.

- ❗ Podłączenie elektryczne, leżące w gestii zleceniodawcy musi zostać zlecone wykwalifikowanemu elektrykowi.

Należy zwracać uwagę na napięcie sieci: Napięcie i częstotliwość źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić kierunek obrotów silnika. Zmiany kierunku obrotów może dokonać jedynie wykwalifikowany elektryk.

Nastawienia.

- ⚠ Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności obsługowych przy maszynie wyjąć wtyk z gniazdka sieciowego.

Nastawianie osłony przed iskrami (7).

- Poluzować obie śruby motylkowe (6) i ustawić osłonę (7) w taki sposób, by załusnić maksymalnie dużą powierzchnię taśmy ścierniej.
- Dociągnąć ponownie obie śruby motylkowe.

Ustawianie płyty ślizgowej (8) (Szkiec 1).


- Poluzować śrubę z pokrętkiem gwiazdzistym (9) i nastawić wielkość prześwietu, wynoszącą maks. 2 mm.
- Ponownie dociągnąć śrubę z pokrętkiem gwiazdzistym.

Ustawianie płyty ślizgowej do szlifowania dużych płaszczyzn (16).

Do szlifowania dużych płaszczyzn płyta (16) musi być ustawiona równolegle do taśmy ścierniej i przylegać do niej całą powierzchnią.

- Poluzować śruby (4)/(10) i zdjąć górną i przednią pokrywę ochronną.
- Poluzować śrubę (19) i odchylić osłonę boczną (18).
- Zwolnić śruby (3) i nastawić wielkość prześwietu między zderzakiem (5) i płytą ślizgową (16). Wielkość prześwietu może wynosić maksymalnie 2 mm! (Szkiec 2)
- Ponownie dociągnąć śruby (3).
- Zamknąć osłonę boczną (18) i dociągnąć ponownie śrubę (19).
- Wstawić na miejsce górną i przednią pokrywę ochronną i dociągnąć ponownie śruby (4)/(10).

Ustawianie położenia taśmy.

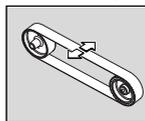

Włączyć maszynę na krótki okres czasu i skontrolować bieg taśmy. Jeżeli taśma ścierna przesuwana się na zewnątrz lub do wewnątrz wycentrować ją za pomocą śruby regulacyjnej (1).


W przypadku, gdy bieg taśmy nie daje się wycentrować:

- Wyczyścić koło napędowe (17) i kontaktowe (15) strumieniem sprężonego powietrza.
- Skontrolować koło napędowe i kontaktowe pod kątem uszkodzeń, zniekształceń i zużycia. Uszkodzone części natychmiast oddać do naprawy!

Wymiana taśmy ścierniej.

- ⚠ Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności obsługowych przy maszynie wyjąć wtyk z gniazdka sieciowego.

- Poluzować śruby (4)/(10) i zdjąć górną i przednią pokrywę ochronną.
- Poluzować śrubę (19) i odchylić osłonę boczną (18).

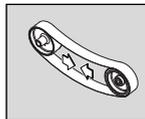


Przesunąć dźwignię (11) do góry, aby odciążyć mechanizm napinający.

- Wyjąć starą taśmę ścierną.

Przed założeniem nowej taśmy ścierniej zwrócić uwagę na kierunek jej poruszania się, podany na zadrukowanej stronie taśmy! Musi on być zgodny z kierunkiem obrotu koła napędowego.

- Ułożyć taśmę ścierną równocześnie na koło napędowe (17) i kontaktowe (15).

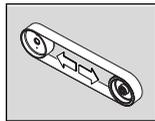

Przesunąć dźwignię (11) w dół, napinając w ten sposób taśmę ścierną.

- Zamknąć osłonę boczną (18) i dociągnąć ponownie śrubę (19).
- Wstawić na miejsce górną i przednią pokrywę ochronną i dociągnąć ponownie śruby (4)/(10).
- Skontrolować wielkość prześwitu płyty ślizgowej.
- Włączyć maszynę i wycentrować bieg taśmy ścierniej.

Instrukcja pracy

Włączenie:

- Odblokować i odchylić wyłącznik awaryjny (12). Wcisnąć przycisk „I” (14).

Wyłączenie:

- Odchylić wyłącznik awaryjny (12). Wcisnąć przycisk „0” (14).



Urządzenie działa jeszcze ok. 50 sekund siłą inercji.

Wyłącznik awaryjny:

- W razie niebezpieczeństwa nacisnąć czerwony przycisk awaryjny, wyłączający maszynę.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem.

W przypadku utrzymującego się przez dłuższy okres czasu silnego obciążenia, maszyna wyłącza się samoczynnie. Po ok. 15 minutach (czas pozostawiony na powrót do właściwej temperatury roboczej) maszyna może być ponownie eksploatowana.

Szlifowanie powierzchni czołowych (Szkic 3+4).

- Upewnić się, że śruba z pokręteł gwiazdzistym (9) jest mocno dociągnięta.
- Sprawdzić, czy osłona górna (2) zabezpieczona jest śrubą (4) i czy osłona boczna (18) jest zamknięta.
- Skontrolować wielkość prześwitu płyty ślizgowej.
- Skontrolować pozycję płyty ślizgowej (16). Śruby (3) muszą znajdować się w dolnej pozycji.
- Skontrolować, czy osłona przed iskrami (7) jest właściwie ustawiona i zamocowana.
- Włączyć maszynę i skontrolować bieg taśmy.
- Mocno przyłożyć przedmiot obrabiany do płyty ślizgowej.
- Przedmiot obrabiany należy prowadzić oburącz albo unieruchomić go w urządzeniu mocującym.

Szlifowanie dużych powierzchni (Szkic 5).

- Poluzować śruby z pokręteł gwiazdzistym (4) i zdjąć górną osłonę (2).
- Sprawdzić, czy wielkość prześwitu została właściwie ustawiona. (Szkic 2)
- Włączyć maszynę i skontrolować bieg taśmy.
- Przedmiot obrabiany prowadzić oburącz, a po zakończeniu obróbki wyjąć górą.

Urządzenie odsysające

Urządzenie można podłączyć za pomocą króćca (20) do podstawy z urządzeniem odsysającym.

Konserwacja i serwisowanie.



Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecamy dokonywanie napraw w naszych placówkach serwisowych FEIN, w punktach usługowych FEIN i przedstawicielstwach firmy FEIN.

Aktualna lista części zamiennych dla niniejszego elektronarzędzia znajduje się pod adresem internetowym www.fein.com.

Następujące prace konserwacyjne należy przeprowadzać regularnie:



Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem szczelin wentylacyjnych (13) w obudowie silnika, a także oznaczonych miejsc (zgodnie z tabliczką informacyjną (21)).



Codziennie smarowanie oznaczonych miejsc maszyny olejem maszynowym (zgodnie z tabliczką informacyjną (21)).

- Kontrola koła napędowego i koła kontaktowego pod kątem zużycia i uszkodzeń przy każdej wymianie taśmy ścierniej. Zlecić wymianę uszkodzonych części.

Rękojmia i gwarancja.

Rękojmia na produkt jest ważna zgodnie z ustawowymi przepisami regulującymi w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

Ponadto firma FEIN udziela gwarancji zgodnie z oświadczeniem o gwarancji producenta firmy FEIN. Szczegółowe informacje na ten temat udzieli Państwu sprzedawca, przedstawicielstwo firmy FEIN w Państwa kraju lub serwis firmy FEIN.

Oświadczenie o zgodności.

Firma GRIT oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt zgodny jest z odpowiednimi postanowieniami podanymi na ostatniej stronie niniejszej instrukcji eksploatacji.

Język oryginału angielski/niemiecki

Ochrona środowiska, usuwanie odpadów.

Urządzenia stacjonarne należy zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dostarczyć do punktu odbioru surowców wtórnych, gdzie zostaną poddane utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Dane techniczne.

Typ	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
Numer katalogowy 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Prędkość obrotowa w biegu jałowym [/min.]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Moc pobierana [W]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Napięcie [V]	3×400	3×440	3×230	3×230	3×220
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	50	60
Prędkość przesuwu taśmy [m/s]	23	27	23	23	27
Ciążar zgodny z EPTA-Procedure 01 (= z metodą Europejskiej Parlamentarnej Weryfikacji Technologii) [kg]	28	28	28	28	28
Klasa ochrony	I	I	I	I	I
Długość taśmy [mm]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Szerokość taśmy [mm]	100	100	100	100	100

Schematy połączeń.

Typ	GI100	Załącznik 76
Typ	GI100 EF	Załącznik 77
Typ	GI1002V	Załącznik 78

Wartości emisji hałasu.

	Bieg jałowy	Szlifowanie
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego na miejscu pracy L_{pA} (re 20 μ Pa), w decybelach	81	93
Niepewność pomiaru K_{pA} , w decybelach	4	4
Zmierzony poziom ciśnienia mocy akustycznej na miejscu pracy L_{wA} (re 1 pW), w decybelach	91	100
Niepewność pomiaru K_{wA} , w decybelach	2,5	2,5
Warunki użytkowania		
Prędkość obrotowa [/min.]	3 000	3 000
Materiał	–	ST 37
Wymiary	–	8 x 40
Taśma ścierna	–	Grit by FEIN 36Z

Оригинальное руководство по эксплуатации.

Использованные условные обозначения, сокращения и понятия.

Используемые в настоящем руководстве и, возможно, также и на машине символы служат для того, чтобы обратить Ваше внимание на возможные опасности при работе с настоящей машиной.

Условное обозначение	Понятие
	Действие
	Прикасаться запрещено
	Общий предписывающий знак
	Прочитать документацию
	Используйте средства защиты глаз
	Используйте средства защиты органов слуха
	Используйте средства защиты органов дыхания
	Используйте средства защиты рук
	Предупреждение об опасности
	Европейский знак соответствия

Для Вашей безопасности.

  Не применяйте настоящую машину, предварительно не изучив основательно и полностью не усвоив данное

руководство и содержащиеся в нем изображения, спецификации и правила по технике безопасности.

Учитывайте также соответствующие национальные предписания по электрической безопасности и охране труда (в Германии: BGV A2, BGR 500).

Несоблюдение указаний по технике безопасности в названной документации может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме. Храните это руководство по эксплуатации для дальнейшего использования и прилагайте его к машине при передаче машины в пользование или продаже.



Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы применяйте защитный щиток для лица, защитное средство для глаз или защитные очки. Насколько уместно, применяйте противопылевой респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, которые защищают Вас от абразивных частиц и частиц материала. Глаза должны быть защищены от летающих в воздухе посторонних тел, которые возникают при выполнении различных работ. Противопылевой респиратор или защитная маска органов дыхания должны задерживать возникающую при работе пыль. Продолжительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.

Во время работы носите облегающую одежду, снимите украшения и уберите длинные волосы. Незакрепленные предметы могут быть захвачены вращающимися частями и привести к травмам несмотря на защитные устройства.

Не применяйте изношенные, надорванные или замасленные шлифовальные ленты. Шлифовальные ленты требуют осторожного обращения и хранения согласно указаниям изготовителя. Не перегибать шлифовальные ленты! Поврежденные шлифовальные ленты могут разорваться, быть с силой отброшены и нанести травмы.

Не применяйте шлифовальные ленты или другие принадлежности, которые не были специально разработаны изготовителем или на применение которых нет разрешения изготовителя. Безопасная эксплуатация не обеспечивается только тем, что принадлежности подходят к Вашей машине.

Всегда применяйте установленные на машине защитные устройства. Защитные устройства должны быть надежно смонтированы на машине для обеспечения наивысшей степени безопасности. Защитные устройства должны защищать оператора от летающих в воздухе абразивных частиц и от непреднамеренного соприкосновения со шлифовальной лентой.

Внимание опасности пожара и взрыва! При шлифовании металлов (например, алюминия или магния) может возникнуть горячая или взрывоопасная пыль. Не пользуйтесь машиной вблизи горячих материалов. Искры могут воспламенить эти материалы.

Следите за тем, чтобы сноп искр не представлял опасности для людей. Удалите с рабочего участка горячие материалы. При шлифовании металлов возникает сноп искр.

Заготовка должна всегда надежно лежать на опоре и прилегать к упору. Нельзя обрабатывать маленькие или тонкие заготовки. При этом возникает опасность в при отбрасывании заготовки.



Никогда не касайтесь бегущей шлифовальной ленты. Опасность получения травмы.

В опасных ситуациях сразу нажимайте на аварийный выключатель. Машина вращается на выбеге до 50 секунд.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия машины. Вентилятор двигателя затягивает пыль в корпус. Это может привести к электрической опасности при чрезмерном скоплении металлической пыли.

Следите за надежным, устойчивым и горизонтальным положением машины. Если во время работы машина качается, то это может стать причиной тяжелых травм.

Вику машины разрешается монтировать только электроспециалисту. Защитный проводник штепсельной розетки сети должен быть соединен с защитной землей электрической сети.

При выполнении техобслуживания и ремонта отключайте вику от штепсельной розетки сети. Если машина включается без надзора, то это может привести к тяжелым травмам.

Поручайте регулярно проверять электрическую безопасность машины в соответствии с законными положениями. Непроверенная машина чревата опасностью электрического поражения!

Перед первым включением проверьте направление вращения двигателя. При неправильном направлении вращения заготовка может быть отброшена и стать причиной несчастного случая. Изменять направление вращения разрешается только электроспециалисту.

При включении машины никогда не стойте сами и не разрешайте стоять другим лицам рядом со шлифовальной лентой. Шлифовальная лента может разорваться и стать причиной тяжелых травм.

С первого взгляда.

- 1 Грибовый винт юстирования хода ленты
- 2 Верхнее защитное ограждение
- 3 Установочный винт опоры для плоского шлифования
- 4 Винт с грибовой ручкой, защитное ограждение сверху
- 5 Упор
- 6 Барашковые винты защитного щитка от искр
- 7 Защитный щиток от искр
- 8 Опора заготовки
- 9 Винт для шлифовальной опоры
- 10 Винт с грибовой ручкой, защитное ограждение спереди
- 11 Рычаг натяжения
- 12 Кнопка аварийного выключения
- 13 Воздушные прорези
- 14 Выключатель
- 15 Контактное колесо
- 16 Опора для плоского шлифования
- 17 Ведущее колесо
- 18 Боковая стенка
- 19 Винт боковой стенки
- 20 Патрубок для отсасывания пыли
- 21 Табличка с указанием

Назначение машины.

Стационарная шлифовальная машина для шлифования металлических материалов с применением допущенных изготовителем шлифовальных лент.

Указания по монтажу.

Закрепите машину на подставке GRIT GIXS или GIXBE (см. «Инструкцию по монтажу»). Крепление подставки к полу и машины на подставке должно соответствовать возникающим при эксплуатации силам.

Для монтажа использовать соответствующие резьбовые соединения (диаметр, длина).

Электрическое подключение.

⚠ Электрическое подключение должен выполнить электроспециалист.

Учитывайте напряжение сети: Выходное напряжение и частота источника напряжения должны соответствовать данным на типовой табличке машины.

Перед первым включением проверьте направление вращения двигателя. Изменять направление вращения разрешается только электроспециалисту.

Настройка.

⚠ До начала работ по техобслуживанию машины отключайте штепсельную вику от розетки сети.

Настройка защитного щитка от искр (7).

- Отпустите оба барашковых винта (6) и установите защитный щиток (7) так, чтобы шлифовальная лента была максимально закрыта.
- Затяните оба барашковых винта.

Настройка шлифовальной опоры (8) (рис. 1).


- Отпустите грибовый винт (9) и установите зазор на размер не макс. 2 мм.
- Затяните грибовый винт.

Настройка опоры плоского шлифования (16).

При плоском шлифовании опора (16) должна быть выверена параллельно к шлифовальной ленте и соприкоснуться с ней по всей поверхности.

- Отвинтите винты (4)/(10) и снимите верхнее и переднее защитное ограждение.
- Отвинтите винт (19) и откиньте боковую стенку (18) вниз.
- Отпустите винты (3) и установите зазор между упором (5) и опорой для плоского шлифования (16). Ширина зазора не должна превышать макс. 2 мм! (рис. 2)
- Затяните винты (3).
- Закройте боковую стенку (18) и затяните винт (19).
- Установите на место верхнее и переднее защитное ограждение и затяните винты (4)/(10).

Регулирование хода ленты.

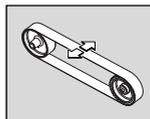

Включите на короткое время машину и проверьте ход ленты. Отрегулируйте ход ленты грибовым винтом (1), если ленту уводит в сторону.

Если ленту не удается установить в среднее положение:

- Очистите ведущее колесо (17) и контактное колесо (15) сжатым воздухом.


- Проверьте приводное и контактное колеса на износ и деформацию. Поврежденные части немедленно заменить!

Замена шлифовальной ленты.



До начала работ по техобслуживанию машины отключайте штепсельную вилку от розетки сети.


- Отвинтите винты (4)/(10) и снимите верхнее и переднее защитное ограждение.
- Отвинтите винт (19) и откиньте боковую стенку (18) вниз.

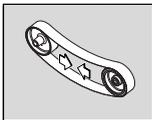

Поверните рычаг (11) вверх для разгрузки устройства натяжения.

- Снимите старую шлифовальную ленту. Перед наложением новой шлифовальной ленты учтите данные по направлению хода на обратной стороне шлифовальной ленты! Они должны соответствовать направлению вращения приводного колеса.

- Наложите шлифовальную ленту одновременно на приводное колесо (17) и контактное колесо (15).

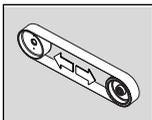

Поверните рычаг (11) вниз для натяжения шлифовальной ленты.

- Закройте боковую стенку (18) и затяните винт (19).
- Установите на место верхнее и переднее защитное ограждение и затяните винты (4)/(10).
- Проверьте зазор опоры для заготовки.
- Включите машину и отрегулируйте ход ленты.

Инструкции по пользованию

Включение:

- Разблокируйте кнопку аварийного выключения (12) и раскройте ее. Нажмите кнопку «I» (14).

Выключение:

- Раскройте кнопку аварийного выключения (12). Нажмите кнопку «0» (14).



После выключения машина вращается на выбеге ок. 50 сек.

Кнопка аварийного выключения:

- В опасных ситуациях нажимайте на красную кнопку аварийного выключения для остановки машины.

Предохранитель для защиты от перегрузок.

При продолжительной высокой нагрузке машина выключается. После продолжительности охлаждения приб. в 15 мин машина опять готова к работе.

Контактное шлифование (Рис. 3+4).

- Грибковый винт (9) должен быть крепко затянут.
- Обеспечить фиксирование верхнего защитного ограждения (2) грибковым винтом (4) и закрытое положение боковой стенки (18).
- Проверьте зазор опоры для заготовки.

- Проверьте положение опоры для плоского шлифования (16). Винты (3) должны находится в нижнем положении.
- Проверьте правильное положение и затяг винтов защитного щитка от искр (7).
- Включите машину и проверьте ход ленты.
- Положите надежно заготовку на опору для шлифования.
- Держите заготовку обеими руками или зафиксируйте в приспособлении.

Плоское шлифование (рис. 5).

- Отвинтите винт с грибковой ручкой (4) и снимите верхнее защитное ограждение (2).
- Обеспечить правильный размер зазора. (рис. 2)
- Включите машину и проверьте ход ленты.
- Заготовку вести обеими руками и по окончании обработки снять наверх.

Отсасывающее устройство

Машина может быть подключена патрубком (20) к подставке с отсасывающим устройством.

Техобслуживание и сервисная служба.



Ремонт разрешается выполнять специалисту согласно действующим предписаниям.

Мы рекомендуем поручать ремонт сервисной службе FEIN, фирменным мастерским FEIN и представительствам FEIN.

Актуальный список запчастей к этому электроинструменту Вы найдете в Интернете по адресу: www.fein.com.

Регулярно выполняйте следующие работы по техобслуживанию:



Продувайте отверстия для воздуха охлаждения (13) на корпусе двигателя и обозначенные места сжатым воздухом (см. табличку с указаниями (21)).



Ежедневно смазывайте машину в обозначенных точках машинным маслом (см. табличку с указаниями (21)).

- При каждой смене шлифовальной ленты проверяйте контактное колесо и приводное колесо на износ и повреждения. Поврежденные части немедленно заменить!

Обязательная гарантия и дополнительная гарантия изготовителя.

Обязательная гарантия на изделие предоставляется в соответствии с законоположениями в стране пользователя.

Кроме гарантий, предусмотренных законом, FEIN предоставляет дополнительную гарантию в соответствии с гарантийным обязательством изготовителя FEIN. Подробную информацию об этом Вы получите в специализированном магазине, а также в представительстве фирмы FEIN в Вашей стране или в сервисной службе FEIN.

Декларация соответствия.

Фирма GRIT заявляет под свою исключительную ответственностью, что настоящее изделие соответствует нормативным документам, перечисленным на последней странице настоящего руководства по эксплуатации.

Оригинальный язык: английский/немецкий

Охрана окружающей среды, утилизация.

Стационарные машины должны быть экологически чисто рециркулированы согласно национальным правилам.

Технические данные.

Тип	G1100	G1100	G1100EF	G11002V	G11002V
Номер заказа 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
Число оборотов холостого хода [мин]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
Потребляемая мощность [Вт]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
Напряжение [В]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
Частота [Hz]	50	60	50	50	60
Скорость шлифовальной ленты [м/сек]	23	27	23	23	27
Вес согласно ЕРТА-Procedure 01 [kg (кг)]	28	28	28	28	28
Класс защиты от поражения электротоком	I	I	I	I	I
Длина шлифовальной ленты [мм]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ширина шлифовальной ленты [мм]	100	100	100	100	100

Схемы подключения.

Тип	G1100	Приложение 76
Тип	G1100 EF	Приложение 77
Тип	G11002V	Приложение 78

Значения излучения шума.

	Холостой ход	Шлифование
Измеренный А-взвешенный уровень звукового давления на рабочем месте L_{pA} (re 20 μ Pa), децибел	81	93
Недостоверность K_{pA} , децибел	4	4
Измеренный А-взвешенный уровень звуковой мощности L_{wA} (re 1 pW), децибел	91	100
Недостоверность K_{wA} , децибел	2,5	2,5
Условия эксплуатации		
Число оборотов [мин]	3 000	3 000
Материал	–	ST 37
Размеры	–	8 x 40
Шлифовальную ленту	–	Grit by FEIN 36Z

正本使用说明书。

使用的符号，缩写和概念。

在本说明书上以及机器上使用的符号，是为了提醒您在使用本机器工作时可能发生的危险状况。

符号	概念，含义
	措施
	禁止触摸
	一般性的指示符号
	阅读文件
  	佩戴护目镜
 	戴上耳罩
	佩戴防尘面具
	佩戴工作手套
	警告可能发生的危险
	欧洲的认可符号

针对您的安全。

  仔细阅读并彻底了解本使用说明书（包含其中的插图，特点和安全规章）后才可以对本机器。

同时也要注意本国相关的电气安全规定和工作防护法（例如德国的有关法规是：BGV A2, BGR 500）。

如果未遵循以上文件中提出的安全规定，可能会造成触电、火灾或酿成严重的伤害。

妥善保存使用说明书以方便日后查阅。转交或贩卖本机器时，务必把使用说明书交给另一个操作者或买主。

  **戴上防护用品。根据适用情况，使用面罩、安全护目镜或安全眼镜。适用时，戴上防尘面具、听力保护器、手套和能挡小磨料或工件碎片的工作围裙。** 眼防护罩必须挡住各种操作产生的飞屑。防尘面具或口罩必须能够过滤操作产生的颗粒。长期暴露在高强度噪音中会引起失聪。

工作时不可以穿着太宽松的衣服，不要佩戴首饰，长发要绑紧。即使已经穿戴了保护装备，但是衣服、首饰或头发都可能被卷入机器的转动零件中，并造成伤害。

不可以使用破旧，已经出现裂痕或强烈磨损的砂带。小心使用砂带，并且要遵循砂带制造商的指示妥善地保存砂带。勿折叠砂带！损坏的砂带容易在运作中被撕裂，因而从机器上弹出并伤害他人。

不可以使用非电动工具制造商研发、推荐的砂带或附件。即使能够将其它厂牌的砂带或附件安装在机器上，仍然无法确保操作安全。

一定要使用机器上的防护装备。正确地安装好防护装备，以便发挥该装备的最高保护性能。防护装备必须能够保护操作者免被飞动的工作废屑割伤，并且要防止操作者无意中碰触砂带。

注意，可能起火燃烧甚至爆炸！研磨金属（例如铝或镁）时可能产生易燃或易爆的废尘。不要在易燃材料的附近使用本机器。 火花可能点燃这些材料。

注意，勿让飞溅的火花伤害他人。 清除工作场所附近的易燃物品。研磨金属时会产生火花。

研磨时必须把工件放在磨台上或靠在挡块上。勿加工太小或太薄的工件。 上述工件容易从机器上弹开，进而伤害他人。



不可以触摸转动中的砂带，会受到伤。

遇到危险状况必须马上按下紧急开关。按下开关后机器还会继续转动约 50 秒。

定期清洁电动工具的通风孔。发动机的风扇会把灰尘吸入机壳中。机器内部如果堆积了大量的金属尘容易导致触电！

检查机器是否站稳了，会不会摇晃。如果机器在工作中倾倒了，可能造成严重的伤害。

机器的插头只能交给专业电工安装。插座上的接地安全引线，必须连接在电源的接地装置上。

维修和保养机器之前，务必从插座上拔出机器的插头！ 否则如果不小心开动机器，可能造成严重的伤害。

请遵循有关法规，定期检查机器的电子装备的安全性。如未定期检查机器，可能有触电的危险。

首度使用机器以前，必须检查发动机的转向。 如果发动机的转向错误，工件可能被机器抛开，进而造成伤害。如果发动机的转向错误，只能交给专业电工校正。

开动机器后，您或您身旁的人不可以紧靠着砂带站立。 砂带可能突然断裂并造成严重伤害。

摘要。

- 1 星形螺丝，校正磨轨
- 2 防护盖，上
- 3 调整螺丝，平面研磨台
- 4 星状螺丝，防护盖上
- 5 挡块
- 6 蝶形螺丝，火花挡板
- 7 火花挡板
- 8 研磨台
- 9 研磨座螺丝
- 10 星状螺丝，防护盖前
- 11 固定杆
- 12 紧急开关
- 13 通气孔
- 14 起停开关
- 15 接触轮
- 16 平面研磨台
- 17 传动轮
- 18 侧面盖
- 19 侧面盖的螺丝
- 20 吸尘装置的接头
- 21 指示简图

机器的用途。

固定式研磨机，配合制造商许可的砂带，可研磨金属材料。

安装指示。

把机器安装在底架 GRIT GIXS 或 GIXBE 上（参考安装指南），牢牢地固定好底架和机器。底架和机器必须能够承受工作时的外加压力。

安装时必须使用合适的螺丝（例如直径，长度等）。

连接电源。

! 工地的电源必须交给合格的专业电工连接。

注意电源的电压：电源的电压和频率必须和机器铭牌上的规定一致。

首度使用机器以前，必须检查发动机的转向。如果发动机的转向错误，只能交给专业电工校正。

调整。

! 在机器上进行任何的维修工作之前，一定要先拔出插头。

调整火花挡板 (7)。

- ▶ 放松两个蝶形螺丝 (6)。适度地调整火花挡板 (7)，让挡板尽可能地遮盖住砂带。
- ▶ 再度拧紧两个蝶形螺丝。

调整研磨台 (8) (插图 1)。


- ▶ 放松星状螺丝 (9) 并调整间隙，间隙不能超过 2 毫米。
- ▶ 再度拧紧星状螺丝。

调整平面研磨台 (16)。

进行平面削磨时，必须调整平面研磨台 (16)，让平面研磨台和砂带平行。而且研磨时砂带必须接触整个研磨面。

- ▶ 放松螺丝 (4)/(10) 并拆除上防护盖和前防护盖。
- ▶ 放松螺丝 (19)，并掀开侧面盖 (18)。
- ▶ 拧松螺丝 (3) 并调整挡块 (5) 和平面研磨台 (16) 之间的间隙。间隙不能超过 2 毫米！（插图 2）
- ▶ 再度拧紧螺丝 (3)。
- ▶ 关闭侧面盖 (18) 并拧紧螺丝 (19)。
- ▶ 再度装回上防护盖和前防护盖，拧紧螺丝 (4)/(10)。

校正砂带的轨道。

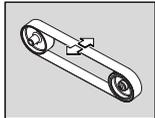

让机器运转片刻，以便检查砂带的转动轨道。如果砂带向左或向右偏移，则必须旋转星状螺丝 (1) 让轨道退回中央位置。

如果无法将砂带移回中央位置：


- ▶ 使用压缩空气清洁传动轮 (17) 和接触轮 (15)。
- ▶ 检查传动轮和接触轮是否有损坏，变形和磨损的痕迹。如果发现损坏的零件必须马上更换！

更换砂带。

! 在机器上进行任何的维修工作之前，一定要先拔出插头。

- ▶ 放松螺丝 (4)/(10) 并拆除上防护盖和前防护盖。

- ▶ 放松螺丝 (19)，并掀开侧面盖 (18)。

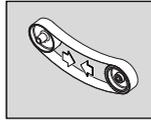


向下推动固定杆 (11)，以便放松固定装置。

- ▶ 拿下旧的砂带。

安装新的砂带之前，必须先看清砂带背面的转向指示！砂带的转向必须和传动轮的转向一致。

- ▶ 把砂带同时安装在传动轮 (17) 和接触轮 (15) 上。

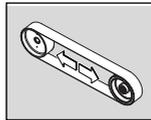

向上拨动固定杆 (11) 以便绷紧砂带。

- ▶ 关闭侧面盖 (18) 并拧紧螺丝 (19)。
- ▶ 再度装回上防护盖和前防护盖，拧紧螺丝 (4)/(10)。
- ▶ 检查研磨台上的间隙。
- ▶ 开动机器并校正砂带的轨道。

操作解说

开动：

- ▶ 解除紧急开关 (12) 的锁定，并掀开紧急开关。按下 "I" 按键 (14)。

关闭：

- ▶ 掀开紧急开关 (12)。按下 "0" 按键 (14)



关机后，机器还会继续转动约 50 秒。

紧急开关：

- ▶ 发生危险状况时，可以按下红色的紧急开关以便关闭机器。

超荷保护装置。

如果长时间处在超荷的工作状况下，机器会自动关机。大约经过 15 分钟的冷却之后，便可以再度开动机器。

接触研磨 (图 3+4)。

- ▶ 检查是否已经正确地拧紧星状螺丝 (9)。
- ▶ 检查星状螺丝 (2) 是否已经正确地固定好上防护罩 (4)、侧面盖 (18) 是否关闭好了。
- ▶ 检查研磨台上的间隙。
- ▶ 检查平面研磨台 (16) 的位置。螺丝 (3) 必须为在下端。
- ▶ 检查是否已经正确地调整好火花挡板 (7)，挡板固定得牢不牢固。
- ▶ 开动机器并检查砂带的轨道。
- ▶ 把工件紧靠在验磨台上。
- ▶ 使用双手控制工件，或者把工件固定在推进装置上。

平面削磨 (插图 5)。

- ▶ 放松星状螺丝 (4)，并取出上防护盖 (2)。
- ▶ 检查是否已经正确地调整好间隙。(插图 2)
- ▶ 开动机器并检查砂带的轨道。
- ▶ 使用双手控制工件，工作告一段落之后再向上提起工件。

吸尘装置

可以透过接头 (20) 把机器安装在配备了吸尘装置的底座上。

维修和顾客服务。

 机器的修理工作必须交给专业人员执行。修理机器时务必遵循相关的法规。

最好把机器交给泛音 (FEIN) 的客户服务中心, 泛音 (FEIN) 的特约维修厂或泛音 (FEIN) 的代理商修理。

从以下的网址 www.fein.com 可以找到本电动工具目前的件清单。

定期执行以下的维修工作:

 使用压缩空气清洁发电机壳上的通气孔 (13), 以及其它的标示位置 (参考指示简图 (21))

 每天使用机油在标示的位置涂抹油脂 (参考指示简图 (21))。

► 每次更换砂带时都必须检查传动轮和接触轮是否有任何损坏和磨损处。零件损坏了必须马上更换。

技术性数据。

机型	GI100	GI100	GI100EF	GI1002V	GI1002V
购物号 7 90 22 300 40 3	.. 300 40 3	.. 300 23 2	.. 300 23 3	.. 300 23 3
无负载转速 [/ 分]	2 880	3 450	2 880	2 880	3 450
输入功率 [瓦]	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500
电压 [伏特]	3x400	3x440	3x230	3x230	3x220
频率 [Hz]	50	60	50	50	60
砂带速度 [米 / 秒]	23	27	23	23	27
重量符合 EPTA-Procedure 01 的规定标准 [kg]	28	28	28	28	28
绝缘等级	I	I	I	I	I
砂带长度 [毫米]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
砂带宽度 [毫米]	100	100	100	100	100

电路布线图。

机型 **GI100** 附件 **76**

机型 **GI100 EF** 附件 **77**

机型 **GI1002V** 附件 **78**

噪音 - 发射值。

	无负载旋转	研磨
在工地测量得到的 A 类加权的发射声压电平 L_{pA} (re 20 μ Pa), 计量单位分贝	81	93
不可靠性 K_{pA} , 计量单位分贝	4	4
测量所得到的 A 类加权的声功率电平 L_{wA} (re 1 pW), 计量单位分贝	91	100
不可靠性 K_{wA} , 计量单位分贝	2,5	2,5
操作条件		
转速 [/ 分]	3 000	3 000
物料	-	ST 37
尺寸	-	8 x 40
砂带		Grit by FEIN 36Z

保修。

有关本产品的保修条件, 请参考购买国的相关法律规定。

此外泛音 (FEIN) 还提供制造厂商的保修服务。有关保修的细节, 请向您的专业经销商、泛音 (FEIN) 在贵国的代理或您的泛音 (FEIN) 顾客服务中心询问。

合格说明。


GRIT 公司单独保证, 本产品符合说明书末页上所列出的各有关规定的标准。

原文语言英文 / 德文


环境保护和废物处理。

必须以符合各国环保要求的方式处理废弃的固定式机器。


GI100

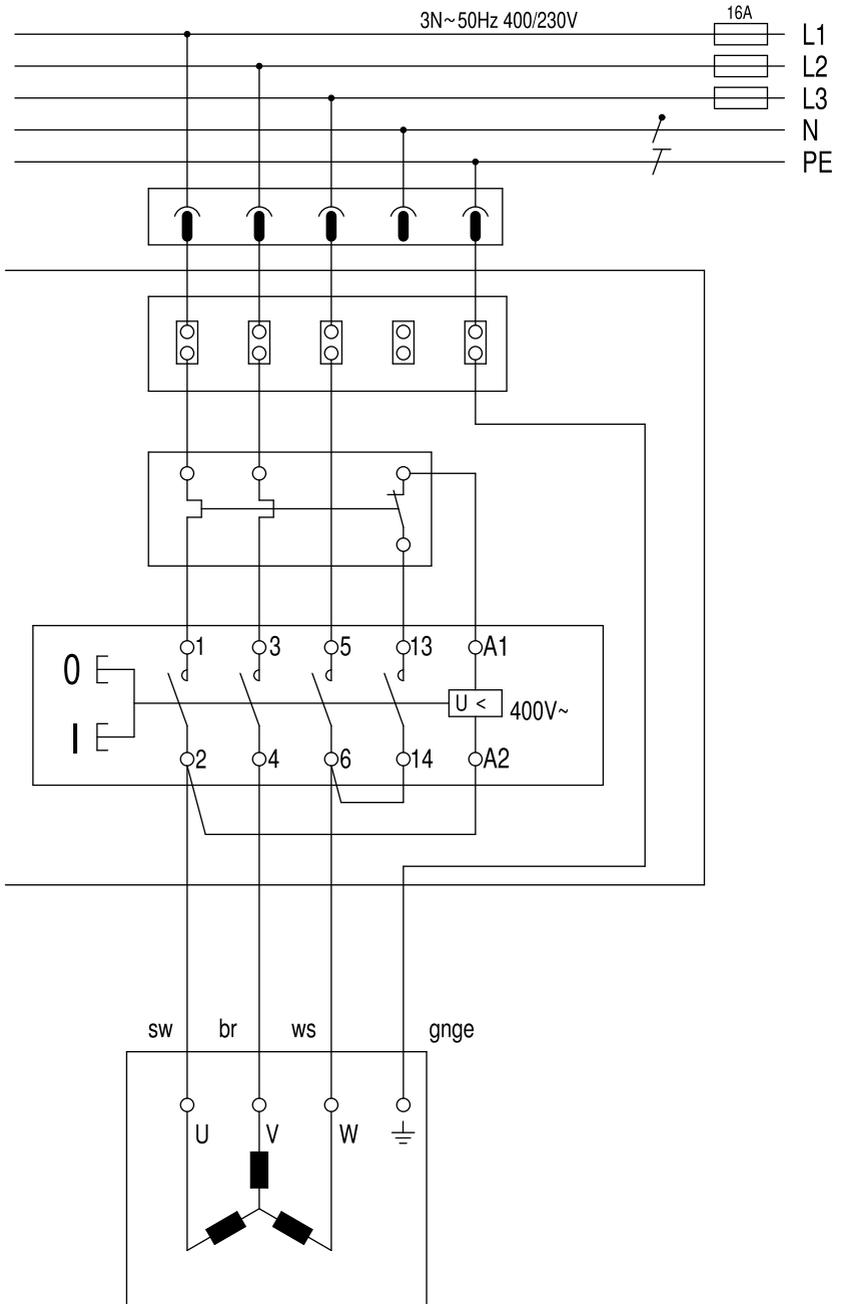


GI100 EF..

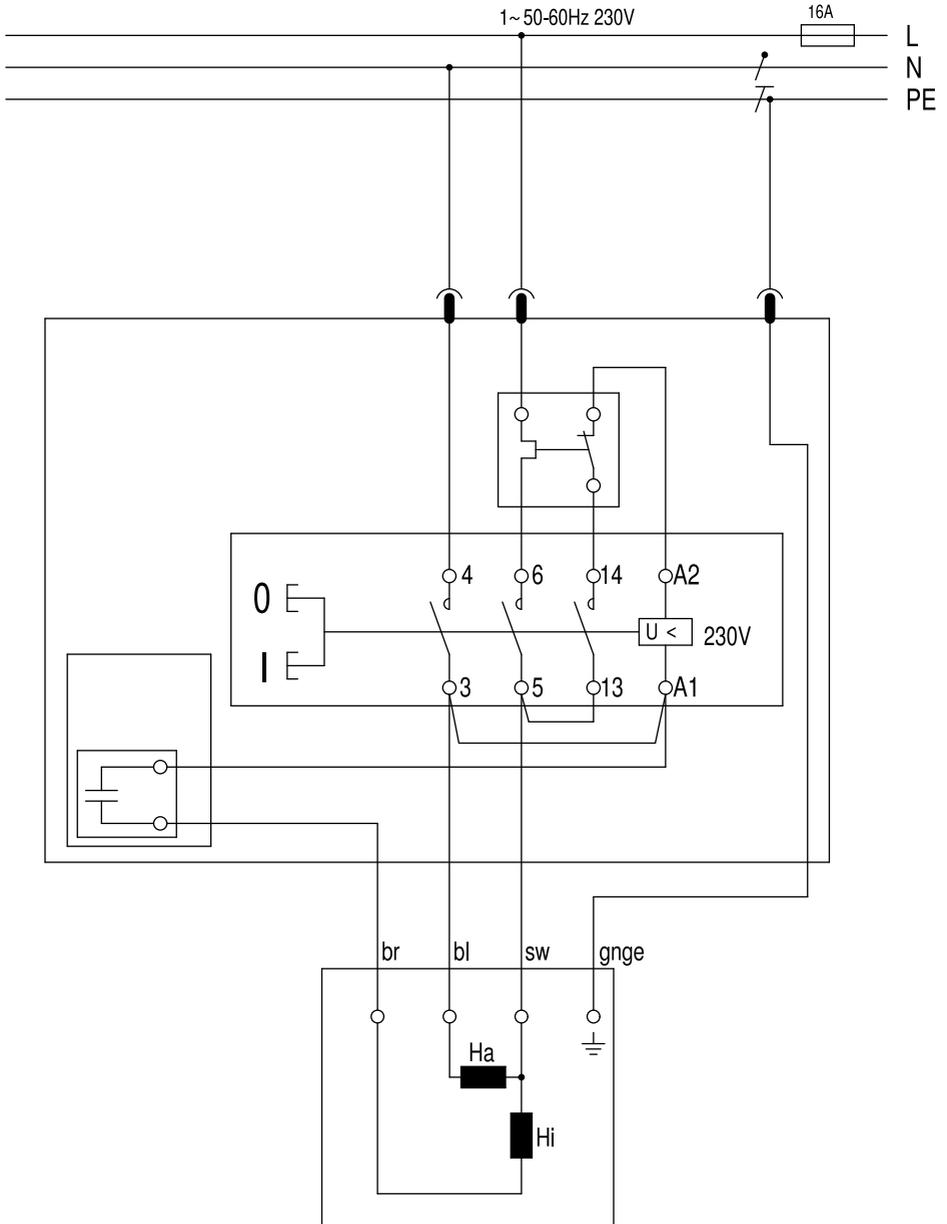

GI1002V

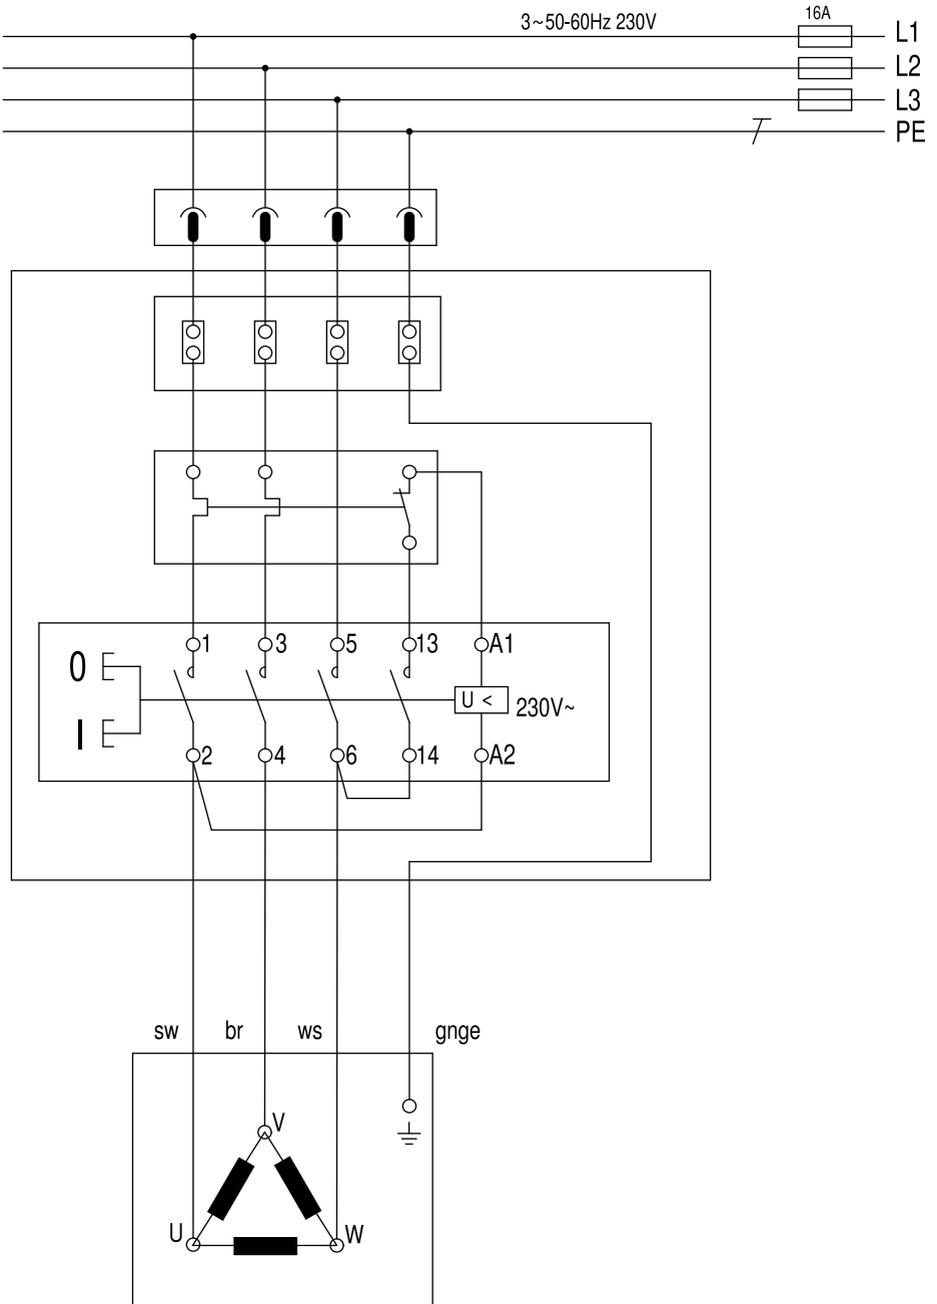

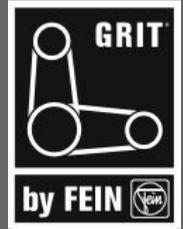

 DS/EN ISO 4871: 2009
DS/EN ISO 3744: 2009
DS/EN ISO 11202: 2010

 2011/65/EU, 2006/42/EG,
2014/30/EU,
2014/35/EU



Lars Graver
Mechanical Engineer



Søren Strunge
Managing Director

FEIN Service

C. & E. Fein GmbH
Hans-Fein-Straße 81
D-73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

www.fein.com